

الباب الاول

مقدمة البحث

١-١ المقدمة

ظهرت حوجة الإنسان منذ النشأه الأولى الى مكان او مأوه يحتمى فيه لمواجهة ظروف الحياة التي تحيط به باستعمال مواد بسيطه من حوله من (الطبيعه) ثم تطور المأوه الي ان اصبح مبنى يشتمل علي كل سبل تطور الحياة ومواكبه العصر المتطور وتطورت المواد البسيطه الي ان اصبحت مواد ذات مواصفات عاليه.

البناء هو مجموعه من المواد ايا كان نوعها شيدتها يد الانسان لأغراض مختلفه فوق الارض أو في باطنها جعلت منها وحده مترابطه ومتماسكه فكل ماشكلته الطبيعه من رمال وصخور دون تدخل يد الإنسان لايعتبر بناء.

والإنهيار هو حدوث انفصال في اجزاء البناء سواء كان هذا الانفصال كلي من ما يترتب عليه هدم جميع اجزاء البناء و انفصال جزئي مما يؤدي الي تهدم بعض البناء .

والمباني كأي شيء على الأرض تتعرض لمراحل النمو من النشوء إلى الارتقاء ثم الهرم فالقدم فالذوال ثم تدور عجلة الحياة من جديد وهكذا. وتعتبر المباني والمنشآت الثابته رمز الاستقرار ونقطه أمان ومكان يحتمى فيه الإنسان لمواجهة الظروف الخارجيه المحيطه به.

وإنتشار ظاهرة إنهيار المنشآت تدعو الي تكاتف الجهود لمعرفة اسبابها لتلافي هذه الاسباب مستقبلا, ومعرفة الأسباب الحقيقية لا تأتي إلا بدراسة الإنهيار الذي حدث دراسة علمية وتوصيف الحالة توصيفا شاملا يتيح لكل العاملين في صناعة التشييد Construction الإستفادة منها.

فالمباني التي تنهار هي المباني التي بها خلل إنشائي او التي طرأت عليها ظروف أثرت علي مكونات المبني ومواد انشاءه نتيجة لقدم المبني او تعرضه لكارثه مما جعلها قابله للإنهيار في اي لحظه ومن غير المجدي ترميمها وبالتالي تكون هذه المباني غير آمنه من الناحيه الإنشائيه وعرضه للإنهيار.

مأساة الإنهيارات تحدث فجأه وفي خلال دقائق معدوده ولاكنها تحدث خسائر كبيره في الارواح والأموال, ويكون الإنهيار سريع إلا أن المعاناة الإنسانيه المصاحبه له تمتد لعشرات السنين .

وصناعة التنفيذ فريق مكون من المالك والاستشاري والمقاول, وهذا الفريق لا بد من تعاونه لانجاح العمل بحيث يؤدي كل دوره واذا اختل التعاون وتقلصت الادوار كان الفشل والانهيار هو المأساة.

فالخلل في عمل الفريق (مثلت التنفيذ \ التشييد) موجود في الاطراف الثلاثة - المالك لا يقوم بالصيانة المطلوبه واحيانا لا يقوم بها مطلقا لخلل العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر.

المالك يطلب من الاستشاري (المصمم) القيام بأعمال مستحيلة (وقت ضيق جدا) مقابل عائد شبه معدوم (اتعاب قليلة جدا).

- الاستشاري لا يجد ابدا الوقت الكافي لرسم كل التفاصيل لان المالك يريد المشروع الانشائي في أيام , كما لا يجد المهندسين الكفاء لان مستوى الخريجين الكفاء في تناقص كل عام ولايقوم بالإشراف الدائم على التنفيذ لان اتعابه لا تتيح وضع مهندس طول الوقت واذا تم وضع مهندس فهو لا يتابع ولا يداوم طول وقت العمل بسبب ضعف الراتب.

- المقول يري ان الرسومات مليئة بالاطء او على الاقل التفاصيل التنفيذية غير عملية, والمواصفات يصعب اتباعها مع السعر الذي وصلت اليه المناقصة Tender, بالإضافة الى ان العامل الماهر (الفني/ الاسطى) لم يعد ماهرا ولا تعنيه الجودة بقدر ما يعنيه كمية العمل^(١٣) . وقد برزت في الآونة الأخيرة بعض الحالات لانهيال المباني ويفسر المراقبون للمشاريع الإنشائية هذه الظاهرة إلى أنها ناتج حقيقي لعدم التقيد بالقواعد الأساسية للبناء ,لهذا نحتاج لتكاتف الجهود حولها والتركيز فيها بعمل دراسات كامله لها لكي لا تتحول الي ظاهرة قد يصعب العثور على حلول للسيطرة عليها.

١ - ٢ أهمية البحث :-

من خلال عمل دراسات كثيره عن المباني يصعب أن يتواجد منشأ خالى من العيوب ,وذلك لغياب الوعي الإنشائي والضمير الإنساني عند مراحل الإنشاء المختلفة من تصميم وتنفيذ وإشراف وصيانة وخلافه لذلك كان من الضروري عمل هذه الدراسة بالتحليل لأنواع العيوب وأسبابها وبالتالي طرق علاجها.ولتغيير المعتقد الشائع بان الانهيارات سببها فقط الزلازل.حيث تكمن اهميه البحث الي الوصول الى اعلى مستوى من العماره خاليه المشاكل .

ونسبه لاسباب اختيار هذا الموضوع هو قلة الدراسات التي تتمحص في هذا الموضوع , لهذا تم اختيار موضوع البحث لتناول مشاكل المباني ,اسبابها وطرق معالجتها والحمايه منها. فقد تحصل الإنهيارات المفاجئة نتيجة عدم الدراسة الوافية الكافيه لها, وهناك أسباب عديدة مختلفة قد تؤدي لإنهيار المباني بشكل جزئى او كلي او قد تؤدي إلي تقصير عمرها الإفتراضي بحيث يتوجب إخلائها في اقرب وقت.

تنوعت الأسباب المؤدية لحدوث تلف وانهيال المباني من أسباب فنية وتصميمية وانشائية وتنفيذية وأخرى تعود لعوامل بيئية، وهنا سنتم دراسه مشكله انهيار المباني .

١- ٣ أهداف البحث :-

للوصول الي العماره الخاليه المشاكل لا بد من عمل دراسه كامله لمشكلة الإنهيارات ووضع اهداف لتحقيق هذا الإرتقاء, و تتلخص اهداف هذه الدراسه في الاتي:-

- دراسه اسباب الانهيارات .
- توضيح الطرق الامثل لحل مشكله الانهيارات .
- طرق معالجات المباني واعاده تأهيل المباني التي بها مشاكل بصوره صحيحه.
- توضيح المواد والتقنيات الجديده لتفادي مشكله انهيارات المباني .
- أخذ الاحتياطات الفنية السليمه لحماية المنشأ من الانهيار وإتباع المعايير الهندسية عند التأسيس وبعد التأسيس .

١- ٤ حدود الدراسه :-

نسبة لكثرة ظواهر الإنهيارات في السودان التي تجهل اسبابها تنحصر حدود الدراسه داخل الخرطوم .

١- ٥ منهجية البحث :-

اعتمدت الدراسه علي المنهج الوصفي التحليلي متخذة من استخدام الاستبانة والمقابله والزياره الميدانيه ودراسة حالة مبني أداة للدراسه.

١- ٦ تنظيم وترتيب البحث :-

تشمل الدراسه خمس ابواب , يحتوي الباب الاول علي المقدمه العامه والباب الثاني يحتوي علي الإطار النظري ويضم الباب الثالث الإطار العملي والباب الرابع التحليل والمناقشه والباب الخامس الخلاصه والتوصيات.

الباب الثاني

الفصل الأول

أسباب انهيارات المباني

١-١-٢ مقدمه

كثرت انهيارات المباني وانتشرت في عصرنا الحاضر منذ استخدام الماده الرئيسي للبناء وهي الخرسانه ، فقبل معرفة الانسان بهذه الماده كانت المباني تشيّد من مواد خفيفة كالطين والطيني بأنواعهما المختلفه أو الثقيله كالحجاره .

ومنذ أن عرف الانسان ماده الخرسانه واستطاع أن يربط بينها وبين حديد التسليح في أشكال تصميمهما وتنفيذهما المختلفه توسعت المباني والمنشآت في أنماط أشكالها وارتفاعاتها وسعتها بشكل لم يشهده عصر من العصور السابقه كما تطورت وتعقدت نظريات التصميم وشروط التنفيذ ومواصفات البناء وكثرت التصدعات وإزدادت الإهيارات.

فعرفت الخرسانه على أنها لا تتحمل إلا القليل من العزوم أو القص أو الفتل وعندما تتعرض إلى حالة من هذه الحالات في أدنى صورها إلا وتظهر عليها التشققات والتصدعات ، فقد ولدت الخرسانه وولدت معها تصدعاتها وتشققاتها الذاتية التي تحدث من جراء تعرضها لأي جو حار أو بيئه غير مناسبة أو وضع غير سليم ، ولهذا فقد انطلقت بعض مواصفات وشروط التصميم على اعتبار أن مقطع الخرسانه في منطقه الشد متصدع .

فالخرسانه تتصدع إذا تعرضت للأجواء القاسية منذ أول يوم لصبها وإذا كانت البيئه التي حولها تعمل على الفتك بها وإذا حُمّلت مالا تستطيع أن تتحمّله أو لم تلق الرعايه والصيانه التي تحافظ عليها من أي مشكله أو خطر قد تتعرض له قد يؤدي الي مشكله انهيارات المباني.

وعرفت انهيارات المباني بانها هي المباني التي تنطوي علي خلل انشائي او التي طرأت عليها ظروف اثرت علي مكونات المبني ومواد انشائه نتيجة لقدم المبني او تعرضه لكارثه مما جعلها قابله للانهياري. فالكوارث بصوره عامه تعرف علي انها خلل ما ينتج عنه خسائر في الارواح والممتلكات وهي حدث مركز في وقت ما و مكان ما وقد تمتد آثاره الي اماكن اخري حول مكان حدوثه.

رافقه الكوارث الانسان منذ ان وجد علي ظهر الارض، فقد عاني وعلي مر العصور والازمان من الكوارث مثل الزلازل والاعاصير والفيضانات والابوبئه وغيرها من الكوارث الطبيعيه والبشريه . والكوارث التي كانت تقع في السابق لا يجد الانسان سوي الاستسلام واخذ دور المتفرج لقله الامكانيات لديه حيث تقضي هذه الكوارث علي عدد كبير من البشر وتدمر الممتلكات العامه والخاصه من مباني ومنشآت وطرق وغيرها بالإضافة الي اضرارها الاقتصاديه والبيئيه.

وكوارث انهيارات المباني من الكوارث المفجعة التي دائما ماتخلف عنها اعدادا هائلة من الوفيات والاصابات والمشردين اللذين اصبحوا بدون مأوى سواء كانت هذه الكارثة بظروف طبيعيه او بشريه. ومن الكوارث الطبيعيه التي حدثت وانهارت مدن باكملها عندما ضرب زلزال قوي جدا مدينه بام الايرانيه عندما خلف وراءه حوالي ٤٠٠٠٠ اربعون الف قتيل:

وكذلك الزلزال الذي ضرب الباكستان وخلف وراءه ٥٤٠٠٠ اربع وخمسون الف قتيل ومن الحوادث البشريه ماحدث في الولايات المتحده الامريكيه عندما انهار برج التجاره العالمي وخلف وراءه حوالي ٢٧٤٩ قتيل .

يسهل كثيراً إيجاد مقاول أو مهندس ينفذ المنشأ من البداية ولكن من الصعب إيجاد مهندس أو مقاول يعمل الصيانة فلذلك يجب دراسة الشروخ و التصدعات في المنشآت الخرسانية نظراً لما تسببه من حدوث خسائر فادحة في الأفراد و الممتلكات و المباني إذا لم يقم المهندس بدراسة هذه الشروخ و تحديد أسباب و أنواع و كيفية علاج هذه الشروخ لتفادي الآثار السلبية التي تنتج من الإهمال في بناء المنشآت أو حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل^(١٦).

٢-١-٢ انهيارات المباني:-

عملية الانشاء اذا تمت على الوجه الامثل عمر المنشأ لم ينهار, اما اذا انهارت اخلاق العاملين فغالبا ما ستتبعها انهيار ما يبنون .

فإستشاري مراقبة الجودة (المجسات) الذي لا يراقب المقاول عند استخراج العينات, او لا يراعي الله عند دراسة هذه العينات وفحصها او يعطى المالك جهد التأسيس الذي يريده بصرف النظر عن قدرة تحمل التربة.

والاستشاري الإنشائي الذي ينهي عمل الرسومات في يومين, أو لا يعمل تفصيل لكل شيء في اللوحات والمواصفات لضعف الاتعاب, او يضع تقرير صلاحية اضافة طابق (تعلية العقار) لعقار لم يره .

والمقاول الذي يضع سعرا يعلم أنه اقل من السعر الحقيقي او لا يتبع التفاصيل والمواصفات ليحقق ربحا غير مشروع , او يستعمل مواد معيبة لانها اقل سعرا, او لا يعين مهندسا بالموقع لتوفير اجره . فمهندس البلديه او النقابه او الحي الذي يرى المالك يخالف قوانين البناء ويكتفي بتحرير مخالفة او تنبيه تحفظ في الادراج حتى ينتهي البناء, او الذي يعاين (يدقق- يتفحص) المنشأ المتصدع ويكتب تقرير حالة له وهو غير مؤهل لذلك .

و المشرف على التنفيذ الذي لا يتواجد بالموقع الا لماما (قليلاً او نادراً) واذا تواجد لم يطبق اجراءات ضبط الجودة لان المقاول طلب منه ذلك .

- الأسباب التي تؤدي إلى انهيار المباني هو نقص الحديد أو ضعف الاسمنت ولا شك أن هذه العوامل تسهم بشكل ما في الانهيارات لكنها ليست على الغالب السبب الحقيقي..

الأسباب الحقيقية لانهيار المباني لا بد أن تبين عوامل الأمان التي تتخذ عند التصميم الإنشائي للمباني السكنية العادية .

أول ما يفعله المهندس المصمم هو تقدير الحملات الطابقيه بدقة، وبما أن حملات الوزن الذاتي ووزن البلاط وقواطع البلوك (الحملات الميتة) تحسب بدقة فليس هناك مشكلة فيها.

أما الحملات الحية فتختلف حسب طبيعة استثمار المبنى.

بعد الانتهاء من تحليل الحملات (الميتة والحية) يحسب التصميم على أساس مقاومة البيتون..

و هكذا تضمن عوامل الأمان في المباني من حيث تقدير حملات مثالية عالية القيمة وتخفيض قيمة المقاومة للبيتون والحديد.

لا شك أن المبنى المنفذ وفق التصميم يكون أكثر أماناً من المبنى الذي استنفذ فيه المنفذ خيارات الأمان فقام بتعديل أقطار الحديد وخفض نسبة الاسمنت في البيتون مما أضعف القيمة الإجمالية لمقاومة المبنى لكن هذا نادراً ما يكون سبباً للانهيار المفاجئ .

حساب أي منشأة يعتمد على حساب القوى المؤثرة فيها. بحيث تقاوم المنشأة هذه العوامل بنجاح ويجعلها مستقرة طول فترة حياتها المتوقعة للاستعمال.

يجب أن يكون المهندس واعياً لمشكلات المنطقة من جميع النواحي.. نوع التربة والتضاريس..

المناخ.. الزلازل ومتوسط تواجدها ومعدلاتها. (1)

٢-١-٣ أسباب التصدع والانهيار:-

هناك أسباب متعددة تؤدي إلى شروخ وأحياناً تصدعات بالمنشآت الخرسانية ، وقد يؤدي الأمر إلى انهيار المنشأ ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى :-

٢-١-٣-١ أسباب خارجية

- وجود أشجار ضخمة بجوار المبنى.

قرب الأشجار (أو نباتات كبيرة أخرى) إلى البنايات قد يسبب انكماش التربة وهذا التأثير موسمي عادة، ومثير جداً في الترب الطينية.

أنصاف أقطار جذر الأشجار مهمة جداً خصوصاً لأشجار الحور والصفصاف وبلوط، عادة نصف القطر مشابه لارتفاع الشجرة (أو أقل)، هذا وقد يزيد الارتفاع إلى ١,٥ مرة نصف القطر لمجموعة معينة من الأشجار، ولكن هذا التأثير يقل عند الزراعة في الطين الثقيل.

- مبنى عالي بجوار مبنى منخفض

الارتفاع يحدث تداخل في الإجهادات مما يؤدي إلى حدوث هبوط.

- جفاف مجرى مائى بجوار المبنى.
- ردم بيارة مياه الصرف بجوار المبنى.
- إنشاء طريق سريع بجوار المبنى يؤدي إلى اهتزاز المبنى.
- إنشاء مبنى باستخدام خوازيق الدق مما يؤثر على المباني المجاورة.

٢-٣-١-٢ اسباب طبيعية

عدم اخذ الكوارث الطبيعية الغير متوقعة دائما مثل الزلازل و الأعاصير في الاعتبار يؤدي الى شروخ و انهيار المنشآت او تدهورها حسب شدة هذه الكوارث و طبيعتها و مدتها و نوعها الأمر الذي يجعل وجوب الاخذ بهذه العوامل بالاعتبار للتقليل من تأثيرها على المنشأ و حساب أي منشأة يعتمد على حساب القوى المؤثرة فيهلكى يقاوم المنشأة هذه العوامل بنجاح ويجعلها مستقرة طول فترة حياتها المتوقعة للاستعمال و. يجب أن يكون المهندس واعياً لمشكلات المنطقة من جميع النواحي ومتوسط تواجدها ومعدلاتها.

فتشوهات المباني ناجمة عن أسباب مناخية وعوامل بيئية طبيعيه فلا بد من فهم أسبابها ومسبباتها والخلل الناتج عنها فهي طريقه لاتخاذ التدابير الوقائية لتلافي حدوثها، ومحاولة قياسها واذا ممكن معالجتها فهي.

١- الرياح تأثير الرياح حول المباني تؤدي إلى تآكل الأسطح نتيجة الرمال المحملة بها والغازات الطبيعية الضارة . فلرياح يمكن أن تسبب ضوضاء، وبمساعدة ضربات المطر تلوث البناية وتخلق ان ضغوط تفاضلية على الوجه الخارجي للبناية لكن الميزات المحلية تجعل الأمر صعباً للتعميم حول تحميل الريح وهي يمكن أن تشكل ثقلا على السقوف المستوية.

٢- الثلوج تؤدي إلى حدوث إجهادات داخلية بالخرسانة مما يؤدي إلى حدوث شروخ شعرية.

٣- الحرارة اختلاف معامل التمدد الحرارى بين المواد يؤدي إلى حدوث الشروخ .

حيث أن الخرسانة عادة ما تفقد قوتها تدريجياً بارتفاع درجة الحرارة المحيطة بها عن ٣٠٠ درجة مئوية.

تحدث الحركة الحرارية عندما يحدث التغير في الحرارة تمدداً أو انكماشاً لمكونات البناء، المشاكل الرئيسية تظهر خلال الحركة التفاضلية بين المواد المتجاورة والمختلفة.

تواجه كل المواد الإنشائية الحركة الحرارية؛ على أية حال، يتقلبت معامل التوسع بين المواد هناك عدد من العوامل تؤثر على كمية الحركة الحرارية تحدث في المكون أو العنصر. يؤدي لعدم استقرار درجة الحرارة أو تفضل درجة الحرارة عند التعرض لأشعة الشمس و فترات الظل. فلحركة الحرارية في المواد تعتمد على نسبة التفاضلية بين مكونات السطوح الملونة والمظلمة فالسطوح المظلمة تمتص حرارة أكثر من السطوح الملونة.

- ٤- الأملاح مهاجمة الأملاح والكبريتات للخرسانة يؤدي إلى تأكلها .
 - ٥- بخار الماء يظهر تأثيره في الأدوار العليا لكثرة تعرضها لبخار الماء .
 - ٦- الرطوبة الحركة الناتجة عن الرطوبة ظاهرة طبيعية ومشاركة تؤثر على مكونات البناء، وتعد أحد أكثر المصادر الرئيسية المسببة للعيوب في مكونات وعناصر البناء.
- الحركة الناتجة عن الرطوبة يُمكنُ أَنْ تُحَدَّثَ كمشكلة منفصلة أو بالارتباط مع أسباب أخرى تنتج الحركة، مثل الحركة الحرارية، مما ينتج مجموعة أعراض.
- هذه الحركة ظاهرة تُؤثِّرُ على الموادِ عموماً وليس على الموادِ التقليدية فقط ومن المواد ما يعاني من مشاكلٍ أخرى متعلقة بالرطوبة مرتبطة بالتسرب أو اختراق الماء في الوصلات.
- إنَّ الآلية الأساسية لحركة الرطوبة في المواد والمكونات هي التمدد أو الانكماش للمواد.
- فبعض المشاكل التي تعاني منها الابنية والتي نتجت عن عوامل مناخية وأثرها كان على ما يلي:-

١- العمر الافتراضي للمبنى.

٢- خسائر بشرية ومالية.

٣- تلوث بصري.

٤- صحة القاطنين.

٢-١-٣-٣ أسباب تتعلق بقصور في الدراسات :

(١) قصور في دراسات التربة

تعرف التربة بانها تجمع للترسبات المفككة التي تنتج عن تأثير عوامل التعرية علي الصخور .
وتحصل الانهيارات المفاجئة نتيجة عدم دراسته الوافية للتربة وان العيوب التي يمكن إرجاعها الى التربة قد تكون نتيجة قصور في الدراسات المناسبة او الكافية لطبيعة الموقع او الظروف المعرضة لها
بناءً على طبيعة الأحمال المنقولة اليه من المنشأ , او بناءً على خواص التربة و تحملها او منسوب التأسيس ونتيجة جهل المصمم لما تحت الأرض, فهناك وسائل كثيرة لمعرفة باطن الأرض وعلم كامل يسمى علم (الجيوتكنيك) مختص بدراسة تربة الموقع قبل التنفيذ

وتحديد مقاومة التربة

١- انواع التربة :-

- التربة الطينية

لاينصح أبدا بالتأسيس على التربة الطينية ويفضل إحلال تربة أخرى بدلا منها وغالبا ماتكون خليط من الزلط والرمل بتدرج حبيبي مناسب . ولكن ماذا لو كان تحليل الجسات يعطي سمكا كبيرا للتربة الطينية وفي هذه الحالة من غير المنطقي إزالة كل هذه الطبقة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الأمتار عمقا الحل الوحيد في مثل هذه الحالة هو عمل أوتاد إما وصولا إلى طبقة تأسيس قوية

متواجدة أسفل طبقة الطين أو عمل مجموعة أوتاد تعمل معا كأساس ثابت . الحال مطابق تماما للبريمات أو حفارات البترول في البحار فهي إما تمتد لترسخ في القاع (أي تصل إلى طبقة تأسيس مستقرة وهنا الماء يكافئ الطين أو يتم إنزال أحمال في الماء لتحافظ على استقرار البريمة في مكانها مع تحرك الماء علوا وانخفاضا . هذا بالضبط ما يحدث ولكن مع فارق المقياس فالتربة الطينية تتميز بالهبوط المستمر مع الزمن ومع ثبات الحمل عليها أيضا. وعليه فإن مجموعة الخوازيق تشتبك مع الطبقة الطينية وتتحرك معها هبوطا بنفس المقدار دون أن تؤثر على المنشأ .

- تربه انتفاخيه

إذا تعرض حجم التربة أو الصخور الرخوة للانكماش أو التمدد عند حدوث تغيير في مستوى الرطوبة بها

فإنها تسمى انتفاخية أي تتعرض هذه التربة لتغيرات كبيرة في محتوى الرطوبة.

طبقة التربة المحتوية على مواد انتفاخية يجب أن تكون بسمك كاف لكي تحدث حركة تكفي لأحداث الضرر على سطح الطبقة . وعموما لو زادت نسبة التمدد الحجم لتربة الأساسات عن (٣ %) فإنها تؤدي إلى إحداث أضرار بنسبة متفاوتة للمنشآت ما لم تكن أساساتها مصممة بطريقة خاصة لمواجهة ذلك .

والمشاكل التي تسببها التربة الانتفاخية تتوقف لحد كبير على اختلاف الضغوط تحت المنشأ من مكان لأخر وهذا بسبب التوزيع غير المتساوي لمحتوى الرطوبة في التربة الحاملة للأساسيات فنجد أن المباني الصغيرة , الكباري والطرق تؤثر بأحمال صغيرة على التربة الانتفاخية وذلك مقارنة بضغط الانتفاخ بها .

وأشكال الأضرار التي تسببها التربة الانتفاخية هي الحركة المتفاوتة تحت المنشأ الواحد من مكان إلى آخر تغيير منسوب التربة في المكان الواحد إلى أعلى وإلى أسفل تبعا للتغيرات الموسمية لمحتوى الرطوبة ومستوى المياه الجوفية والتربة تتعرض لهذه الحركة الراسية الموسمية حتى أعماق تصل إلى حوالي مترين . في حالة إقامة منشأ على مساحة كبيرة نسبيا (مبنى ضخم أو طريق) فإن التغيرات الموسمية في محتوى الرطوبة بسبب الأمطار سوف تتوقف عن الحدوث تحت وسط المنشأ ولكنها سوف تستمر في الحدوث حول أطراف ومحيط المنشأ. وهذا يؤدي إلى هبوط أطراف المنشأ بالنسبة لوسطه في مواسم الجفاف وهذه الظاهرة تسمى تقبب التربة تحت المنشأ وعلى العكس من ذلك في المواسم الأمطار فإن أطراف المنشأ ترتفع بالنسبة لوسطه ويحدث ما يسمى تقعر التربة. ويسمى هذا التمدد للتربة حول محيط المنشأ بالتمدد الموسمي ويحدث تأثير مماثل على مستوى الرطوبة بالتربة نتيجة لوجود أي تسرب من مواسير المياه أو الصرف الصحي في جانب من جوانب المنشأ . ويسمى التمدد الناتج عن ذلك في التربة بالتمدد العام وللكشف عن وجود تربة انتفاخية بموقع الإنشاء قد يأتي

بعد ملاحظة مظهر التربة وسلوكها بعد الغمر وقد يوجد هذا الشك أيضا لمجرد وجود الموقع في المنطقة المعروف عنها أن تربتها انتفاخية . وفى كل إقليم يعرف المهندسون به والمتخصصون توزيع المناطق التي تحتوى على تربة انتفاخية .

- عندما تكون التربة الطينية رخوة كالبودرة وتبدو كالفشار عندما تلتصق التربة بالأصابع بشدة وهي مبتلة .

- عندما تظهر التربة لدونه عالية وتكون ضعيفة وهي مبتلة .

- ولكنها تكون صلبة كالصخر وهي جافة .

عند التحكم مبدئيا بان التربة انتفاخية فان هناك العديد من الاختبارات العملية التي يتعين إجراؤها على عينات من التربة لاعطاء تقييم اكثر دقة لمدى انتفاخية التربة . وتعتبر ارتفاع علامة اللدونة هي المؤشر الأول للحكم على مدى انتفاخية التربة ويضاف إلى ذلك وجود نسبة يعتد بها للمكون الطيني بالعينة وهي الحبيبات التي يقل قطرها عن ٢ ميكرون . يحكم على مدى انتفاخية التربة بدلالة كل من علامة اللدونة (P.I) ونسبة المكون الطيني بالعينة وهذان يتم تعيينهما معمليا .

والتربة الانتفاخية قد تسبب أيضا اجتهادات أفقية وذلك إذا حصرت ما بين إنشاءات راسية مثل حوائط لبر ومات أو الحوائط الساندة . عند بناء حائط ساند كبير ليسند تربة انتفاخية يتم حفر وإزالة التربة خلف الحوائط ثم إحلالها بتربة غير تمددية مع استعمال طبقة غير منفذة للمياه حول الردم وذلك لتفادى تغيير المحتوى الرطوبى لتربة الردم .

عندما يكون الحفر والإحلال ممكنا فمن الممكن حل المنشأ على أعمدة أسطوانية تصل إلى الطبقة غير التمددية وذلك لعزل المنشأ عن تأثير الحركة غير المتساوية والأعمدة الأسطوانية نفسها غطى بغلاف أسطوانى من الفايبر وهذه الأعمدة افضل من استعمال الخوازيق وذلك لتفادى الرفع والاهتزازات المصاحبة لدق الخوازيق .

- التربة الصخرية

قد يظن البعض ان التربة الصخرية من أحسن أنواع التربة لأنه في بعض الأحيان قد تفوق مقاومة الصخر مقاومة الخرسانة نفسها . إلا أنه يجب التعامل بحذر شديد مع التربة الصخرية كما يجب أن تعطى حقها من الدراسة المتأنية قبل الشروع في التأسيس عليها . حيث أنه في كثير من الأحيان تكون الطبقة الصخرية مجرد عدسة أو شريحة فقط وتوجد أسفل منها طبقة رسوبية من الطين أو الطمي ومع التحميل على هذه الشريحة تنهار لتلقى الأساسات مصيرها مع تربة أخرى لم يتم التصميم عليها من البداية وبالتالي تحدث الكارثة^(٩) .

- تربة رملية

هي تربة رخوه وهشه فالتأسيس مباشرة علي هذه التربة دون اخذ التدابير لها يحدث مشاكل كثيرة كما حدث في حادث انهيار مساكن الدويقة ب المقطم شكل (٢-١)



شكل (٢-١) حادث انهيار مساكن الدويقة ب المقطم

هذا الحدث حذرت منه رسالة ماجستير للباحثة «رهم وسيم عبد الحميد» عام ٢٠٠٤ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وفي الرسالة المعنونة بـ«هضبة المقطم.. دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية» تم التحذير من انهيار الصخور علي منطقة الدويقة بسبب هشاشة الصخور المحيطة بالمنطقة من أعلي وهشاشة التربة المقامة عليها المباني وذلك بسبب تسريبات المياه وطرق الري غير السليمة والبناء الذي يتم بشكل عشوائي علي حواف هضبة المقطم دون مراعاة لاختلاف طبيعة التربة في المقطم عن غيرها في باقي منطقة الوادي والدلتا.

كما تظهر في مشكلة هضبة المقطم بشكل عام أنها تتكون من أحجار رسوبية تنقسم إلي أربعة أنواع) حجر جيرى - وحجر رملي- ومارل - وطفلة)، ورغم أن الحجر الجيري صلب لكنه يفقد صلابته إذا تخللته الشقوق والفواصل والانكسارات في حين أن باقي الأحجار أقل في الصلابة وجميعها قابل للإذابة والانتفاخ والانتفاش مع تخلل الماء لها فيزيد امتداد الفواصل والشقوق وهذا يؤثر علي خطورة البناء في المنطقة إذا تضافر مع سوء التعامل مع الهضبة.

فمشكلة الدويقة علي وجه الخصوص هي أن مبانيها والقديمة منها تحديدا مقامة في مجري جوف وادي اللبلاية وهو واد تكون منذ العصر المطير وكان يمتد ليصب في نهر النيل ثم جف بعد ذلك» في حين أن باقي الأبنية مقامة علي حواف الوادي، وهكذا يواجه ساكنو الدويقة خطرين الأول هو أن المباني مقامة علي تربة قابلة لتفكك والانهيار بسبب تسريبات المياه، والثاني هو البناء علي الحواف القابلة للانهيار في أي وقت.

لتلافي حدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى في هضبة المقطم لابد من استخدام أساليب صحيحة في الري فيتم الاستغناء نهائيا عن الري بالغمر واستخدام الري بالتنقيط واستخدام التربة المنقولة «الصناعية» في الزراعة و منع البناء علي مسافة ١٠٠ متر من حواف المقطم الداخلية والخارجية وفي المائة متر التالية لا يجب أن تكون هناك حدائق أو حمامات سباحة إلا باستخدام عازل كما يجب

استبدال شبكة الصرف الصحي التي تحيط بهضبة المقطم كاملة لأنها قائمة علي مواسير معدنية معرضة للصدأ والتسريب علي أن يحل مكانها مواسير بلاستيك عازلة وألا يتم البناء مطلقا في مجري الأودية تحسبا لحدوث سيول وانهيارات مشابهة، محذرة من أن كل المباني المقامة علي هضبة المقطم معرضة للانهييار لأنها جميعا مقامة علي «كهوف» أسفلها وهي التي يجب معالجتها عن طريق الحقن الأسمنتي الذي حقق فيه معهد البحوث للدراسات الجيومورفولوجية في كندا تفوقا ملحوظا ويمكن الاستعانة به إذا حسنت النية في ذلك. (١٥).

٢- هبوط التربة :-

تتفاوت جهود تحمل التربة حسب نوعيتها ودرجة تجانسها وعمقها وسمك طبقتها ونسبة المياه فيها ومنسوبها وعمقها وتغيير منسوب صفحتها شكل (٢-٢) .

وتتأثر التربة بالانضغاط تحت تأثير وزن المنشأ وأحماله مندرجة مع مراحل البناء وارتفاعه وتحميله كما تؤثر بالتالي على المبنى وأجزائه المختلفة بالترييح أو الهبوط المكافئ أو الغير مكافئ حسب تجانس تصميمه فى ارتفاع أجزائه وطوله وهيئة المسقط الأفقى ووقت بناء كل جزء منه وانتظام مراحل التتابع فى البناء أو إتمامه جزئياً ثم تعليته بعد فترة وتختلف حالة الهبوط كما يلي :-

- المباني العالية.

- المباني ذات الشكل الخاص فى المسقط الأفقى.

- المباني ذات الأجزاء المتفاوتة الارتفاع والأحجام.

- المباني التى تشيد فى مراحل زمنية مختلفة.

- المباني الملاصقة لجار قديم أو طرفها.

- المباني الملاصقة لجار قديم أعلى منها.

- المباني الملاصقة لجار قديم مساوى لها.

- المباني المتفاوتة فى الأوزان.

- المباني التى يحدث بها هدم جزئى.

- زيادة الأحمال الحية والميتة.

- المباني المنشأة من مواد مختلفة.

أسباب الهبوط :-

- الهبوط المتكافئ المنتظم .

- الهبوط الغير متكافئ .

- تغيير التربة تحت الأساس .

- تذبذب منسوب المياه الجوفية .

- حركة المرور الثقيلة .
- الهزات الأرضية والطبيعية .
- الذبذبات بالموقع أو حوله .
- الحفر المجاور .
- وهذا القصور ينتج عنه كثير من الأخطاء منها ما يلي :-
- عدم اختيار النوع المناسب للأساس .
- عدم اختيار منسوب التأسيس المناسب .
- عدم التقدير الحقيقي لجهد التربة .
- حدوث تحركات للتربة نتيجة أعمال الحفر وتنفيذ أساسات مباني مجاورة .
- حدوث هبوط منتظم أو غير منتظم للأساسات .
- حدوث انزلاق للمبنى .
- حدوث التواء للمبنى ^(٨) .



شكل (٢-٢) برج بيزا المائل

تقع مدينة بيزا في منطقة مصب نهر الارنو علي ارض شاطئية تتركب تريتها الي عمق ٥٠متر والتربة المقام عليه البرج تتركب من طبقات غير مرتبة من الطين الخالص والرمل الخالص وخليط من الاثنين باسمك مختلفة وتحت هذه الطبقات المسامية تمتد طبقة متجانسة من الطين وصف حاله كان من المفترض ان يكون البرج عموديا ولكنه بداء بالميلان بعد البدء ببنائه في العام ١١٧٣ بفترة وجيزة وعرف باسم برج بيزا المائل بلغ ميلان البرج حوالي ١٨ قدم أي مايعادل خمسة درجات وسبب هذا الميلان هو رخاوة وهبوط في تربة المبني المقام عليها البرج اغلق البرج ومنع من تسلقة لانه معرض للانهييار في أي وقت. ^(١٧)

شكل الهبوط

بمجرد وصول البناء الي ارتفاع متر ابتداء الاساس في الهبوط مصحوبا بميل لمحور البناء ازداد مقداره تدريجيا مع تقدم البناء ولمعالجة فعل الهبوط غير المنتظم علي البرج كانت ارضيات الادوار المختلفة تبني افقية بدون مراعاة لميل البرج ومنسوب هذه الارضيات اعطت مقدار الزيادة في ميل البرج .

(٢) قصور في عمل الجسات

يجب عمل جسه واحدة على الأقل لمعرفة تتابع التربة و تحديد المواصفات و خواص كل طبقة و معرفة منسوب المياه الجوفية و تحديد درجة حمضية او قلوية هذه المياه (معرفة PH) بعض الملاك لا يقومون بعمل جسات للتربة و البعض يهمل في مواصفات تقرير الجسات فتنفذ بطريقة خاطئة .



شكل (٢ - ٣) مستشفى أمبده

بدأت المشاكل تظهر به بعد ايام قليلة من افتتاحها بعد مضي «٨» سنوات على تشييده تتجه السلطات الصحية بولاية الخرطوم إلى إخلاء مستشفى أمبده النموذجي بحجة أن به أخطاء هندسية ، ومشكلات في الصرف الصحي ،

ظهور تصدعات أساسية في التربة ،كان مكانها عبارة عن «حفرة» للنفايات ورمي الأوساخ ، ولو تم إجراء دراسة ديمغرافية الأرض لاتضح هذه المشكلة.

(٣) قصور في دراسة الأساسات

الاساس هو الجزء السفلي من المنشأة الذي ينقل كل أحمال المبني إلي التربة الصالحة للتأسيس. فكل منشأة مكونة من عنصرين الأساس والمبني ويتوقف نوع الأساس المستخدم علي التكلفة و درجة حساسية المنشأة و مستوي المياه الجوفية و قوة تحمل التربة والأحمال.

وتعتبر أعمال الحفر من الأعمال التحضيرية لإنشاء أى مبنى وتقضى دقة فى استلامها لتأثيرها البالغ على سلامة المبني إذا لم تتم حسب الأصول الفنية.

وتحدث العيوب الفنية بأعمال الحفر نظراً لنظرة العاملين جميعاً من المهندس المشرف على العاملين على العملية من الملاحظة والعمال والمقاول إليها كعنصر بسيط لا يبلغ أهميته الأعمال الأخرى كالخرسانة المسلحة أو أعمال الصب.

- ١- مشاكل الحفر:-
 - عدم استواء قاع الحفر.
 - عدم أفقية قاع الحفر.
 - عدم رأسية جوانب الحفر.
 - عدم استواء جوانب الحفر.
 - عدم ضبط زوايا جوانب الحفر الرأسية والأفقية.
 - سقوط أتربة ردم فى الحفر.
 - انهيار جوانب الحفر.
 - وجود عوالق وشوائب فى أسطح الحفر أو مياه دون نرح.
 - مخالفة زاوية جوانب الحفر المائل عن زاوية ميل التربة.
 - ضعف الفواصل بين الآبار المتقاربة.
 - عدم دمك القاع بالمندالة الحديدية بعد غمره بالمياه جيداً.
- ٢- مشاكل أعمال الردم :-
 - هبوط الردم .
 - عدم تجانس مواد الردم .
 - العضويات والشوائب .
 - التشقق .
- ٣- مشاكل أعمال النقل:-
 - تغطية الخنذيرة.
 - إعاقة العمل.
- ٤- مشاكل أعمال الأساسات :-
 - الهبوط الرأسى.
 - الهبوط الجانبى الركنى.
 - التمدد والانكماش.
 - زيادة الأحمال الحقيقية عن التصميمية.
 - نوعية التربة.
 - تغيير منسوب المياه الجوفية.
- ٤- مشاكل خوازيق الأساسات :-
 - عدم الإلتزام بالدقة المتناهية.

- عدم رأسية الخازوق.

- ترحيل الخازوق.

- الإهتزاز.

- وجود مرافق جوار منطقة دون الخازوق.

- ملاصقة المباني المجاورة لمواضع الخوازيق.

- مجاورة الموقع لمجرى مائى.

- الفوران.

- وجود فراغات بالموقع.^(٨)

٥- مشكلة تواجد المياه الجوفية فى منسوب لتأسيس :-

هذا يعني أن في منطقة الإنشاء وعلى عمق التأسيس توجد مياه جوفية لا يمكن من عملية الحفر و صب الأساسات لذلك لا بد من إزالة الماء أو تخفيض منسوبه وبما أن معظم حالات تواجد المياه الجوفية تكون على صورة خزان جوفي محدود وبالتالي مع استطاعة سحب معينة يتم حسابها يمكن تخفيض منسوب المياه الجوفية إلى منسوب أقل من منسوب التأسيس حتى تتم عملية الحفر و الصب وعزل للأساسات وبايقاف عملية السحب يعود المنسوب المائى لوضعه الطبيعي مرة أخرى .

إلا أنه يوجد هناك نوع آخر من المعالجة يتم عن طريق عمل إحلال للتربة أي إزالة التربة الأصلية وإحلال تربة أخرى ذات خواص معينة بدلا منها وغالبا ماتكون تربة زلطية كبيرة الحبيبات فمن المعروف أن المسافات بين حبيبات الرمل تكون صغيرة جدا لدرجة تمكن الماء من الارتفاع فيها بالخاصة الشعرية وبالتالي فإن تكبير هذه المسافات عن طريق تكبير حجم حبيبات التربة (إلغاء الخاصة الشعرية) يتم تخفيض منسوب الماء في التربة.

٦- مشاكل الأساسات :-

تتنوع الأسباب المؤدية لحدوث تلف وانهيار الأساس من أسباب فنية وتصميمية وإنشائية وتنفيذية وأخرى تعود لعوامل بيئية، وهنا سنتناول وباختصار الأسباب العامة التي تنجم عنها مشاكل الأساسات يمكن أن تكون

- أثناء الإنشاء

عدم اخذ الاحتياطات الفنية وإتباع المعايير الهندسية عند التأسيس .

عدم ملائمة التصميم الإنشائي .

عدم التقيد بالموصفات والمخططات أثناء التنفيذ أو التنفيذ بصوره مخالفه .

استخدام مواد سيئة لا تصلح ولا تتوافق مع المواصفات .

نسبة الرمال .

شطف الماء .

- بعد الإنشاء

تعديلات وتغيير في الاستخدام للمباني .

المياه والرطوبة وإهمال العزل المائي .

عمل دعائم إضافية بمقاسات لا تحملها الأساسات أو التربة أو زيادة الارتفاعات والتوسع دون دراسة .
إهمال في الصيانة .

تآكل الحديد والخرسانة.

الحركة في التربة من الزلازل.

- مشاكل المباني المجاورة

وقد يؤدي زيادة ثقل المبني عن قوة تحمل التربة إلي:

حدوث هبوط منتظم لا يؤدي إلي انهيار المبني إذا كان في حدود صغيرة لا تتعدي السنتمترات

حدوث هبوط متفاوت والذي يؤدي الي انهيار المبني كله.

ولتجنب حدوث هبوط المبني يجب مراعاة الأتي:

أن لا تقل قوة تحمل التربة عن ثقل المبني.

التأكد من اختيار نوع الأساس المناسب.

التأكد من الوصول إلي طبقة التربة الصالحة للتأسيس.

أخذ الحذر وعمل التحوطات أثناء التشييد

فقبل اختيار نوع الأساسات لابد من عزل المنشأ عن التربة الانتفاخية ويتم عزله وحجبه عن تأثير
الاجهادات الناتجة عن تمدد وانكماش التربة المحيطة . ويتم ذلك بلاحلال سواء الكلي أو الجزئي
للتربة .

فإذا كان سمك الطبقة الانتفاخية صغيرا فيمكن عندئذ حفرها وأزالتها واستبدالها بردم غير تمددي بينما
لو كانت الطبقة الانتفاخية عميقة فيتم حفرها بعمق كاف ثم يعاد ملئها بردم غير تمددي مع مراعاة
السرعة في الردم لتفادي جفاف التربة العميقة.^(٨)


- ومثال لذلك:- انهيار مبني في مدينة شنغاهاي .

المبني في مدينة شنغاهاي بالصين والمبني مكون من ١٣ طابق , التربة طينية وضعيفة لايمكنها تحمل
اي شيء ولا مقاومة اي شيء لذلك عندما انشق الخازوق اصبح محمل على هذه التربة الضعيفة كما
تمثلت الاساسات في الخوازيق والاساسات اللبشة حيث استخدم الخازوق الاسطواني المفرق.


كانت هنالك اسباب رئيسيه في انهيار المبني كما تبين في الشكل (٢ - ٤) حيث يوجد علي الجانب
الايمن من المبني مخلفات ارتفاعها ١٠ امتار وتزن ٣ الاف طن وادت الي ضغط كبير علي التربة وفي

الجانب الشمالى يوجد حفر للارض لعمل جراج موقف السيارات تحت الارض وعمق الحفر ٤,٥ متر.

وعند نزول الامطار وكثرة مياة الامطار علي التربة تحولت التربة في جدران الحفر الي انهيار التربة بسبب ملئ التربة بمياة الامطار حتي اصبحت داخل الخوازيق ومع استمرار مياة الامطار تم انهيار العمارة تدريجيا بلميل كما تظهر فى الشكل (٢-٤).b (١٤)

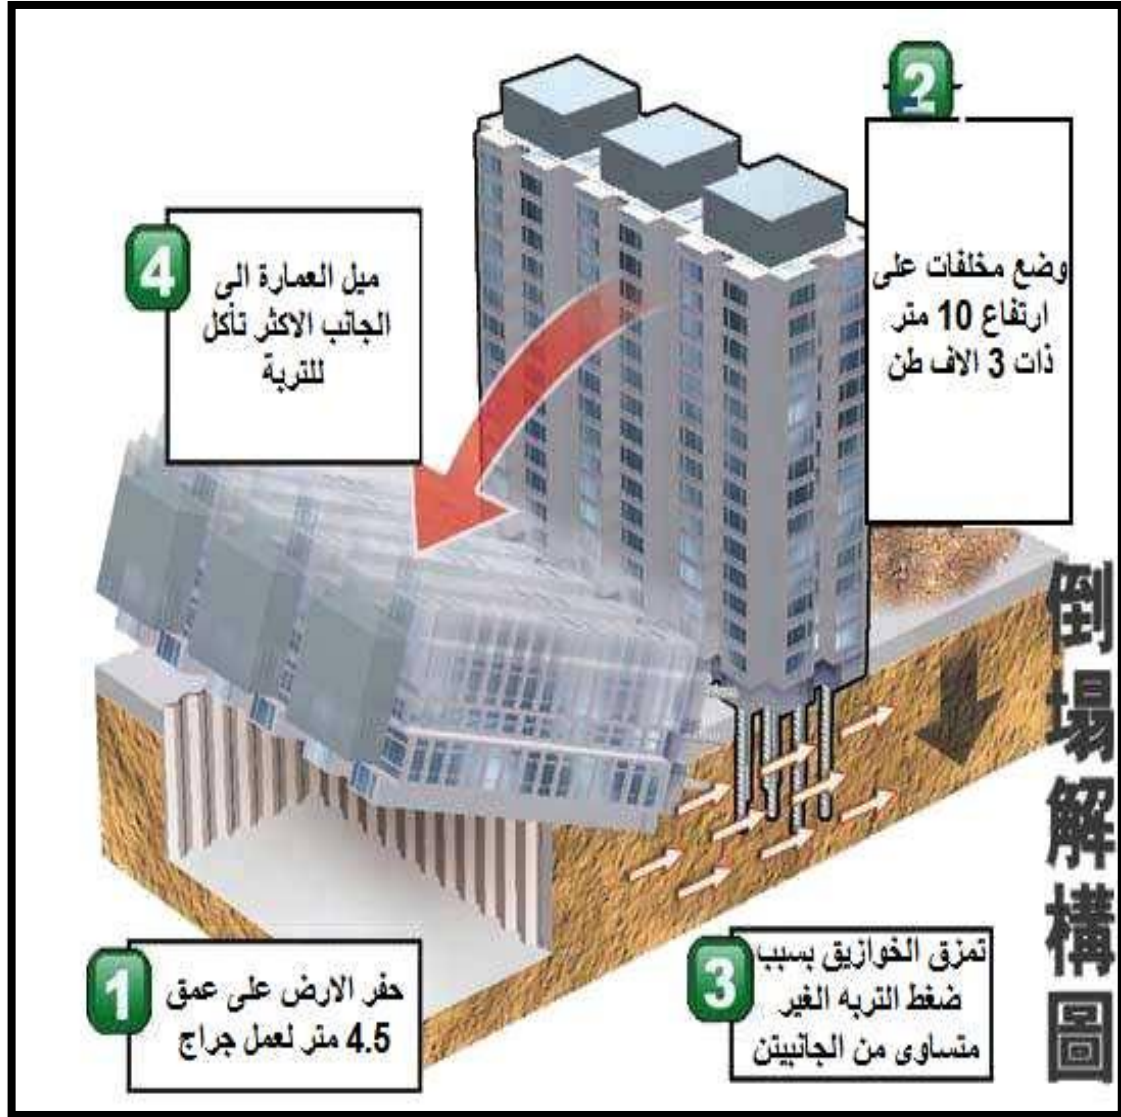

شكل (٢ - ٤) a - اسباب انهيار المبنى

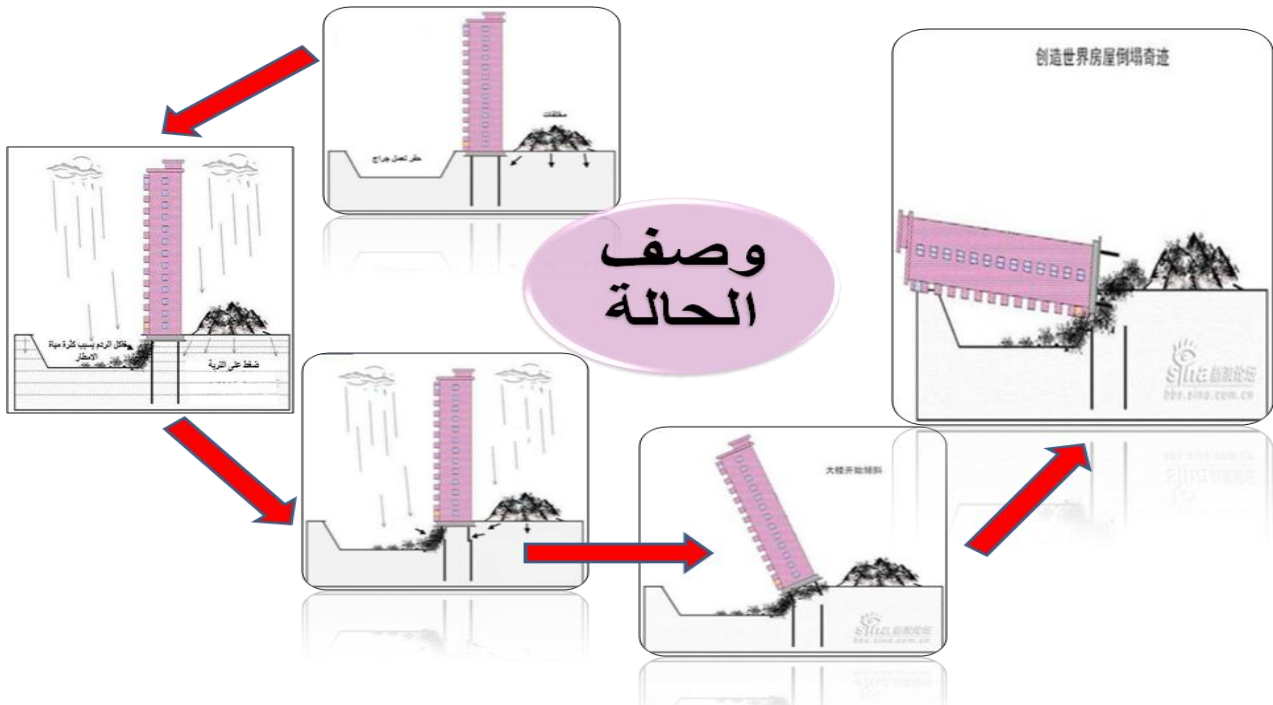

شكل (٢ - ٤) b وصف حالة المبنى



صور توضح المبنى وهو ساقط على الارض



شكل (٢ - ٤) C اساسات المبنى



شكل (٢ - ٤) d - e - انهيار المبنى في مدينة شنغهاي

٧- عزل الاساسات:-

قد تتعرض الأساسات للتآكل واختلاط مواد كيميائية مختلفة بسبب وجود مياه أسفل المبنى تؤدي لتفاعلات مع الحديد والخرسانة ووجود الماء لوحده يسبب صدأ وتآكل الحديد، أضف إلي ذلك ما تسببه المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي أو المياه الناتجة عن التسرب بسبب تلف بالتمديدات. فالعوازل هي مواد صنعت خصيصاً حتى تحافظ على المباني لاطول عمر ممكن لها , وأنواعها تكون تبعاً للمكان الذي نستخدم فيه العوازل أو السبب الذي نستخدمها من اجل فللعوازل انواع :

١- العزل حسب التأثير:

- العزل الحراري.

- العزل المائي.

- العزل الصوتي.

٢- العزل حسب المكان:

- العزل الإيجابي.

- العزل السلبي.


٣- العزل حسب طريقة التنفيذ:

- العزل بالإضافة.

- العزل المنفصل.

٤- العزل حسب نوعية المواد

- العوازل البيتومينية.
- العوازل البلاستيكية.
- العوازل الاسمنتية.
- العوازل الاكربليكية.
- العوازل الايبوكسية.-عوازل البولي ريثان.

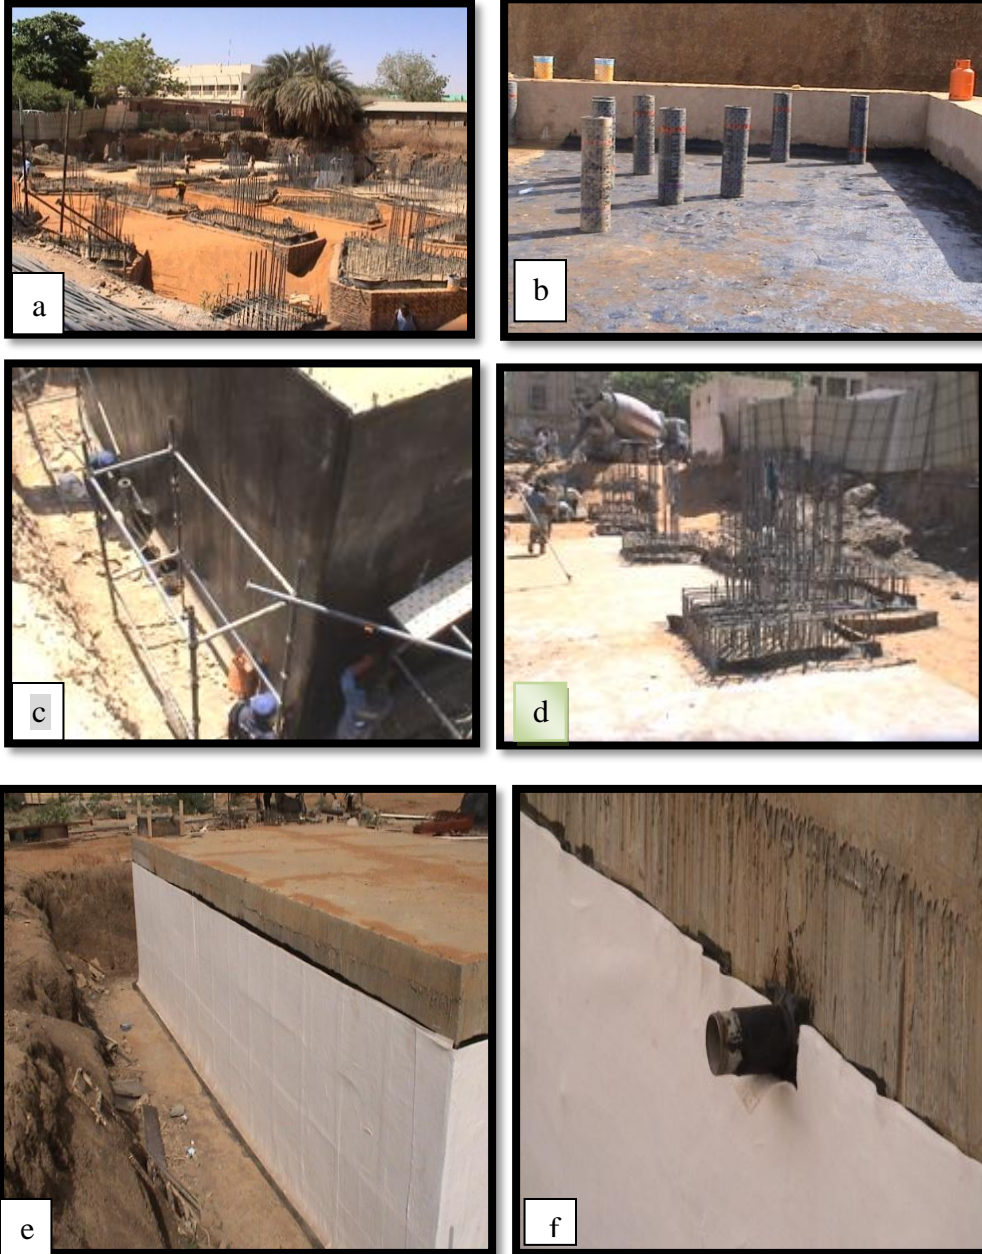

شكل (٢-٥) العوازل بالمواد الكيميائية

غالبا ما يكون عزل الاساسات بالبتيومين السائل وذلك لعدم حفر حفرة الأساس بطريقة جيدة وفي الاساسات المشتركة تسهل عملية العزل .

اما البدرومات والخزانات الأرضية تجلد بالكامل اما من الداخل او الخارج , ويفضل في البدروم عزل خارجي وفي الخزانات عزل داخلي.

والمنبرين من اشهر انواع العزل العزل بواسطة الممبرين عباره عن طبقه توضع ثم تلحم بواسطه الحرق.

المشكله الاساسيه هي ركوب لفه معا لفه قد يكون هنالك فراغ فيبقى سسب في تسرب المياه, لذلك يجب الايقل الركوب بين لفه ولفه عن ١٠سم لان ايضا عندما نحرق نعطي حراره كبيره فحركه الحراره والبروده تعطى انكماش يصل الي ٥سم.

اما طبقه الجيوتكس مهمتها تسليح وحمايه طبقه البتيومين والزوايه القائمه تكسر طبقه لزلك يجب عمل وزره بزوايه ٤٥ توضع عليها طبقه للحمايه من الكسر ولعدم تساقط المنبرين يوضع في النهايه طبقه المنيوملا يمكن وضع طبقه علي حائط رطب لان المنبرين يحجز الماء المتبخر ويضغط الماء المتبخر علي طبقه وينفصل.



Capillary system

شكل (٢-٦) المنبرين

يجب تشبع السطح المراد عزله بلمياه ثم تطلي ماده علي السطح , تتفاعل ماده الموجوده معا المياه وتفتح حبيبات تتغلغل داخل الخرسانه ثم ترش بلماء تطلي طبقتين راسي وافقى لضمان ملئ الفراغ^(٣)

(٤) قصور في دراسة الخرسانه المسلحه :

الخرسانة هي عبارة عن خليط من الركام (الحصى) و الأسمنت و الماء مع بعض الفراغات و يمكن اضافة بعض المواد الأخرى (المضافات) للحصول على خواص معينة. يتم اختيار نسب هذه المواد في الخلطة الخرسانية حسب نوع العمل المطلوب و المواد المتوفرة. ومع خلط هذه المواد مع بعضها يتم الحصول على الخرسانة التي تبدأ بالتصلب التدريجي مع الوقت حتى تصبح صلبة وقوية ، و تتفاوت قوتها حسب المكونات الأساسية وكذلك حسب طريقة الرج أثناء الصب و نوعية المعالجة.

١- مكونات الخرسانة

أولاً الأسمنت:

الأسمنت هو تلك المادة الناعمة الداكنة اللون التي تمتلك خواص تماسكية و تلاحقية بوجود الماء مما يجعله قادراً على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض و تماسكها مع حديد التسليح. ويتكون الأسمنت من ٣ مواد خام أساسية هي كربونات الكالسيوم الموجودة في الحجر الكلسي، والسيليكا الموجودة في الطين والرمل، والألومينا (أكسيد الألمنيوم).

هناك عدة أنواع من الاسمنت تأخذ اسمها من الغرض منها ولزوم استعمالها ولكن تبقى مكوناتها الأساسية واحدة وان اختلفت نسبتها من نوع لآخر ومن أهم هذه الأنواع:

الاسمنت البورتلاندي العادي، والاسمنت البورتلاندي سريع التصلد، والاسمنت البورتلاندي المنخفض الحرارة، والاسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات، والاسمنت الألوميني

سليكات ثنائي الكالسيوم وتبلغ نسبتها من ١٥-٢٥ % وهي المسؤولة عن ظاهرة الالتئام الذاتي حيث تقوم بإغلاق الشقوق الشعرية في المونة وفي الخرسانة و كذلك قوة الشد للخرسانة ..ألومينات ثلاثي الكالسيوم وتتراوح نسبتها من ١٢-١٥ % وهي تتفاعل بسرعة عند الخلط وتطلق حرارة عالية لذلك فهي تعطي الخرسانة قوتها في اليوم الأول ولكنها لا تؤثر في القوة النهائية للخرسانة .

ألومينات حديد رباعي الكالسيوم وتتراوح نسبتها من ٧-١٢ % وهي تتفاعل في الأيام الأولى وتعطي حرارة عالية ولكنها أبداً من ثلاثي ألومينات الكالسيوم ..بالإضافة إلى المكونات السابقة يحتوي الاسمنت على مركبات ثانوية على شكل أكاسيد مثل أكاسيد البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والتيتانيوم وثاني أكسيد الكبريت . وتشكل هذه المركبات نسبة قليلة من وزن الأسمنت.

يجرى على الاسمنت العديد من الفحوصات لتحديد صفاته وللتأكد من جودته ومطابقتها للمواصفات، ومن أهم هذه الفحوصات:

- نعومة الأسمنت.

- فحص القوام القياسي للعجينة الأسمنتية.

- زمن الشك الابتدائي والنهائي. Initial & Final setting time.

- التحليل الكيماوي للاسمنت.

- ثبات الأسمنت.

- مقاومة الأسمنت للضغط المباشر.

-مقاومة الاسمنت للشد المباشر.

- فحص الانثناء

ثانياً : الركام (الحصمة)

ان لنوعية و خواص الركام تأثيراً كبيراً على خواص الخرسانة ونوعيتها لكونه يشغل حوالي (٧٠-٧٥%) من الحجم الكلي للكتلة الخرسانية, ويتكون الركام بصورة عامة من حبيبات صخرية متدرجة في الحجم منها حبيبات صغيرة كالرمل والأخرى حبيبات كبيرة كالحصى.

وإضافة إلى كون الركام يشكل الجزء الأكبر من هيكل الخرسانة والذي يعطي للكتلة الخرسانية استقرارها ومقاومتها للقوى الخارجية والعوامل الجوية المختلفة كالحرارة والرطوبة والانجماد فانه يقلل التغيرات الحجمية الناتجة عن تجمد وتصلب عجينة الاسمنت أو عن تعرض الخرسانة للرطوبة والجفاف . ولذا فإن الركام يعطي للخرسانة متانة أفضل مما لو استعملت عجينة الاسمنت لوحدها.

ولضبط نسبة الماء في الخلطة أهمية بالغة وعليها تتوقف قوة الخلطة ومساميتها وانفصالها ونزفها ومقدرتها على مقاومة العوامل الجوية من برودة وحرارة وتآكل حيث ان كثرة الماء تضعف الخرسانة وتسبب الانفصال والتدميع والمسامية وقلة الدوام والاهتراء وقلة التماسك والضعف والتفتت والانكماش والتشقق. والجدول التالية تحدد النسبة المئوية للاسمنتية القصوى حسب درجة الخرسانة

(ACI ٢١١,٣-٧٦):

قوة المكعب القياسي بعد ٢٨ يوم النسبة المئوية للاسمنتية.

ثالثاً الماء المستعمل في الخرسانة:

يكون الماء المستعمل في خلط ومعالجة الخرسانة خالياً من المواد الضارة مثل الزيوت والشحوم والأملاح والأحماض والقلويات والمواد العضوية والفلين والمواد الناعمة سواء كانت هذه المواد ذائبة أو معلقة وخلافها من المواد التي يكون لها تأثير عكسي على الخرسانة من حيث قوة الكسر والمتانة. ويعتبر الماء الصافي الصالح للشرب صالحاً لخلط الخرسانة وابتاعها.

ويسمح باستعمال الماء غير الصالح للشرب في حالة عدم توفر الماء الصالح لشرب على أن لا يزيد تركيز الشوائب فيه عن نسب معينة تحددها المواصفات.

و يحظر استعمال الماء غير الصالح للشرب في خلط وابتاع الخرسانة إلا بعد أن يثبت مخبرياً بأن مقاومة مكعبات الملاط الذي جرى خلطه بالماء غير الصالح للشرب تساوي على الأقل (٩٠) % من

مقاومة نظيراتها والتي جرى تحضيرها باستعمال ماء صالح للشرب وذلك عند عمر (٧) أيام و (٢٨) يوم وحسب المواصفات الأميركية.

و يجرى تصميم الخلطة الخرسانية في المختبر باستعمال نفس الماء غير الصالح للشرب والذي سيجرى استخدامه في الخلطات الخرسانية بالموقع.

رابعاً: الإضافات

الإضافات هي عبارة عن مواد أو تراكيب من عدة مواد تضاف للخرسانة أثناء الخلط لتحسين خاصية أو أكثر من خواص الخلطة الخرسانية.

أهم أغراض استعمال الإضافات:

١- تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطرية.

٢- تعجيل التصلب للحصول على مقاومة عالية في وقت قصير.

٣- إبطاء عملية التصلب (الشك) في الأجواء الحارة أو النقل لمسافات البعيدة.

٤- تقليل الحرارة المتولدة وتقليل النضح أو النزف (Bleeding)

٥- تحسين مقاومة التآكل وتقليل التقصص الحاصل أثناء التصلب.

٦- منع صدأ الحديد.

٢- الخلطات الخرسانية:

بعد أن يتم فحص المواد الأولية (وهي الركام الخشن والناعم ، والماء والأسمت والمضافات) وبعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، يتم عمل تصميم للخلطة الخرسانية لتعيين كمية كل مادة من المواد اللازمة للحصول على خلطة خرسانية حسب ظروف العمل ونوع المنشأ أو العنصر الخرساني المراد صبه.

وهناك عوامل عديدة تؤثر على التصميم كشكل الركام وحجمه وتدرجه وطبيعة العمل والتشغيل وطريقة الدمك وتوفير المواد ودرجات الحرارة، إلا أننا أثناء التصميم نأخذ بعين الاعتبار أن يتم تحديد المكونات بحيث تغطي كل حبات الركام بالاسمنت وبحيث تدخل الحبيبات الأصغر حجماً في الفراغات الأكبر حجماً وبحيث تعطي الخرسانة القوة المطلوبة واللدونة اللازمة وأن تكون غير منفذة للماء ومتينة وقوية ومقاومة للعوامل الجوية بأقل التكاليف.

٣- درجات الخرسانة:

تُحدّد درجات الخرسانة حسب قيمة المقاومة المميزة ، وتُحدّد المواصفات بشكل عام لكل درجة من الخرسانة محتوى أدنى للاسمنت حسب طبيعة التعرض للعوامل الجوية، وكذلك تحدد النسبة المئوية الاسمنتية القصوى المسموحة.

- مقاومة الكسر

تعرف مقاومة الكسر للخرسانة بقيمة مقاومة الكسر بالضغط لنموذج فحص خرساني مكعب الشكل مقاسه (١٥٠×١٥٠×١٥٠) ملم، عمره (٢٨) يوماً محفوظاً تحت الماء درجة مئوية± في درجة حرارة (٢٠).

٤ - خاصية التشغيل:

التشغيل هو قابلية تشكيل وصب الخرسانة، فإذا احتاجت الخرسانة إلى جهد وشغل لتشكيلها في القالب أو لصبها في الموقع فإن ذلك يعني أن قابليتها للتشغيل صعبة كما يعني أن الخلطة جامدة والعكس بالعكس فالتشكيل السهل يعني خرسانة طرية. وللخلطة الجامدة مزايا كثيرة تختلف عن ظروف الخلطة الطرية فهي أقل كلفة من ناحية المواد، وأقوى، ولا تهرب منها الروبة و لا تتشقق أثناء جفافها اذا تمت معالجتها بشكل جيد، وتستعمل مع القوالب الانزلاقية، ولا يحصل فيها انفصال حبيبي، وهي أقل عرضة للتجمد.

وبمقابل ذلك فإنها تحتاج إلى جهد لصبها ودمكها و قد تعشش، ولذلك يجب حفظ توازن بين المزايا والمساويء بحيث تختار الخلطة ذات التشغيل الذي يناسب طبيعة العمل.

- طرق قياس التشغيل

يقاس التشغيل إما بطريقة الهبوط أو بطريقة دمك الذي يستعمل للخلطات ذات التشغيل المنخفض. إلا أن هناك طرق أخرى لقياس التشغيل منها: طاولة الانسياب وكرة الاختراق، والإهتزاز الترددي.

اختبار درجة التشغيل:

يتم اختبار درجة تشغيل الخرسانة بالتهدل ومعامل الدمك المبين في الجدول التالي حسب ظروف العمل:

ظروف العمل درجة التشغيل التهدل

معامل الدمك

١ . باستعمال رج شديد

٢ . مقاطع بتسليح بسيط مع الرج

٣ . مقاطع بتسليح بسيط بدون الرج

٥ . معالجة الخرسانة:

إن قوة احتمال الخرسانة وتماسكها ومقاومتها لنفاذ الماء تزداد بمرور الوقت ما دامت الظروف مهيئة لاستمرار التفاعل الكيماوي بين الماء والاسمنت كما تتحسن أيضا خواص الخرسانة الأخرى مثل مقاومتها للحرارة والبرودة وعوامل الجو المتقلبة. والتحسن الذي يطرأ على خواص الخرسانة يكون

سريعا في أول عهدها ولكنه يستمر ببطء بعد ذلك إلى أجل غير معلوم. ان المعالجة المبكرة والفعالة والمستمرة في المراحل الأولى لعمر الخرسانة أمر ضروري لتشكيل القوة والمتانة وعدم النفاذية ومقاومة البري وثبات الحجم والشروط الأساسية التي يجب توفرها حتى يستمر التفاعل هي درجة الحرارة المناسبة ، والرطوبة الملائمة والمعروف أن الخرسانة الطرية تحوي من الماء مقدار أكثر مما يلزم لاتمام التفاعل الكيماوي للاسمنت الا أنه في معظم الأحوال يتبخر جزء كبير من هذا الماء بفعل الحرارة ، ولذلك كان لا بد من اضافة لماء باستمرار إلى الخرسانة للتعويض عن الماء الذي يتبخر ، كما يمكن تغطية الخرسانة وترطيب الغطاء حتى يتم ضمان وجود رطوبة وماء التفاعل ، كما يجب اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للحرارة. (١٠)

٦- الاختبارات:

أخذ عينات الخلطة الطازجة:

يجب أن تجمع عينة الفحص خلال عملية التفريغ من الخلاطة المركزية أو خلاطة الموقع أو الشاحنة ويتم ذلك بوضع وعاء معترض أثناء التفريغ أو تحويل التفريغ إلى وعاء العينة ولهذه الغاية يمكن تخفيف سرعة التفريغ ويجب عدم استعمال أول أو آخر ٠,٢ م ٣ (أي تؤخذ العينة في حدود ال ٦٠%) الوسطى) من الخلطة. أما الخلطات الصغيرة فان عينة واحدة من منتصف التفريغ تكفي. وإذا كانت الخلطة قد أفرغت فيمكن أخذ اجزاء من مواقع مختلفة ثم خلطها ببعضها على سطح غير ماص وعمل حماية من الطقس حتى نمنع كسب أو فقدان ماء ويتم أخذ العينات حسب المواصفات البريطانية أو الأمريكية أو أي مواصفات بديلة.

اختبارات الخرسانة الطرية:

١. يكون قالب الفحص على شكل مخروط ناقص مصنوع من صفائح الفولاذ المجلفن سمك (١,٦) ملمترا أو أكثر سطحه الداخلي أملس و مزود من الخارج بأيدي وأرجل خاصة للرفع والتثبيت وتكون أبعاده وتفصيله مطابقة للمواصفات القياسية.

٢. يكون قضيب الدمك مصنوع من الفولاذ ذو مقطع دائري الشكل قطر (١٦) ملمترا وطوله (٦٠٠) ملمترا حافته السفلى مستديرة بشكل نصف كروي.

٣. يوضع القالب على سطح جاسيء مستو وناعم غير ماص للماء ، ويفضل استعمال صفيحة مستوية من الفولاذ المجلفن لهذا الغرض، على أن يكون السطح المذكور مثبت أفقيا باستخدام ميزان الماء في موضع بعيد عن أي مصدر للذبذبات أو الارتجاجات.

٤. يملأ القالب بالخرسانة الطازجة على طبقات متتالية بحيث يكون سمك الطبقة الواحدة مساويا لربع ارتفاع القالب. تدمك كل طبقة حسب الأصول باستعمال قضيب الدمك وبعده (٢٥) ضربة موزعة

بانتظام على كامل سطح الطبقة . بعد مليء القالب بالكامل يسوي السطح النهائي باستخدام المالج مع مستوى الفتحة العلوى.

٥ . يرفع القالب رأسياً إلى أعلى ببطء وحذر و بشكل يضمن عدم زحزحة الخرسانة.

٦ . يوضع القالب رأسياً بجانب كتلة الخرسانة التي رفع عنها ، ويقاس تهدل الخرسانة بقياس الفرق في الارتفاع بين القالب وأعلى نقطة من كتلة الخرسانة.

٧ . يتوجب اعادة الاختبار اذا ما حدث انهيار أفقي للخرسانة الطازجة عند رفع القالب عنها و اذا حدث ذلك الانهيار عند اعادة الفحص فيعتبر قوام الخرسانة غير مطابق لهذه المواصفات.

- اختبار معامل الدمك:

١ . يملأ القادوس العلوي بالخرسانة الطازجة باستخدام المغرفة ، يتم بعدها مباشرة فتح بوابة المفصلة حيث تهبط الخرسانة تحت تأثير وزنها فقط لتملأ القادوس السفلي.

٢ . يراعى اغلاق فوهة الاسطوانة السفلية أثناء مليء القادوس العلوي بالخرسانة وفتح بوابته لتهدب الخرسانة إلى القادوس السفلي.

٣ . يرفع الغطاء عن فوهة الخرسانة وتفتح البوابة المفصلة للقادوس السفلي المملوء بالخرسانة بحيث تهبط الخرسانة من القادوس السفلي تحت تأثير وزنها فقط لتملأ الاسطوانة.

٤ . تزال الخرسانة الزائدة عن مستوى الاسطوانة باستخدام مالجين يمسه كل مالج في يد والشفرة في وضع أفقي ويسحب باتجاه بعضهما ابتداء من طرفي الاسطوانة مع الضغط على الحواف العليا للاسطوانة.

٥ . تنظف الاسطوانة من الخارج من أي مواد عالقة عليها . توزن في ميزان حساس ولأقرب (١٠) غرامات . يطرح من ذلك وزن الاسطوانة وهي فارغة ويعرف هذا الوزن بوزن الخرسانة الجزئية الدمك.

٦ . تفرغ الاسطوانة ويعاد ملؤها بالخرسانة على طبقات وتدمك جيداً، وينظف السطح الخارجي للاسطوانة وتوزن لأقرب (١٠) غرامات يطرح من ذلك وزن الاسطوانة وهي فارغة ، ويعرف هذا الوزن بوزن الخرسانة المدموكة بالكامل.

٧ . يحسب معامل الدمك بتقسيم وزن الخرسانة الجزئية الدمك على وزن للخرسانة المدموكة بالكامل.

اختبار وحدة الوزن للخرسانة الطازجة.

٧- اختبارات الخرسانة المتصلدة:

١- اختبار المقاومة بالضغط :

يجرى هذا الإختبار على الخرسانة المتصلدة على عمر ٧ أيام أو ٢٨ يوم، ويكون جهاز الاختبار وطريقة الاختبار مطابقة للمواصفات.

و تقاس أبعاد نموذج الفحص لأقرب ١ مللمتر وتحسب مساحة سطح التحميل على هذا الأساس.
ثم يحسب اجهاد الكسر بتقسيم قوة الكسر على مساحة سطح التحميل ولأقرب (٥,٠) نيوتن/ملم^٢.

٢ - اختبار مقاومة الانحناء .

٣- اختبار مقاومة الشد غير المباشر.

٤ - كثافة الخرسانة المتصلدة.

٥ - فحص العينات اللبية.

يتم هذا الفحص بثقب الخرسانة المصبوبة وأخذ عينات اسطوانية وكسرها. ونلجأ إلى هذا الفحص اذا لم تجتز المكعبات التي أخذت من الخرسانة أثناء صبها الفحص، وتعتبر الخرسانة مطابقة للمواصفات اذا حققت نتائج كسر العينات اللبية قوة لا تقل عن ٨٥% (معدل ٣ عينات) من المقاومة المميزة المطلوبة بحيث لا تقل مقاومة الكسر الدنيا لأي عينة عن ٧٥% من المقاومة المميزة.

٦- اختبار التحميل في الموقع.

يجرى اختبار التحميل في الموقع للعقدات والجيزان من الخرسانة المسلحة التي لا يقل عمرها عن ٥٦ يوماً. ويقاس الترخيم بعد التحميل لمدة ٢٤ ساعة ثم يقاس الاسترجاع في الترخيم. ويجب أن لا يزيد الترخيم بالمللمتر عن ٥٠ × مربع بحر التحميل مقسوماً على عمق المقطع الانشائي. أما الاسترجاع فيجب أن لا يقل عن ٧٥% من الترخيم الأقصى.

٧- فحص المطرقة وفحص الموجات النابضة. (١١)

٢-١-٣-٤ أسباب تتعلق بقصور في التصميم

من أسباب هذا القصور:

- عدم إسناد التصميمات الإنشائية إلى مهندسين متخصصين .
- عدم دراسة البعد البيئي (من حيث المياه الجوفية – أملاح الجو) .
- تغطية المبنى بدون إشراف هندسي .
- تعديل في الرسومات الإنشائية دون الرجوع إلى المهندس المصمم .
- عدم اختيار سمك الغطاء الخرساني المناسب للظروف المحيطة بالمنشأ
- إتباع مواصفات للتصميم لا تناسب الظروف الطبيعية التي سوف يتواجد فيها المبنى.
- خطأ في حساب الأحمال المتوقع أن تؤثر على أجزاء المنشأ المختلفة.
- عدم اختيار النظام الإنشائي المناسب.
- عدم كفاءة المهندس المصمم.
- خطأ في حساب أبعاد القطاعات الخرسانية أو كميات حديد التسليح اللازمة للقطاعات
- استخدام نماذج إنشائية لمنشآت سابقة غير مناسبة لظروف المنشأ المراد إنشاؤه .

- قصور التصميمات والتفاصيل الإنشائية.

القصور في التصميم قد يرجع الى اخطاء في الحسابات سواء بالنسبة للأحمال هو النظام الإنشائي او عدم صحة الافتراضات التي بني على أساسها التصميم او عدم اخذ كل البيئة المحيطة في الاعتبار , و قد يكون وراء العيوب في المنشآت القصور في التفاصيل الإنشائية و التي قد لا يبينها المصمم بأسلوب واضح على اللوحات الإنشائية.

ومن امثله لتلك العيوب:-

- اخطاء في التحليل الإنشائي.

- اخطاء فى الحسابات.

- عدم اخذ كل حالات التحميل في الاعتبار.

- اخطاء في افتراض الأحمال او حركة الأوزان.

- عدم تحديد اماكن وصلات الصب و التمدد.

- حساب أحمال الأعمدة بطريقة خاطئة .

- عدم مراعاة أطوال وامتدادات أسياخ تسليح الكمرات والبلاطات الكابولية .

- إنهاء حديد التسليح الرئيسى فى مناطق العزوم القصوى.^(٧)

انهيار مسجد أبوسعدي

انهيار متدنة مسجد بمنطقة أبو سعد أم درمان انهياراً كاملاً مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، منزلهم مجاور للبنية، ويرجع السبب للارتفاع الزائد للمتدنة غير المطابق للمواصفات

١-٢-٣-٥ أسباب ترجع إلى المنفذين

هناك أخطاء عديدة قد ترتكب أثناء التنفيذ منها علي سبيل المثال وليس الحصر:

١- عدم كفاءة جهاز التنفيذ

٢- قصور في دراسة التربة في موقع التنفيذ دراسة وافية من جهة(قوة تحملها للأحمال - خواصها

الطبيعية - تأثيرها بالمياه الجوفية - نسبة الهبوط المتوقعة).

٣- عدم دراسة تأثير المباني المجاورة للمنشأ المزمع إنشائه على التربة في موقع التنفيذ.

٤- عدم المتابعة الجيدة والاستلام الصحيح لحديد التسليح وقطاعاته.

٥- حدوث انفصال للخرسانة أثناء الصب وتنتج بسبب تأخر عربات الخلط والمضخات مما قد يؤدي

إلى تقلب أكثر من المطلوب لمكونات الخلطة الخرسانية حيث أن فترة التقليل تعتمد علي سرعة

الخلاط إضافة لاستخدام الهزازات بطريقة خاطئة ولمدة كبيرة.

- ٦- الحوادث والصدمات: هناك بعض المباني والمنشآت التي قد تكون معرضه للصدمات والحوادث خصوصا ما كان منها قريب للشوارع الرئيسية والطرق السريعة لذلك من الأفضل عمل الاحتياطات وحمايتها بما يتناسب مع موقعها وحالتها.
- ٧ - المياه والرطوبة وإهمال العزل المائي والحراري.
- قد تتعرض الأساسات للتآكل واختلاط مواد كيميائية مختلفة بسبب وجود مياه أسفل المبنى تؤدي لتفاعلات مع الحديد والخرسانة ووجود الماء لوحده يسبب صدأ وتآكل الحديد، أضف إلي ذلك ما تسببه المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي أو المياه الناتجة عن التسرب بسبب تلف بالتمديدات
- ٨- تسرب مياه الأمطار من الأسطح غيرا معزولة بطريقة جيدة مما ينتج عنه فصل بين الحديد والخرسانة نتيجة تآكل للحديد بسبب الصدأ.
- ٩- الإهمال في لياسة وتليبس الواجهات مما يعرض الخرسانة للظروف الجوية.
- ١٠- عدم الاهتمام بالخرسانة والعناية بها من الداخل بمعالجة تلف العزل وصرف الحمامات والسباكة بطرق سيئة فصرف الغسالات والمياه الناتجة من الحمامات لها تأثير سلبي بسبب ما تحوي من مواد كيميائية تؤثر علي الحديد والخرسانة إضافة لتسرب المياه نحو التمديدات الكهربائية في أسقف الحمامات والغرف.
- ١١- عزل الحمامات والمطابخ بنظام عزل مائي مناسب، وان يكون واضحا للمستخدمين طريقة الاستخدام وتلافي إتلاف العزل سواء للحمامات أو الأسطح بطرق مباشرة كالتكسير أو غير مباشرة كاستخدام المياه بكثرة وغمر الحوائط والأبواب مما يسهل نفوذ المياه حتى بوجود العزل الجيد.
- ١٢- الترميمات والتوسع دون دراسة.
- ١٣- ترميم غير مدروس واستخدام مواد تحدث تلفيات للحديد.
- ١٤- عمل دعائم إضافية بمقاسات لا تتحملها الأساسات أو التربة.
- ١٥- ترميم بفريق غير متخصص ومواد غير مناسبة.
- ١٦- عدم الأخذ بالاعتبار أثناء الترميم لأي اعتبار للوزن والإجهاد ومعامل الأمان.
- ١٨- إحداث تكسير في الحوائط الحاملة.
- ١٩- زيادة ارتفاعات دون دراسة أو مراجعة لمختصين ودون تراخيص.
- ٢٠- استعمال مواد رديئة غير مطابقة للمواصفات.
- ٢١- ضعف مقاومة الخرسانة المستخدمة.
- ٢٢- عدم مطابقة القطاعات المنفذة في أبعادها وتسليحها للمخططات.
- ٢٣- ضعف الشدات أو إزالتها قبل الوقت اللازم لحصول الخرسانة على المقاومة المطلوبة.

- ٢٤- إضافة أحمال جديدة غير مأخوذ حساباتها في التصميم نتيجة تخزين بعض مواد البناء بكميات كبيرة فوق الأعضاء الخرسانية للمنشأ.
- ٢٥- عدم تنفيذ نظام تصريف مياه الأمطار بصورة صحيحة .
- ٢٦- عدم كفاءة جهاز الإشراف على التنفيذ.
- ٢٧- عدم ضبط الجودة أثناء التنفيذ عن طريق إجراء اختبارات مواد البناء التي تحددها المواصفات.
- ٢٨- عدم اختيار أماكن الفواصل المختلفة عند الحاجة إليها بعناية.
- ٢٩- عدم ترك أماكن للفتحات التي سوف تمر منها مواسير صرف أو تكييف خلافه مما يؤدي إلى التكسير في الخرسانة بعد ذلك وقد يؤدي إلى قطع حديد التسليح في أماكن خطيرة جهلا من العامل بذلك.
- ٣٠- عدم استخدام النسب الصحيحة للمواد.
- ٣١- إهمال عزل الأساسات والمنشآت ضد المياه الجوفية وما قد يتواجد فيها من أملاح وكبريتات تضر بالخرسانة أو عدم تنفيذ العزل بشكل صحيح وعدم العناية بالعزل المائي مما يؤدي إلى تسرب المياه من أسفل المبنى وبالتالي تعرض الأساسات لخطورة التآكل .
- عدم عزل أسقف الدور الأخير .
- عدم استخدام العزل الحراري للمنشأ .
- عدم العزل الكيماوى للمنشأ
- ٣٢- قصور فى فهم اللوحات التصميمية .
- ٣٣- استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات .
- ٣٤- عيوب فى التسليح .
- ٣٥- عدم تنفيذ كانات الأعدة والكمرات طبقاً للرسومات .
- ٣٦- استخدام أسمنت غير مطابق للمواصفات .
- ٣٧- عدم عمل كمرات لتوزيع حمل السقف على الحوائط عند بدء بناء المساكن بطريقة الحوائط الحاملة .
- ٣٨- تقليل القطاعات الخرسانية عما هو وارد لغرض توفير .
- ٣٩- عدم عمل ميول بأرضية الحمام ودورات المياه .
- ٤٠- عدم عمل ميول بسطح الدور العلوى .
- ٤١- استخدام أسلوب سيئ للصرف بالمبنى .
- ٤٢- استخدام مياه المصارف والبرك فى الخلط .
- ٤٣- عدم استخدام الهزاز الآلى فى رمل الخرسانة .
- ٤٤- رمى الخرسانة من ارتفاعات عالية .

٤٥ - عدم الاهتمام بالموصفات والاعتماد على الخبرة الشخصية .

٤٦ - إهمال تنفيذ واستلام الحفر .

عدم استواء القاع و أفقيته و عدم راسية جوانب الحفر و عدم الدمك الجيد لقاع الحفر .

٤٧ - إهمال تنفيذ اعمال الردم .

قد يحدث أثناء الردم ان يقوم المنفذ باستخدام المعدات مثل (اللودر و القلابات) التي تمر على القواعد القاعدية و المسلحة و السمالات و هذا خطر لأنه قد يحدث كسور في هذه الخرسانة او في السمالات الرابطة للمبنى.

قد يحدث أثناء الردم ان تتلاشى معالم الخنزيرة المثبتة حول المبنى

٤٨ - عدم الاخذ في الاعتبار الفواصل الخرسانية في المنشآت

يهمل البعض أو ينسى أهمية الفواصل بالخرسانة , وقد يسبب هذا التناسي أو الإهمال أضرار بالمباني وتصدعات وشروخ كان بالإمكان تداركها .

ويمكن فرز أنواع أو أقسام فواصل الخرسانة علي النحو التالي :

١ . فاصل الصب

هو الفاصل الناتج عن عمل صبتين متجاورتين للخرسانة , و يتوجب عمله بسبب عدم الصب بعملية مستمرة ومضي فترة زمنية بين عملية الصب .

ويجب عمل فاصل الصب للخرسانة في الأماكن ذات جهد القص الأقل سواء كان ذلك للبلاطات أو الكمرات أو الأرضيات.

٢ . فواصل التمدد

الغرض من عمل فواصل التمدد للمباني هو التحكم في الشقوق التي تحدث للخرسانة ولخفض مقاومة التمدد والانكماش في الخرسانة نتيجة لعوامل الطبيعة وتأثير البيئة .

ويجب اختيار الأماكن المناسبة لفواصل التمدد الراسية في المباني والتي من الممكن أن تظهر فيها الشروخ بسبب قوة الشد الأفقية

وتحدد المسافة بين فاصل تمدد وآخر بناء علي توقع تمدد حائط مبني أو جزء منه ومقاومة تصميم الحائط لقوة الشد الأفقية وأماكن تواجد الفتحات في الحائط .. أبواب شبابيك ...

عرض فاصل التمدد ٢م والمسافة الأفقية في المباني الخرسانية تتراوح بين ٤٠ إلي ٦٠ م مع مراعاة عمل فواصل أخرى في أجزاء المبني الغير متكافئة في الوزن , والبعد الأفقي بين فاصل تمدد وآخر للأسوار المستمرة ١٢ م .

يجب مراعاة تأثير التغييرات الحرارية والرطوبة والانكماش للخرسانة عند تصميم المنشأة .^(٥)

النموذج

مستشفى الذرة بمدينة ود مدني:

يقع في مدينة ودمدني بالقرب من برج الجزيرة أساسات المبنى من اللبشة الحصيرة حدث هبوط في المبنى في منطقة فاصل التمدد بحيث تمدد من ٥سم إلي ٧سم, والذي أدى بدوره إلي ظهور التشققات (الراسية) في منطقة فاصل التمدد و(الأفقية) في الأرضية. حيث نجد أن التربة في هذه المنطقة تره طينية بالإضافة الي وجود المياه الجوفية كل هذه العوامل أدت إلي ظهور هذه التشققات.




شكل (٧-٢) مبني مستشفى الذرة بمدينة ود مدني من الخارج



شكل (٨ - ٢) منطقة الهبوط

المعالجات:

تمت معالجة الشقوق الراسية في منطقة فاصل التمدد بمواد كيميائية تمثلت في (سيفاكلس) بسمك ٢سم والباقي تمت معالجته بمادة القراوتو هو ٥سم وهو مادة سريعة التصلد. أما الأرضية فتمت معالجتها بالفلين الدائري الباك اب رود والذي تتراوح أقطاره من ١,٥-٢سم ثم طبقة من البياض.

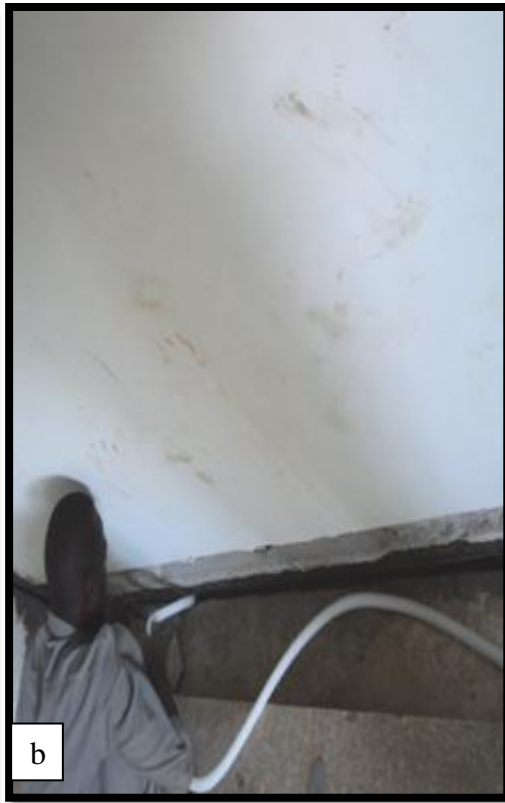

شكل (٢ - ٩) المعالجات

٣. فواصل الهبوط

الغرض من هذا النوع من الفواصل هو حماية المباني من هبوط للتربة والتي تسبب إزاحة راسية وتكون في الأماكن أو أجزاء المبني الغير متكافئة بالوزن أو أماكن حدوث الهبوط ويجب أن تعمل بفواصل قاطعا طول المبني بأكمله وسمك في حدود ٢سم و يبدأ الفصل من الاساسات وينتهي في اعلي سقف مرورا بجميع الأدوار ويجب اخذ الاحتياطات عند التصميم لعوامل الرطوبة والندي الذي قد يتكون داخل هذه الفواصل .^(١)

٤. فواصل العزل

تسمح بالتمدد الأفقي البسيط الناتج عن انكماش البلاطات أو الاساسات أو الحوائط , كما أنها تسمح بالتمدد الراسي عند حدوث هبوط بالتربة ومن المهم أن لا تحوي أي نوع من أنواع التسليح .

٥. فواصل التحكم

الغرض منها السماح للخرسانة بالانضغاط ومنع حدوث شروخ ناتجة عن انكماش الخرسانة بسبب التغير الحراري و يتم عملها لبلاطات الأرضية لتسمح بتمدد البلاطة الأفقي فقط ولا تسمح بالهبوط . فواصل تخفيف الضغط .

خاصة بالتمدد الأفقي في المنشآت الإطارية التي تعمل فيها تكسيه للحوائط أو الحوائط الستائرية وتهدف إلي تخفيف الضغط علي الكسوة , وتظهر واضحة في تكسيات الحوائط مثل الرخام والحوائط المفرغة

تستخدم فواصل الهبوط في الحالات التالية

- اختلاف نوع التربة أسفل الاساسات لأن الهبوط النسبي للمنشأ يختلف حسب نوع التربة.
- اختلاف ارتفاعات أجزاء المبني مثل حالة وجود منارة بمسجد و ذلك لأن الهبوط النسبي يختلف حسب ارتفاع و كتلة أجزاء المبني.
- البناء بجوار مبنى قديم لأن المبني القديم يكون قد وصل لحالة الاستقرار و توقف الهبوط (الترييح) بينما أي مبنى جديد يحدث له هبوط متفاوت لفترة من عمره المبكر
- اختلاف منسوب التأسيس لأجزاء المنشأ و خصوصا عند اختلاف طبقة التأسيس.

و يتم تنفيذ هذه الفواصل في خرسانة الاساسات و ما فوق الاساسات بينما يتم تنفيذ فواصل التمدد من أعلى سطح الاساسات و هذا من الفروق الجوهرية في اغراض الاستخدام و بالنسبة لفواصل التمدد فهي تقاوم الاجهادات الحادثة نتيجة التغير الحجمي في العناصر الخرسانية المقابل للتغير في درجات الحرارة و ذلك على المدى البعيد للمبنى حيث تتم دراسات و تجارب عملية و معملية لتحديد التمدد الحادث في نماذج مماثلة للعناصر الخرسانية تحت تأثير فروق درجات حرارة محددة و خلال زمن محدد و بالتالي تحدد الأكواد الابعاد القصوى المسموح بها لتنفيذ المباني و العناصر الخرسانية بدون

عمل فواصل تمدد و يكون عرض فواصل الهبوط و التمدد حوالي ٢,٠٠ سم كما تسمح الأكواد العالمية بزيادة المسافات القصوى المسموحة مع اعتبار الاجهادات المتولدة عن فروق درجات الحرارة أثناء التصميم و ذلك لتجنب مشاكل تنفيذ هذه الفواصل مثل العزل ضد الرطوبة أما فواصل الانكماش أو التحكم في الشروخ فيتم تنفيذها حسب مواصفات الأكواد العالمية و ذلك لمقاومة الانكماش الذي يحدث للعناصر الخرسانية - مثل بلاطات الدور الأرضي أو الجدران الساندة اي العناصر ذات المساحات الكبيرة على مدى العمر المبكر للخرسانة و هذا هو الفرق الأساسي بينها و بين فواصل التمدد و بالتالي يمكن اعتبار فواصل الصب تقوم بنفس الوظيفة و يتم تنفيذ فواصل الانكماش أو التحكم على شكل حز على سطح الخرسانة الطازجة أثناء أو بعد التنفيذ مباشرة و تحدد الأكواد العالمية عرض و ارتفاع هذه الفواصل حسب ارتفاع العنصر الخرساني و فواصل الصب يتم تحديدها كذلك لاعتبارات الانكماش المبكر للخرسانة و كذلك ظروف التنفيذ كما تبرز أهميتها الكبرى في الخرسانة الكتلية و ذلك لمراعاة تخفيض الاجهادات المتولدة عن حرارة الاماهة مع العلم أن هناك طرق حديثة لتقليل حرارة الاماهة مثل عمل شبكة أنابيب للمياه الباردة المتجددة داخل الخرسانة المصبوبة مع وضع وسائل قياس لدرجات الحرارة و طبعا يتم معالجة سطح فواصل الصب بازالة الأجزاء المتفككة من الخرسانة و تنظيف السطح و تخشينة حتى يظهر سطح الركام الكبير و في بعض الحالات الخاصة يمكن استخدام بعض المواد الكيميائية اللاصقة .

- انهيار مبنى المعامل بمستشفى الرباط الوطني.



شكل (٢ - ١٠) مبنى المعامل بمستشفى الرباط الوطني

بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٢ انهار مبنى من أربعة طوابق بمستشفى الشرطة «كلية المختبرات الجنائية التابعة لجامعة الرباط» انهياراً كاملاً قبل إنهاء تشطيباته. فكان هنالك قصوراً في حسابات الأحمال قد وضح بعد مقارنة تصاميم الأعمدة وبعض الأساسيات للتصميم الذي نفذ مع التصميم الذي أعدته اللجنة بناء على حسابات الأحمال الصحيحة، كما أن هنالك حسابات غير صحيحة للبلاطات الخرسانية المسطحة، آثار سقوط عمارة المعامل بمستشفى ساهرون في أواخر ٢٠٠٥م. ورغم أن انهيار البناية ذات

الطوابق المتعددة لم يؤدي إلى وقوع ضحايا في الأنفس واقتصر الأمر على الخسائر المادية الكبيرة إلا أنه مثل حالة استثنائية لم تعرفها ساحة التشييد والعمران في السودان من قبل وتسارعت الأسئلة المنطقية بعد الانهيار ملحة لكشف الاسباب التي أدت إلى حدوث الكارثة.

انهيار المبنى كانت له أسباب وهي:

ضعف الاعمدة الخرسانية للمبنى حيث وصلت نسبة الخطأ في تصميمها إلى أكثر من ٤٥% مقارنة مع حمولة التصميم المعتمدة.

زيادة الضغط على التربة عند مستوى الأساس إلى ٢٥٠% عن الضغط الذي اعتمد بعد فحص التربة. التجاوزات:

تم تغيير مقاس مقطع الأعمدة المستطيلة من ٢٥×٥٠ سم إلى ٢٥×٤٥ سم

تناقص عدد اسياخ الاعمدة الداخلية من (١٠) اسياخ بمقاس ١٦ ملمتر إلى ٨ اسياخ بنفس المقاس.

تغيير مقاس حديد (كانات) الأعمدة من ٨ إلى ٦ ملمتر واستخدام (كانة) واحدة فقط بدلاً من اثنين كما هو مبين في التصميم الإنشائية.

الرسومات اشارت إلى استخدام حديد مقاس ١٦ سم فوق منطقة الأعمدة في البلاطة الخرسانية على تباعد ١ سم بينما تم استعمال مقاس ١٢ ملمتر بمسافات تباعد ٣٠ سم في نفس المنطقة.

الحديد في البلاطة الخرسانية كما جاء في المواصفات عالي الجهد (٤٢٠ Aimم٢) والذي تم استعماله عند التنفيذ حديد مرن من مقاس ١٢ ملمتر في الطبقة العليا بالعمود في كل الطبقة السفلى للبلاطة الخرسانية بجهد (٢٥٠ N/MM٢)

المبنى تم تصميمه بأقل من ٥٠% من الحمولة التي كان يجب أن يصمم عليها كما أن المهندس (المصمم) قام بتنفيذ أساس واحد فقط ولم يقدم تصميم للأساسات الأخرى، كما أنه لم يتم فحص التربة قبل تصميم الاساسات حيث تبين بعد إجراء الإختبارات على التربة أن مقاومتها المطلوبة للتصميم تعادل ١٦٠ (كيلونيوتن) (على المتر المربع بينما تم التصميم على مقاومة قدرها ٢٠٠ كيلونيوتن.

(الخلطة) الخرسانية والمواد المستعملة من رمل وحصى مطابقة للمواصفات اجمالاً إلا أن تجاوزات التنفيذ تركزت في اختلاف مقاسات الحديد وعدم الالتزام بمقاسات الاساسات الموضحة في تصميم التنفيذ المعتمدة.

المبنى يكتسب اهميته بأعداد الطلاب الكبيرة التي كانت سوف تستغله بعد اكتماله وكذلك من المعدات الغالية الثمن التي كانت معدة لتوضع فيه هذه الجوانب كان يجب ان يكون لها اعتبار خاصاً لدى المصمم من حيث اهتمامه بعوامل الأمان وتصميم الاعضاء الحاملة للمبنى مثل الاعمدة والأساسات إذ أن تكلفة الهيكل الخرساني لا تزيد عن ٣٠-٣٥% من قيمة المبنى العادي وفي حالة هذا المبنى قد لا

تتجاوز ١٥% ولهذا فإن الاقتصاد في تصميم الهيكل الخرساني لا يعني شيئاً بالنسبة للتكلفة الكلية للمبنى .

٢-١-٣-٦ أسباب ترجع إلى المنشأ نفسه

وهي ماقد يتعرض له المنشأ من كوارث (طبيعية- حروب - زلازل - حرائق - فيضانات وسيول - انفجارات) من هذه الكوارث الطبيعية ما قد لا يمكن التنبؤ بحدوثها ومدى تأثيرها على المنشأ. اختيار منطقة البناء:

البناء في مناطق معرضه للانهييار دون اخذ ذلك بالاعتبار اثناء التصميم. هنالك مناطق معرضه للهزات الارضية حيث من المفترض ان يتم الاخذ في الاعتبار للزلازل والهزات عند تصميم الاعمال الخرسانية , حيث يتم حساب الجهد الذي يحدث نتيجة للزلازل طبقاً للمواصفات .

اما الكوارث غير الطبيعيه هي حدوث الحوادث والصدمات فهنالك بعض المباني والمنشآت قد تكون معرضه للحوادث والصدمات خصوصا ماكان منها قريب من الشوارع الرئيسيه والطرق السريعه لترك من الافضل عمل عمل الاحتباطات وحمايتها بما يتناسب مع موقعها وعمل الحواجز والمصدات

٢-١-٣-٧ أسباب ترجع إلى مستخدمى المنشأ

فلا بد من عمل مراجعة انشائية لتحديد الكفاءة الإنشائية للمبنى تحت ظروف التشغيل الجديدة قبل تغيير الاستخدام تغيير استخدام المنشآت عما صمم عليه و ما يتبعه من أحمال او ظروف تشغيل لم تؤخذ في الاعتبار عند التصميم , قد تؤدي ظهور عيوب او انهيارات.

١- تغيير استخدامات المنشأ:

استخدام المباني السكنية كمخازن او مكتبات او مصانع او ورش او مدارس . تغيير نوع المعدات من حيث الأوزان الثقيلة او الاهتزازات الناتجة او الأحجام او الأبعاد و التي لم تؤخذ في الاعتبار عند التصميم

فهناك اختلافات وفروق شاسعه للاحمال سواء الحيه او الميته بين المناشط المختلفه لكل نوع من انواع الابنيه , فالمدرسه تختلف عن المكتبه والمستشفي تختلف عن المخزن والمصنع يختلف عن السكن وهكذا فان اي تغيير او تعديل في نوع المناشط قد يحدث مشاكل للمبنى .

٢- سوء استعمال المنشأ

٣- تغيير الغرض الذي من اجله نفذ المنشأ

٤- زيادة عدد طوابق المنشأ دون دراسة كافية لمدى تحمل المنشأ أو أساساته ذلك.

٥- تخزين مواد كيميائية مضره بالخرسانة وحديد التسليح داخل المنشأ أو قريبا منه.

٧- إجراء بعض التعديلات في توزيع فراغات المنشأ أو نظامه الإنشائي دون دراسة كافية عن ٨- مدى إمكانية عمل هذه التعديلات أو تأثير ذلك على سلامة المنشأ.

٢-١-٣-٨ أسباب ترجع الي اهمال الصيانه

مفهوم الصيانة مفقود لأسباب كثيرة لا نستطيع أن نحصرها لكن أهمها وأبرزها هو ما يدفع نظير القيام بأعمال الصيانة والتي لا تعتبر غريبة لو دفعت نظير صحة الفرد أو إصلاح سيارته أو جهازه بينما هي غريبة وغير منطقية من وجهة نظر الفرد في مجتمعنا بالنسبة للمبني الذي يسكن فيه وأجياله من بعده و المجتمعات الغربية تعطي للصيانة أهمية قد تفوق أهمية إنشاء المبني.

- الصيانة تعني الكشف الدوري علي كل عنصر من عناصر المبني واهم هذه العناصر هي العناصر الإنشائية بالأجهزة الحديثة والمتطورة لعلاج أي خلل في بدايته، كذلك الاهتمام بكل ما قد يؤثر علي المبني وسلامته.

١- قصور في الصيانة.

٢- عدم أخذ الصيانة في الحسبان أثناء التصميم .

٣- عدم إجراء الصيانة اللازمة سواء كانت دورية أو وقائية.

٤- عدم إدراج الصيانة في التكاليف المبدئية والأساسية للمبني .^(٧)

٢-١-٣-٩ الأسباب لم تؤخذ في الإعتبار:

١- الحرائق : حيث أن الخرسانة عادة ما تفقد قوتها تدريجياً بارتفاع درجة الحرارة المحيطة بها عن ٣٠٠ درجة مئوية.

٢- الرياح.

٣- انتشار مصانع بجوار المباني تؤدي إلى تآكل الخرسانة بفعل المواد الكيماوية .

٤- تغيير استخدام المنشأ دون الرجوع إلى المصمم.

٥- تعرض المنشأ إلى ارتفاع أو انخفاض المياه الأرضية.

٦- السيول مثال لهذا أحد أحياء جدة الجديدة والتي غمرتها مياه الأمطار شكل(٢-١١).

إن جدة تقع في السهول الفيضانية لمجموعة من الوديان، وقد تعرضت المدينة في السنوات الأخيرة إلى سيول جارفة، وبالتحديد من عشرة أودية مهمة تقع شرق المدينة، وهي أودية تعتبر من الأودية النشطة هيدرولوجياً، حيث تتبع من ارتفاعات جبلية شاهقة متجهة إلى ساحل البحر الأحمر مهددة في طريقها ما يقابلها من المنشآت العمرانية والخدمية والبنية الأساسية، بما تحمله من كميات كبيرة من المياه وكميات هائلة من الترسبات الرملية والطينية.



شكل (٢ - ١١) أحد أحياء جدة الجديدة والتي غمرتها مياه الأمطار

٧- عمل أساسات مجاورة دون اتباع الاحتياطات الهندسية لسند جوانب الحفر.

٨- الزلازل : تقوم الزلازل بالتأثير على المبنى بقوة أفقية كبيرة واهتزازات عرضية مما يؤدي إلى إنهيار المبنى.



تقوية المباني ومعالجتها لمقاومة الزلازل

هي إعادة تأمين المقاومة الأساسية اللازمة للعناصر الإنشائية للمنشأ المتضرر غير الإنشائية وتحافظ العناصر الإنشائية التي تم إصلاحها بشكل جيد على نفس مقاومتها تقريبا قبل أن تتضرر. التقوية أو التدعيم هي تعديل وتصحيح مقاومة وصلابة العناصر الإنشائية منفردة أو الجملة الإنشائية ككل وذلك لتحسين أداء المنشأ ضد الزلازل اللاحقة، وتشمل التقوية غالبا زيادة مقاومة العناصر المنفردة أو مطاوعتها أو إضافة عناصر إنشائية جديدة لزيادة مقاومة المنشأ للقوى الجانبية بشكل جيد، وقد تستسلم التقوية أحيانا جعل العناصر الإنشائية المختارة أقل مقاومة ومطاوعة، وذلك لتحسين العمل المتبادل للعناصر الإنشائية ومنع الانهيار المبكر لعنصر مجاور أضعف.





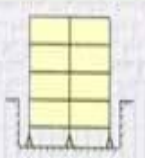
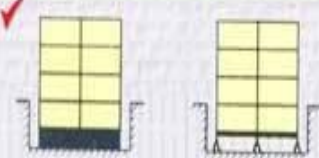
٩- مشاكل المباني المجاورة

قد يحدث انهيار لمبني مجاور سواء كان كليا أو جزئيا فقد يكون آيلا للسقوط ولذلك لا بد من اخذ حالة المباني المجاورة بالحسبان سواء كان ذلك أثناء التصميم أو التنفيذ والصيانة وإجراء الترميمات .

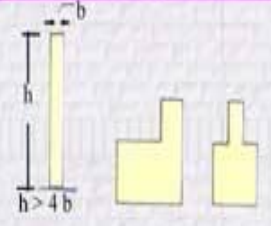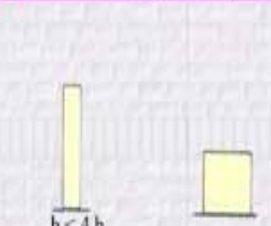
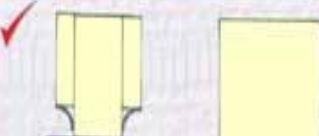
■ ابعاد المباني ومناظرها الجانبية

? غير مرغوب	✓ مرغوب ومفضل زلزاليا
 <p>$h > 4b$</p>	 <p>$h < 4b$</p>

■ الطابق الرخو وصلابة الاساسات:
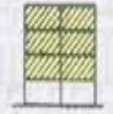
<p>? البناء على العيول الجبلية بدون جرف بسبب اختلاف في صلابة الطابق الأرضي</p> 	<p>✓ صلابة متساوية في الطابق الأرضي</p> 
<p>تغيير مفاجئ في صلابة المبنى في المستوى الأرضي</p> 	<p>✓ زيادة صلابة الطابق الأرضي بإغلاق البعض الواجهات أو بعمل امدد واطارات صلبة جدا</p> 
<p>? قواعد واساسات منفصلة لا يوجد بينها جسور ربط</p> 	<p>✓ استعمال القاعدة المتصلة بجسور ربط قوية أو الفرشة</p> 

■ البروزات المعمارية والطيرانات

<p>? الطيرانات المحملة</p> 	<p>✓ تجنب الطيرانات المحملة أو تدعمها بنظام خاص</p> 
--	--

شكل (٢-١٢) ابعاد المباني ومناظرها الجانبية



شكل (٢ - ١٣) انهيار بسبب طابق رخو



شكل (٢ - ١٤) تلاصق المباني - عدم وجود فاصل زلزالي

الفصل الثانی

مسببات الانهيار

كارثة الانهيار تأتي مباشرة عند وجود مسبب يؤدي لها , لذلك لابد من معرفة جميع الطرق وكل

المسببات التي تؤدي الى الانهيار فمسببات الانهيار كثيرة منها:

٢-١-٢ الفرم

الفرم هي عبارة عن اشكال هندسية مختلفة تنفذ حسب التصميم المعماري .وهي خاصة لصب الخرسانات فيها بالشكل المراد .

تفك الفرم بشكل يضمن السلامة الكلية للمنشأ ، هذا ويراعى نزع الاجزاء القابلة للنزع من قوالب البلاطات و الاعمدة وجوانب الكمرات بحرص شديد دون التأثير على الدعامات المتواجدة و غير مصرح بفكها في حينه.

تبقى عناصر المنشأ في عبواتها ومدعمة لفترة من الزمن لا يقل عما هو محدد ادناه الا اذا كانت عمليات التنفيذ مسيطرة عليها بالكامل.

(١) انواع الفرم

من حيث التشكيل المعماري

١. فرم دائرية(حوائط واعمدة).

٢. فرم خاصة.


٣. فرم عادية

من حيث المواد

١. فرم خشبية .

٢. فرم معدنية .

٣. فرم بلاستيكية

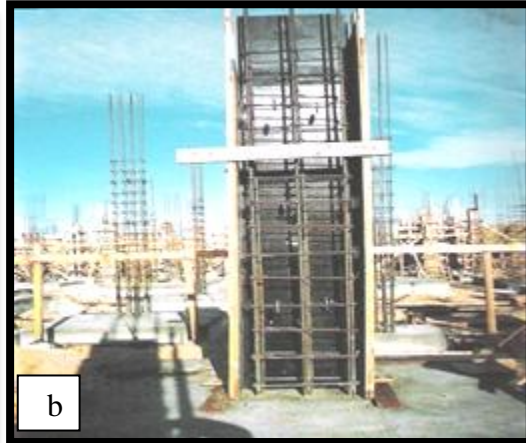

شكل (٢ - ١٥) انواع الفرم

(٢) - مشاكل انهيارات الفرغ والشدات ناتجة من :-

خطأ تصميمي من ناحية قوة تحمل الفرغ والشدات لحمل الخرسانة .


سرعة فك الفرغ والشدات قبل وصول الخرسانة لمرحلة التصلد .

الاستلام الخاطيء لاعمال الفرغ والشدات. (١١)

٢-٢ - ٢ الشدات:-

الشدات هي عبارة عن فرغ لصب الخرسانات فيها بالشكل المراد ويجب أن تكون على أكبر قدر من المتانة لأن أقل إهمال في تثبيت أحد أعضائها تؤدي إلى أضرار بالغة وأحياناً إلى تكسير في الخرسانات المسلحة بعد صبها أو أثناء الصب.

إن تصميم وتنفيذ الشدات من أهم مراحل التشييد لأن إتزان هذه الشدات هو من أهم الأسباب التي تساعد على إنتاج خرسانة قوية وأعضاء خرسانية سليمة.

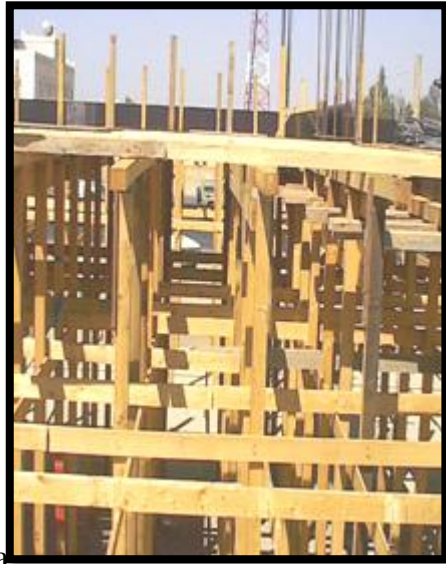

a



b




c



d

شكل (٢ - ١٦) انواع الشدات

(١) شدات الاعمدة : وتفك بعد ٤٨ ساعة (يومان) من صبها على شرط ان تكون الكمرات الخرسانية مرتكزة على القوائم لمنع انتقال الحمل للاعمدة.

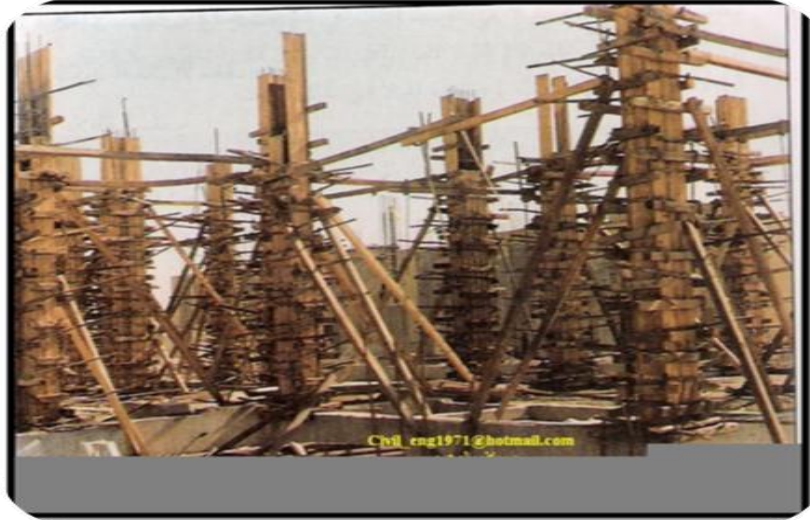

شكل (٢ - ١٧) شدات الاعمدة

(٢) - شدات جوانب الكمرات الرئيسية : تفك بعد اربعة (٤) ايام من صبها على شرط ان تفك جوانب الشدات لوح بعد الاخر بالتدرج مع بقاء قاع الكمرات و بلاطات السقف محملة على الشدة. (١١).



شكل (٢ - ١٨) شدات جوانب الكمرات الرئيسية

(٣) نموذج لانهييار الفرم والشدات

فيلا سكنية - مصر - المنصورة

- سبب انهيار الفيلا هو خطأ في حسابات احمال الخرسانة.



شكل (٢ - ١٩) نموذج لانهييار الفرم والشدات

٢-٢-٣ اشكال عيوب الخرسانة المسلحة

(١) تمليح الخرسانة:

وهي عبارة بقع بيضاء ملحية في صورة بللورات تتكون على السطح (كربونات كالسيوم تظهر في صورة ترسيب ابيض اللون يعرف بالتمليح) و هذا نتيجة للأسباب الآتية:

احتواء الخرسانة على هيدروكسيد كالسيوم وذلك بعد اماهة الأسمنت و هذا الهيدروكسيد قابل للذوبان في الماء و يتكون في المسام و الفجوات الداخلية للخرسانة حيث يحدث له تفاعل مع ثاني اوكسيد الكربون الموجود في الجو الذي يتغلغل الى المسام الخرسانية و مع وجود الماء نتيجة لرش الخرسانة او سقوط الأمطار عليها مكونة كربونات كالسيوم و التي تظهر في صورة تمليح و بقع بيضاء على السطح الخارجي للخرسانة.

احتواء الركام على أملاح.

وسوء تخزين الركام بحيث تصل اليه المياه المحتوية على الأملاح.

(٢) - تقيح الخرسانة:

هناك اشكال عديدة لأنواع البقع المحتمل ظهورها على السطح الخارجي للخرسانة منها

(٣)- بقع صدأ الحديد :

هذه البقع تظهر بالقرب من الحديد او الصلب الدفون في الخرسانة و هي نبيهة اللون و تؤثر تأثيرا

ضارا على شكل الخرسانة.

(٤) - بقع الحريق :

عندما يتعرض أي منشأ خرساني للحريق عادة ما يسوء سطحها بفعل النيران و الدخان المتصاعد من الحريق تاركة لون اسود على سطحها و هذا اللون الأسود يلزم إزالته و ذلك إذا لم تؤثر درجة حرارة الحريق و مدته إنشائيا على العضو الخرساني و الذي من الممكن ان يحدث له تشريح و ضعف للخرسانة و تشققات تفقد الحديد تماسكه مع الخرسانة و الذي من المحتمل ان يؤدي الى انهيار هذا العضو.

(٥) - بقع الزيوت و الشحوم :

و هي عادة ما يتم ملاحظتها على أسطح الخرسانة الظاهرة من أرضيات و حوائط و كمرات و ذلك في المطابخ و المطاعم و المطابع و هذه يمكن إزالتها بسهولة عند ملاحظتها.

(٦) - تساقط الخرسانة:

(٧) - عيوب في التفاصيل الإنشائية

استمرار الحديد في الأعضاء الغير مستقيمة و عدم تشكيل الحديد على شكل مقص و عدم زيادة الكانات في هذه المنطقة الأمر الذي يكون مصحوبا بسقوط الغطاء الخرساني, عدم وضع حديد إضافي في أركان اتصال الجمرات و الأعمدة في الإطارات الخرسانية المسلحة لمجابهة اجهادات الشد العالية التي تسبب تشريح الخرسانة.

(٨) - تعرض الخرسانة الى ظروف جوية قاسية

عند تعرض الخرسانة لامطار تعقبها درجات حرارة تحت الصفر , فان ذلك يؤدي الى تشرخها ثم تساقطها حيث تمتص الخرسانة الرطوبة أولا ثم تعرضها للرطوبة الشديدة ستجمد الماء بداخلها مصحوبة بزيادة في حجمها , و الضغط الهيدروليكي الناشئ عن ذلك سيتسبب في تشريح سطحها و عند الذوبان سيحدث تساقط للخرسانة

(٩) - وجود مواد ضارة بالخرسانة بالبيئة المحيطة بها.

عند وجود مواد ضارة بالخرسانة بالبيئة المحيطة بها مثل الأحماض بأنواعها (حيث ان الخرسانة قاعدية بطبيعتها) و مركبات الالمونيوم (باستثناء كربونات الالمونيوم) و الكبريتات و الأملاح و خاصة كلوريد الصوديوم الذي يؤدي الى صدأ حديد التسليح و بالتالي تساقط الخرسانة

(١٠) - تفنت الخرسانة السطحية

ان تفنت سطح الأعضاء الخرسانية يعتبر نوعا من أنواع تدهور الخرسانة و ذلك يرجع لاسباب التالية:

- تأثير هجوم الكيماويات

ان الأحماض جميعها ضارة بالخرسانة حيث إنها تتفاعل مع مونه الأسمنت الأمر الذي يؤدي الى نقص التماسك بين حبيبات الركام و بالتالي تفتت للخرسانة السطحية و أيضا الأملاح ضارة و بالأخص كلوريد الصوديوم.

- تأثير المواد المعيبة

ان استخدام مواد معيبة من مكونات الخرسانة يؤثر قطعاً بالسلب على مقاومة التماسك بين هذه المكونات و خاصة حبيبات الركام الأمر الذي يؤدي الى تفتت الخرسانة السطحية بفعل الأمطار و الرياح.

- تأثير المياه السريعة

ان المياه السريع و خاصة المحملة بالحبيبات تعمل على السطح العلوي للخرسانة و ذلك عن طريق تفتت و تآكل هذا السطح و بالأخص الخرسانة الضعيفة, و حدوث او عدم حدوث تدهور مؤثر بسطح الخرسانة المعرضة لمياه سريعة يعتمد على عدة عوامل منها :

جودة الخرسانة – مقاومتها للضغط – و محتوى الأسمنت و مقاومة الركام للبري و الاحتكاك و التهشيم .

سرعة تيار المياه – ان التيارات السريعة اكثر من (١٥ % م / ث) إذا صادفت عدم انتظام او أجزاء غاطسه في السطح الخرساني فسوف يتسبب عنها حدوث دوامات و هذه الدوامات تسبب تآكل مع تفتت سطح الخرسانة و حدوث فجوات به.

نوعية و حجم الحبيبات المحملة بها المياه و معدل تغييرها ساعة بعد ساعة و يوم بعد يوم.

خصائص تيار المياه من حيث كونه مستمرا او متقطعاً.

(١١) - التآكل السطحي للخرسانة

يعتبر التآكل او بري الخرسانة احدى صور تدهور الخرسانة و احد عيوبها و هو يحدث نتيجة للاسباب التالية

- الاحتكاك مع عجلات المركبات.

- الرياح المحملة بالرمال او حركة الحبوب و المواد المندفعة في صوامع التخزين و المستودعات نتيجة للاحتكاك بين هزة المواد و الجدار عند التعبئة او التفريغ.

- المياه السريعة و خاصة المحتوية على حبيبات.

- الدخان المحتوي على رماد.

هذا و يجدر الإشارة الى ان التآكل السطحي او البري يتناسب مع مقاومة الضغط للخرسانة , فالخرسانة ذات المقاومة العالية تكون ذات مقاومة للبري عالية في صورة تآكل سطحي صغير نسبياً و هذا يتحقق بصفة خاصة باختيار ركام ذو مقاومة عالية للبري

(١٢)-انتفاخ الخرسانه

ان انتفاخ الخرسانة مصحوبا بتقييد حركتها غالبا ما يؤدي الى سقوط الخرسانة و تدهور سطحها و تشريحها و ذلك
للاسباب الاتيه:

- حدوث تجمد للمياه الموجودة في الفجوات و المسام الداخلية للخرسانة.
 - حدوث تفاعلات كيميائية تؤدي الى تكون مواد منتفخة.
 - حدوث صدأ لحديد التسليح.
 - حدوث انتفاش للطين و الطفلة الموجودة بالركام.
 - حدوث تمدد للخرسانة و زيادة حجمها نتيجة لامتصاص المياه^(١).
- ٢- ٢ - ٤ استخدام مواد معيبة:-

ان مواد البناء المعيبة هي المواد التي لا تفي في خواصها بمتطلبات المواصفات القياسية و هي احد
الأسباب الهامة وراء ظهور العيوب بالمنشآت , استخدام مواد سيئة لا تصلح ولا تتوافق مع
المواصفات يؤدي حتما الي حدوث مشاكل بلمبني.

معظم المهندسين يكتفون بالمعاينة الظاهرية للمواد دون عمل الاختبارات لهذه المواد وهنا يجب
الاهتمام بصورة أكبر للمواد التي تنخل في الخرسانة مثل الماء والرمل والزلط وحديد التسليح
والاسمنت والإضافات.

- حديد التسليح يجب أن يستخدم وفقا لما ورد بالمخططات وإن لزم التعديل فيتوجب عمل الحسابات
التصميمية الدقيقة له.

- يجب استلام الحديد ومعاينته قبل شده وتنظيفه من الصدأ السطحي إن وجد ويتوجب عدم استخدام أي
نوع من أنواع حديد التسليح يكون مجهول المصدر.

كما ان القصور في تصميم الخلطة الخرسانية بحيث تفي بالخواص المطلوبة لها في الحالة الطازجة و
بعد التصلد من مقاومة و خواص طبيعة و قوة تحمل تحت ظروف التشغيل قد يؤدي الى ظهور عيوب
عديدة بالمنشآت , كما قد يكون وراء ظهور عيوب في المنشأ استخدام إضافات للخرسانة غير مناسبة
او بكميات غير مناسبة او ان تكون الإضافات غير مطابقة للمواصفات^(٤).

٢-٢-٥ الشقوق والشروخ:-

تعتبر الشروخ من أهم أنواع العيوب التي تعاني منها المباني الخرسانية وأكثرها انتشاراً وتسبباً في
حدوث الانهيارات والكوارث وذلك على الرغم من التطور الحاصل في مجال البناء والاهتمام بجودة
التصميم وحسن التنفيذ فإن الطريقة التي يتم بها تشخيص الشروخ في المباني الخاضعة للتصدعات
على المستوى المحلي قد لا يكون دقيق بالقدر الكافي فهي تنم وفقا لنهج تقليدي يعتمد في أغلب الأحيان

على التخمين والتقدير الشخصي للأسباب الظاهرية دون النظر والاهتمام الكافي بمسببات تلك الشروخ. ويترتب على ذلك في العديد من الأحيان تشخيص خاطئ للأسباب وينعكس ذلك حتماً على أي وسيلة لمعالجة الشروخ فقد تحدث الشروخ الخرسانية لأسباب عديدة ومختلفة . وقد تكون هذه الشروخ على درجة من الخطورة قد تؤثر في عمر المبنى

(1) أنواع الشروخ

أسباب التصدعات حسب النظام الإنشائي للمبنى:

يجب أولاً التفرقة بين نوعين من أنواع المباني هما :-

- المباني الهيكلية من الخرسانة المسلحة.

- المباني ذات الحوائط الحاملة من الطوب والحجر.

- المباني الهيكلية من الخرسانة المسلحة :-

فالمباني الهيكلية تقاوم أحمال الزلازل ولم تكن مصممة لتقاومها وذلك لأن اتصال حديد الأعمدة وحديد الكمرات وكونها مصبوبة مع بعضها يوفر في الهيكل أى تتصرف الكمرات والأعمدة معاً كإطار واحد . وهذا الفعل الهيكلى لا يقتصر على مستوى واحد فى الفراغ مما يزيد على مقاومته للحركة الأفقية . كما أن الحوائط المبانى تزيد من جساءة المبنى لمقاومة الحركة الأفقية كما أن حوائط المبانى تزيد من جساءة المبنى لمقاومة الأحمال الأفقية حيث تعمل كعضو ضغط قطرى ولكن يحد من هذا النوع كونها غير مربوطة بالأعمدة والكمرات وعدم شحط المبنى جيداً أى أن عامل البناء لا يعنى بملئ الفراغ الرأسى بين الحائط والعمود ولا الفراغ الأفقى بين آخر مدماك والكمرة التى تعلوه.

- المباني ذات الحوائط الحاملة من الطوب والحجر :-

وهذه تنقسم بدورها إلى قسمين :-

- المباني ذات الأسقف من كمرات حديد أو عروق خشب.

- المباني ذات الأسقف من الخرسانة المسلحة .

والأولى مبنية لتقاوم الأحمال الرأسية فقط ، فحائط الدور يبني ثم توضع فوقه كمرات الحديد أو العروق الخشبية ثم يبني الدور الذى يليه . وهكذا لا يوجد نقل عزوم بين السقف والحوائط ولا يوجد حتى ربط عرضى بين الحوائط وعند التعرض لأحمال الزلازل تصبح هذه الحوائط أعضاء رأسية مسنودة على الحوائط العمودية عليها.

أما الثانية : فتعمل الأسقف الخرسانية على ربط الحوائط عرضياً مع بعضها خاصة إذا كانت مسنودة على مخدات مصبوبة فوق الحوائط وبذلك تصبح هذه الحوائط أعضاء رأسية مسنودة أفقياً فقط عند مستوى السقف.

ومما يزيد من حساسية هذه المباني للحركة الأفقية عدم قدرة الطوب والحجر على مقاومة إجهادات الشد ، وعند التعرض لمثل هذه الإجهادات نتيجة الحركة الأفقية – مهما كانت صغيرة – تحدث الشروخ المائلة والرأسية فى الحوائط. ولما كانت الحوائط الحاملة أعضاء إنشائية تقوم بحمل الأحمال الرأسية فإن هذه الشروخ تصبح نقاط ضعف يجب إصلاحها بعكس المباني فى المنشآت الهيكلية التى لا تسبب الشروخ فيها أو الشروخ الفاصلة بينها وبين الأعمدة والكمرات أى تأثير إنشائى. والشروخ فى المباني التى أدت إلى انفصال هذه المباني عن الأعمدة والكمرات أو الشروخ المائلة فى هذه المباني فهى متوقعة لأن الخرسانة والمباني مادتين مختلفتين ولا يوجد رباط بينهما ، ولا خطر من هذه الشروخ إلا فى حالتين:-

حالة تشرخ دراوى البلكونات والأسطح بدرجة تجعلها غير متزنة ويمكن أن تسقط على السيارات أو المارة.

حالة تشرخ المباني فى البلكونات التى تم تقييلها وذلك تحت الشبائيك الألومنيوم بدرجة تجعل الارتكاز على هذه الحوائط غير آمن . وخاصة إذا لم يكن هناك شمعة خرسانية أو عمود معدنى أو حتى الألومنيوم يربط هذه المباني.

(٢) تصنيف الشروخ

١- شروخ غير إنشائية (لأسباب غير إنشائية) ونميز منها:-

- شروخ الانكماش الحراري:

يتولد أثناء عملية التصلب المبكرة حرارة ناتجة من التفاعل الكيميائي بين الماء والاسمنت. وغالباً ما تعالج العناصر المسبقة الصنع بالبخار وهذه المعالجة الحرارية تولد كمية كبيرة من الحرارة خلال الخرسانة. وعند ما تبرد الخرسانة وتنكمش تبدأ الاجتهادات الحرارية فى الظهور والنمو خاصة إذا كان التبريد غير منتظم خلال العنصر، وقد يحدث اجتهاد الشد الحراري شروخاً دقيقة جداً يقدر أن يكون لها أهمية إنشائياً. ولكن ذلك يوجد أسطحاً ضعيفة داخل الخرسانة، كما أن انكماش الجفاف العادي يؤدي إلى توسيع هذه الشروخ بعد ربط العناصر مسبقاً الصنع.

- شروخ الانكماش اللدن :

تحدث نتيجة التبخر السريع للماء من سطح الخرسانة وهي لدنه أثناء تصلدها، وهذا التبخر السريع يتوقف على عوامل كثيرة أهمها درجة الحرارة وسرعة الشمس المباشرة تجعل معدل التبخر أعلى من معدل طفو الماء على سطح الخرسانة. تكون شروخ الانكماش اللدن عادة قصيرة وسطحية وتظهر فى اتجاهين عكسيين فى آن واحد، وفي حالة عناصر المنشآت سابقة الصب التى تصنع فى أماكن مغلقة وتعالج جيداً فلا يخشى من خطورة شروخ الانكماش اللدن لصغرها.

- شروخ انكماش الجفاف :

يحدث هذا النوع من الشروخ عندما تقابل العناصر القصيرة ذات التسليح القليل حواجز تعيقها (كما في حالة اتصال كورنيشية ذات سماكة صغيرة ببلاطة شرفة ذات سماكة كبيرة). في الكمرات مسبقة الصنع فإن خرسانة الأطراف المفصلية تصب في مجاري من وصلات متصلة مسبقة الصنع (كقالب). ونظراً لضيق هذه المجاري نسبياً لتسهيل عملية الصب، وتحدث في الفواصل الرأسية غالباً شروخ دقيقة نتيجة الانكماش.

- الشروخ الشعرية

في هذه الحالة الخرسانة تكون جيدة النوعية والشروخ دقيقة ولا تمثل خطورة على استمرارية تحمل التسليح فإذا كانت الشروخ ناتجة عن سلوك طبيعي للمبنى فعلى المصمم أن يأخذ هذه الشروخ في الحساب وخاصة الوصلات الرأسية والأفقية بوجه المبنى إذ يجب معالجتها بعناية لتجنب الأضرار التي تنجم عن هذه الشروخ (مثل تسرب المياه) لذلك يجب أن نتوقع ذلك في اكتساء الجدران الداخلية للحصول على القوة الحقيقية للوصلات في حالة الاستخدام الفعلي لها يجب إجراء اختبارات معملية على وصلات مشروخة كما نقوم بتصميم حديد التسليح واختيار تفرده بطريقة تجعل اتساع الشرخ غير خطير وغالباً ما يكون الحديد الإضافي الغير المحسوب إنشائياً ضرورياً (مثل حديد التسليح القطري المكسح) ويكون عمودياً على اتجاه الشروخ المتوقعة في زوايا المبنى وليكون تحكماً أفضل في الشروخ يجب على التصميم والتنفيذ أن يكونا جيدين لمعالجة الشروخ الشعرية غير الإنشائية (مثل شروخ الانكماش اللدن) بتنظيف السطح وذلك بالفرشاة المعدنية نقوم بعملية حقن الشروخ باستخدام المنتجات التي تتصلب حرارياً عندما تكون عميقة وعمودية على اتجاه قوى الضغط في المنشأ.

- الشروخ العرضية

إذا كان عرض الشرخ كبيراً وعميقاً داخل خرسانة التسليح فوجب معالجته لتجنب تآكل الحديد وإذا حدث هذا التآكل فعلياً إزالة الغطاء الخرساني المغلف الجديد مع تنظيف إسياخ الحديد وكذلك استبدال الغطاء لخرسانة جديدة كغطاء للحديد والمهم في هذه الحالة هو استعمال الرتنجات الغروية اللاصقة والترميم بخرسانة عالية المقاومة بالدفع بالهواء باستخدام مدفع الاسمنت وماييمز الشروخ الناتجة عن تمدد الخرسانة باحتوائها على نسبة عالية من الكبريتات وللمعالجة في هذه الحالة هي إزالة الخرسانة المعيبة وتغييرها وإذا كانت أسباب هذه الشروخ ميكانيكية مثل زيادة الاحمال أو نقص التسليح أو استخدام خرسيئة رديئة أو هبوط التربة فمن الضروري أن نسيطر على هذه الأسباب قبل البدء في ترميم المبنى خاصة إذا كانت هذه الشروخ مستمرة في الزيادة تعتبر إزالة وتغيير الخرسانة المعيبة وكذلك إضافة طبقة من الخرسانة الجديدة ضرورة (فمثلاً يتم الربط بين الخرسانة القديمة والجديدة باستخدام طبقة دهان خاصة من مادة غروية مطاطة أو باستخدام إيبوكسي لاصق إضافة إلى وضع

سيخ حديد تسليح إضافي في الثقوب وكذلك المجاري في الخرسانة القديمة (يزرع الحديد باستخدام مونة إيبوكسية).

- فروق الإجهاد الحرارية :

إن أسلوب الإنشاء في المنشآت مسبقة الصب يساعد على التأثر باختلاف درجة الحرارة لاختلاف الطقس الطبيعي أو نتيجة التسخين. ولذا تظهر الشروخ في البحور المحصورة عند ما يكون اتصال وجهيها بالمنشأ متيناً. كما أن الحرارة المفاجئة لها تأثير آخر حيث يولد الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة سلسلة من الشروخ أيضاً إذا حدث اختلاف كبير في درجة الحرارة بين وجهي بلاطة أو كمر.

وهذا التأثير نادر الحدوث في المنشآت السكنية. ولكن قد يحدث في منشآت معينة، مثل حوائط الخزانات وفي حالات خاصة عندما يكون السائل المخزون داخل الخزان ساخناً أو بارداً جداً. كما تحدث إجهاد بالمنشأ نتيجة اختلاف درجة الحرارة بين أجزئه المختلفة، فإن أطراف الواجهة مثلاً تتعرض لأشعة الشمس المباشرة فتتمدد، بينما تظل درجة حرارة باقي المنشأ منخفضة، فينتج عن ذلك ظهور شروخ قطرية من الزوايا في أرضيات المنشآت الطويلة جداً أو المتينة جداً.

٢- الشروخ الانشائية:-

شروخ عزوم الانحناء أو القص وشروخ تحدث في أجزاء الخرسانة المعرضة لضغط تفتت الخرسانة في مناطق الضغط عند حدوث مثل هذه الأنواع لا بد من تدعيم المنشأ ونزير الاحمال وندرس مصدر الخلل ونعالج هذه الشروخ.

تتعرض الخرسانة المسلحة إلى شد تحت تأثير عزم الانحناء ولذلك تحدث شروخ في الكمرات. إذا كانت الخرسانة المستعملة جيدة النوعية فإن هذه الشروخ تكون دقيقة لتجنب تآكل الحديد وتكون مقبولة إذا كان سمكها (٠,٢ مم) وقد تظهر الشروخ نتيجة اجهادات القص وتكون مائلة في اتجاه إسياخ التسليح وتحدث نتيجة ترابط إسياخ الحديد مع الخرسانة. فإذا كانت الشروخ معقولة فلا خطر منها لكن هناك بعض الشروخ تشكل خطر مثل :

- شروخ نتيجة التآكل:

تآكل حديد التسليح عندما يزداد نمو الصدء ويتزايد حول حديد التسليح يؤدي إلى سقوط الخرسانة كاشفة حديد التسليح فإن خطورة تآكل الحديد تصبح كبيرة إذا كانت الرطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية تحمل كلوريد الكالسيوم. فشروخ تآكل حديد خطيرة في الخرسانة مسبقة الإجهاد.

- نحر الخرسانة:

بعض التفاعلات الكيميائية تهتك الخرسانة من بينها وذلك عند اتحاد الكبريت مع الومينات الاسمنت في وجود الماء فينتج الملح ذو حجم أكبر من العناصر المكونة له والتمدد يؤدي إلى تفجر الشروخ وبالتالي سقوط أجزاء من الخرسانة.

(٣)- الشروخ في العناصر الإنشائية المختلفة:

١- الشروخ في الكمرات:

أسباب حدوث الشروخ في الكمرات:


- صدأ حديد التسليح الرئيسي يسبب حدوث إجهادات على الخرسانة والذي ينتج عنه تكون طبقة من الصدأ على الحديد وزيادة حجم الخرسانة المسلحة يؤدي إلى حدوث شروخ شكل (٢ - ٢١).

- صدأ في حديد الكمرات يسبب حدوث شروخ في جانب الكمرة.


- نقص كمية حديد التسليح المقاوم للقص مما يؤدي إلى حدوث شد قطري على الخرسانة وحدث الشروخ في أماكن الحديد شكل (٢-٢٣)

- زيادة التحميل على الكمرة ونقص الحديد يؤدي إلى حدوث شروخ في بطنية الكمرة .


وفيما يلي بعض أشكال الشروخ:

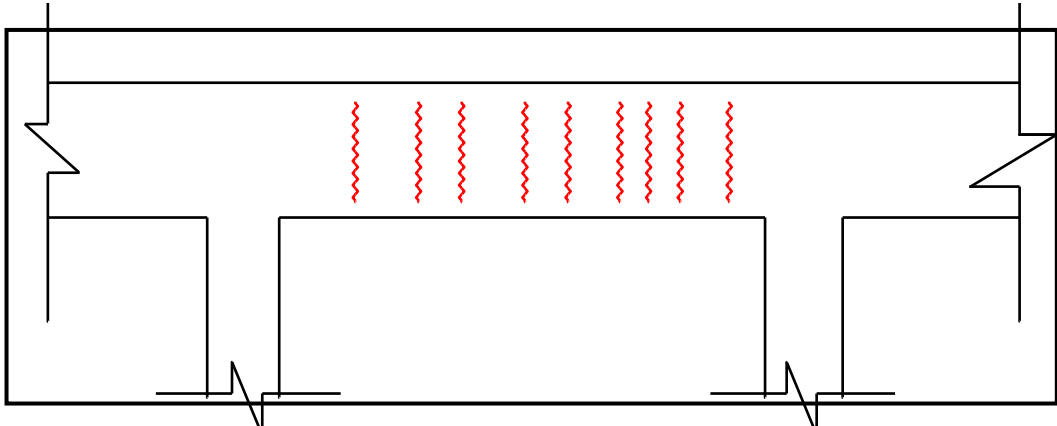


شكل (٢ - ٢٠) شروخ ناتجة عن صدأ حديد الكانات

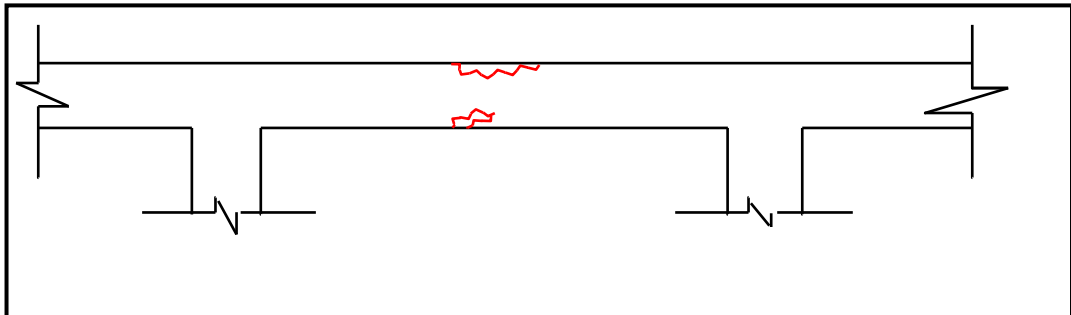


شكل (٢ - ٢١) شروخ ناتجة عن صدأ الحديد الرئيسي

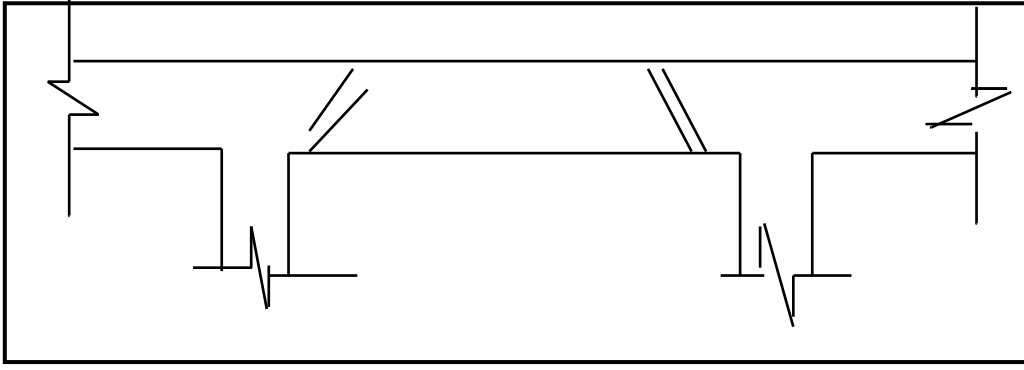


شكل (٢٢-٢) شروخ ناتجه عن زيادة اجهادات القص

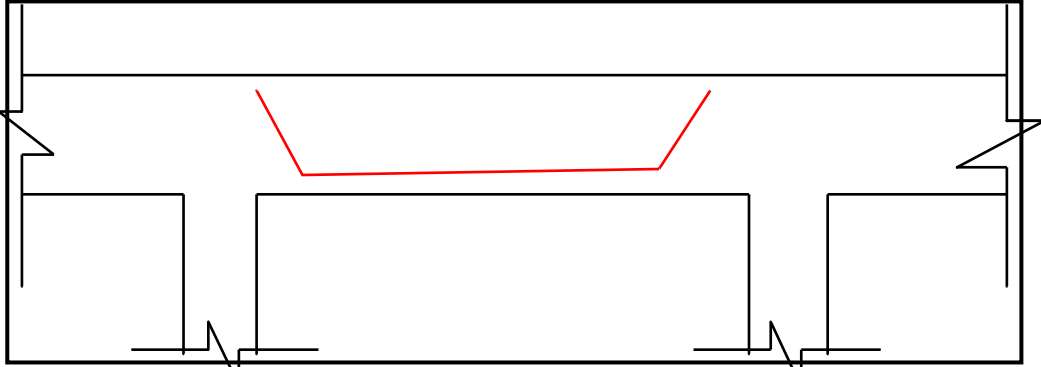

شكل (٢٣-٢) شروخ فى الكمره نتيجة نقص حديد التسليح

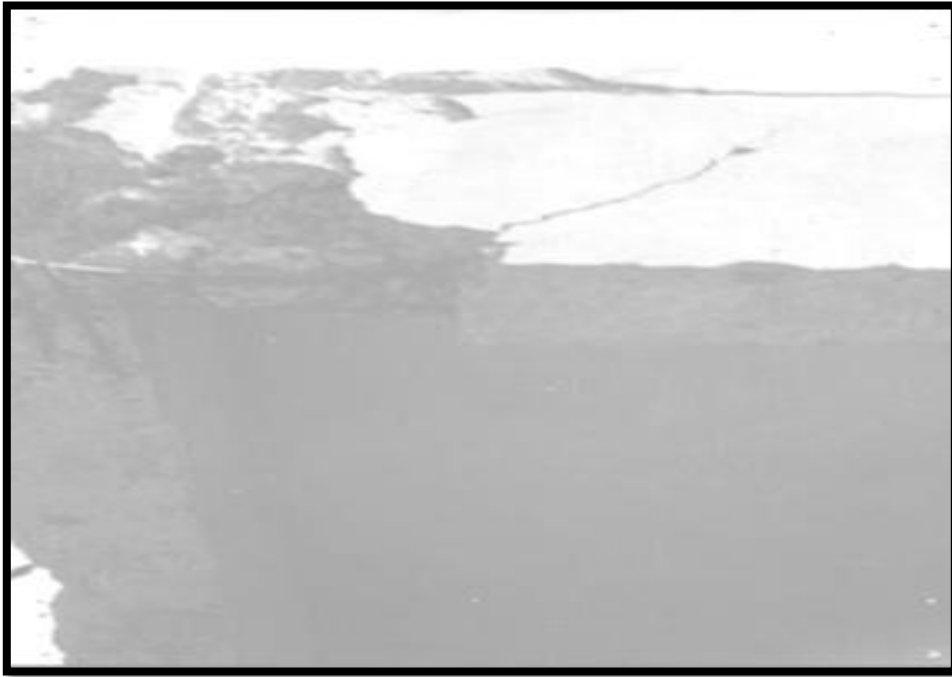

شكل (٢٤-٢) حدوث شروخ فى الكمره نتيجة الأبخرة والعوامل الجوية

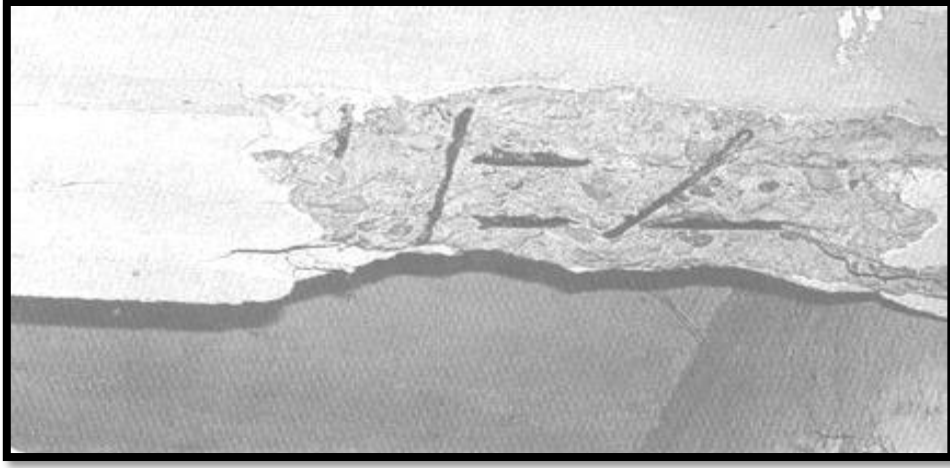


شكل (٢ - ٢٥) سقوط الغطاء الخرساني لكمة نتيجة صدأ حديد التسليح




شكل (٢ - ٢٦) شروخ نتيجة زيادة إجهادات القص



شكل (٢ - ٢٧) شروخ ناتجة عن صدأ في حديد التسليح

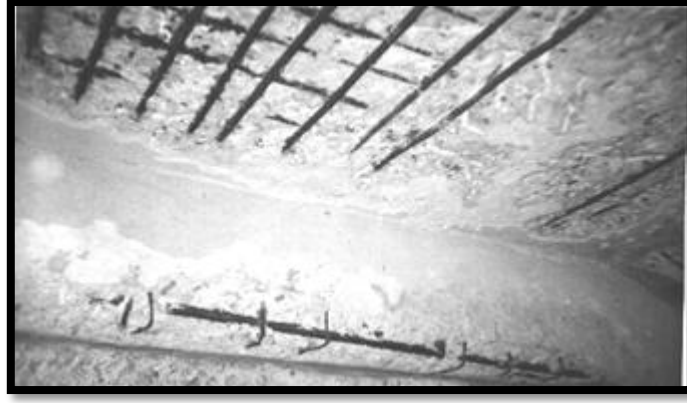

شكل (٢ - ٢٨) شروخ وسقوط لغطاء الخرسانة ناتج عن صدأ حديد التسليح

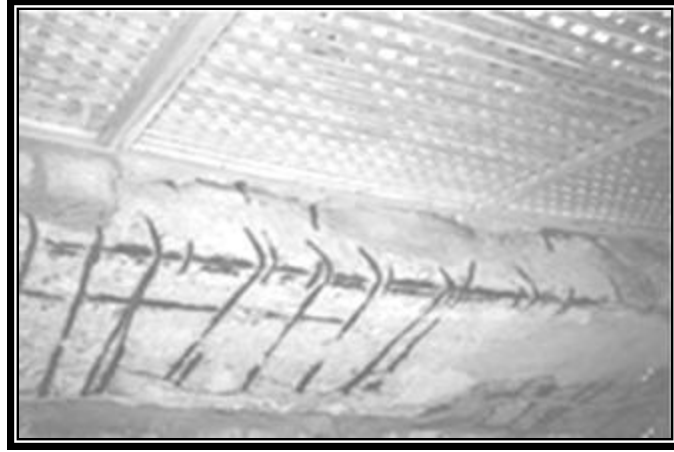

شكل (٢ - ٢٩) نتيجة العوامل الجوية والأبخرة

صدأ الحديد نتيجة تآكل الخرسانات بفعل العوامل الجوية

٢- الشروخ في البلاطات الخرسانية:

أسباب حدوث الشروخ في البلاطات:

استخدام مواسير الرصاص لعمل الصرف الصحي للمبنى والتي تتفاعل مع الأسمنت وتكون أكسيد الرصاص الذي يؤدي إلى حدوث ثقب في المواسير وتسرب الماء وحدث صدأ في حديد التسليح وحدث اجهادات داخلية على الخرسانة نتيجة زيادة حجم الخرسانة المسلحة وحدث شروخ.


حدث نقص في سمك البلاطة الخرسانية وخاصة في المنتصف وذلك أثناء التسوية.

وجود مواسير الصرف وحدث عيوب بها يسبب تسرب الماء وحدث صدأ.


اتصال البلاعات بالسقف في الحمامات يؤدي إلى تسرب الماء تحت البلاطات.

وحدث شروخ وخصوصاً عن طريق تسرب الماء في الرمل ، والذي يعد كمخزن للماء تحت البلاط.


أشكال الشروخ في البلاطات:

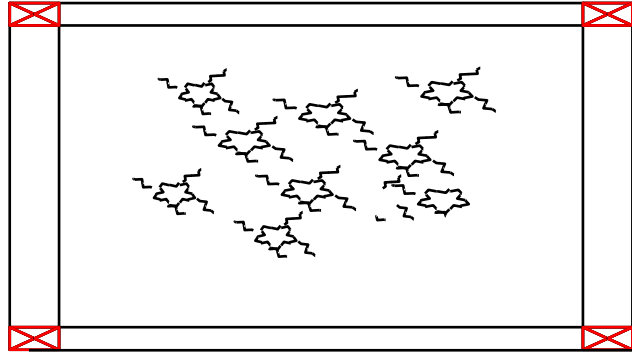


شكل (٢-٣٠) شروخ ناتجة عن وجود بعض القلوبات فى الركام

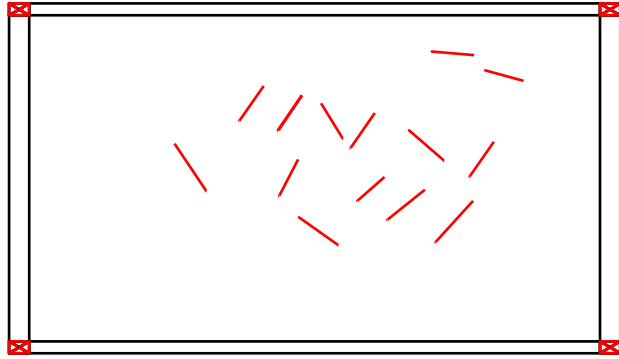


شكل (٢-٣١) شروخ ناتجة عن وجود كبريتات فى الرخام

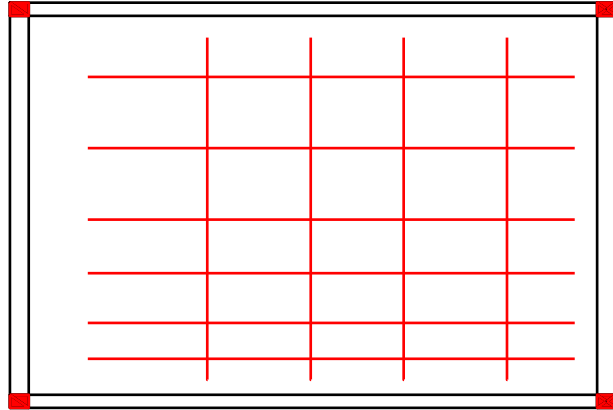

شكل (٢-٣٢) شروخ نتيجة صدأ حديد التسليح

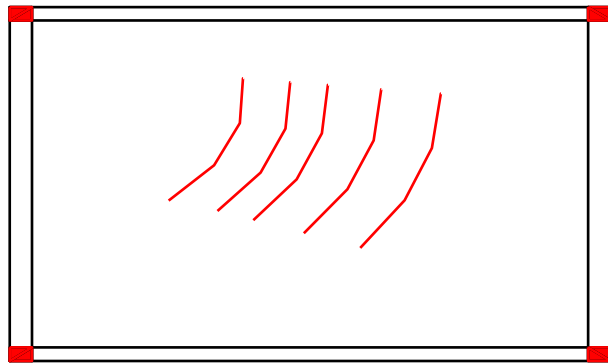


شكل (٢-٣٣) شروخ نتيجة انكماش الخرسانة

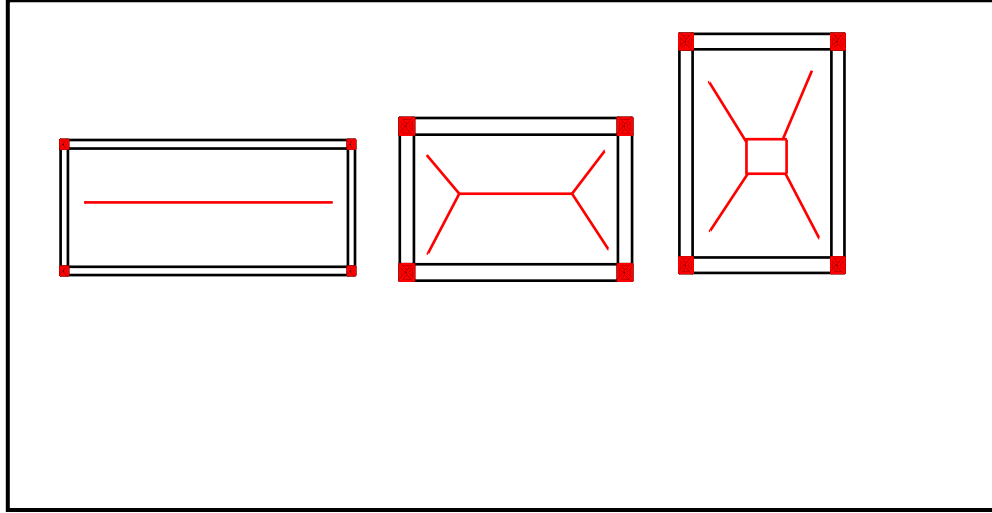


شكل (٢-٣٤) شروخ ناتجة عن زيادة التحميل

اشكال شروخ البلاطات

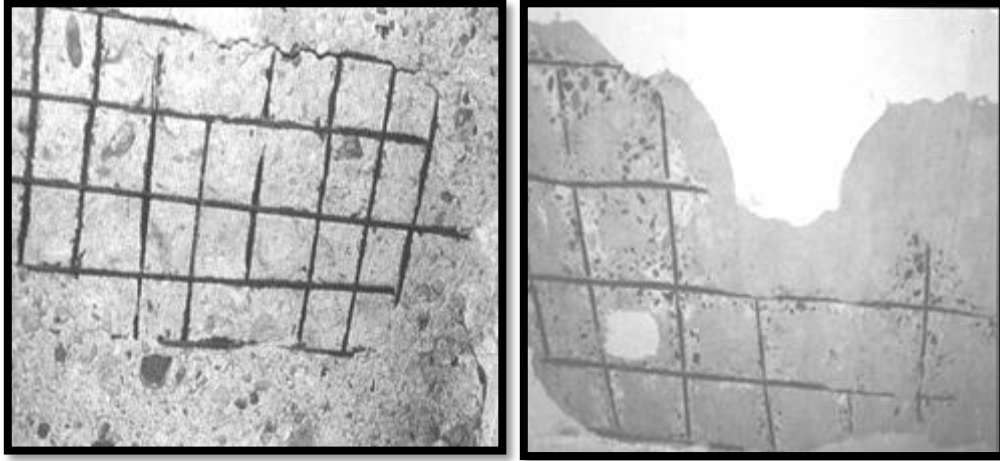

شكل (٢-٣٥) سقوط الغطاء الخرساني نتيجة تسرب الرطوبة وعدم الصرف الجيد

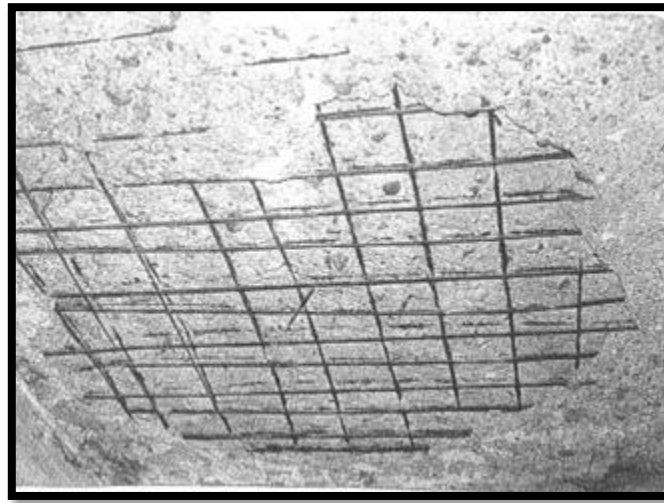

شكل (٢-٣٦) سقوط الغطاء الخرساني لسقف نتيجة صدأ الحديد



شكل (٣٧ - ٢) صدأ الحديد نتيجة زيادة الماء في الخلطة مع سقوط واضح للبلوكات بسقف (Hollow Block)



شكل (٣٨ - ٢) تعشيش الخرسانة في البلاطة




شكل (٣٩-٢) شروخ بلاطة السلم




شكل (٤٠ - ٢) شروخ في بلاطة السلم لسوء التنفيذ


٣- الشروخ فى الأعمدة:-

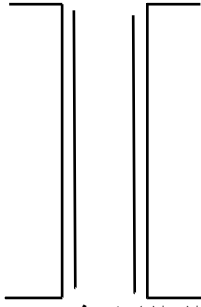


شكل (٤٢-٢) شروخ ناتجة عن صدأ حديد التسليح

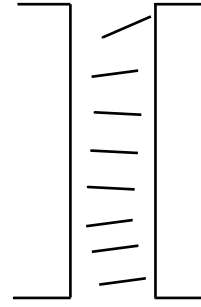

شكل (٤١ - ٢) شروخ ناتجة عن صدأ فى الكانات

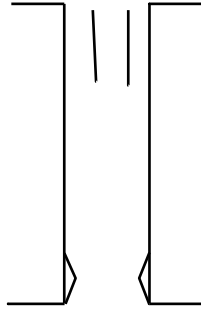

شكل (٤٤ - ٢) شروخ ناتجة عن زيادة التحميل

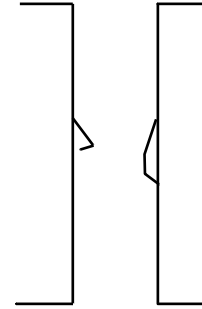


شكل (٤٣ - ٢) شروخ ناتجة عن عدم محورية الحمل على العمود




شكل (٤٥ - ٢) شروخ ناتجة عن صدأ حديد التسليح نتيجة العوامل الجوية والأبخرة

شروخ فى عمود و السبب قد يكون عدم وجود كانات بسبب سوء التنفيذ

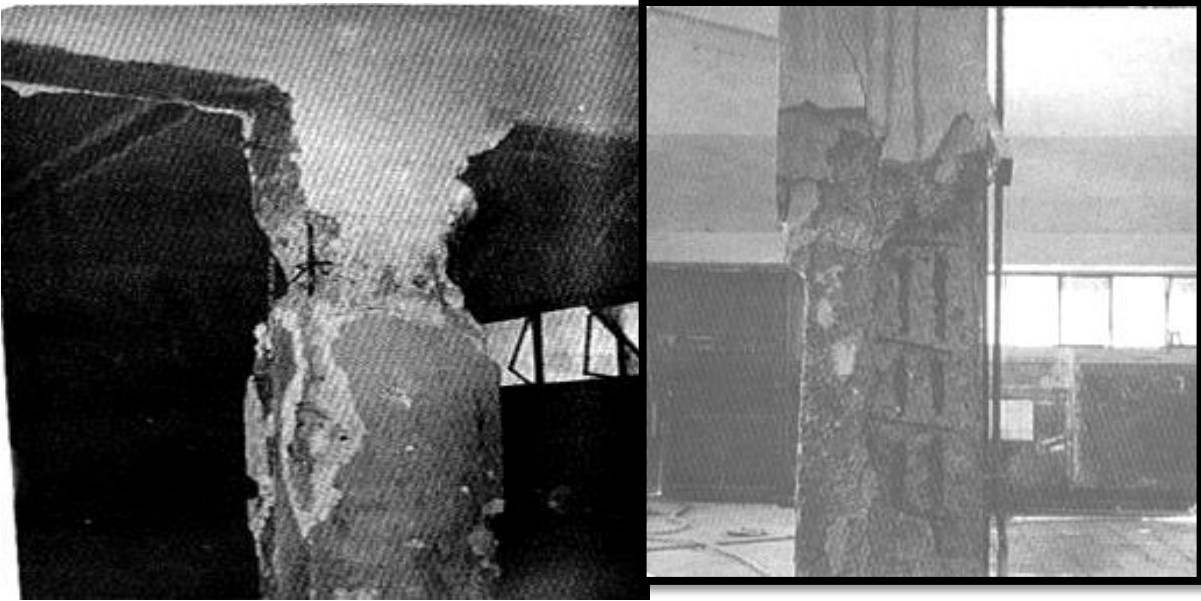


شكل (٤٦-٢) شروخ وسقوط للغطاء الخرساني ناتج عن الغش والتلاعب في الخلطة الخرسانية وحديد التسليح

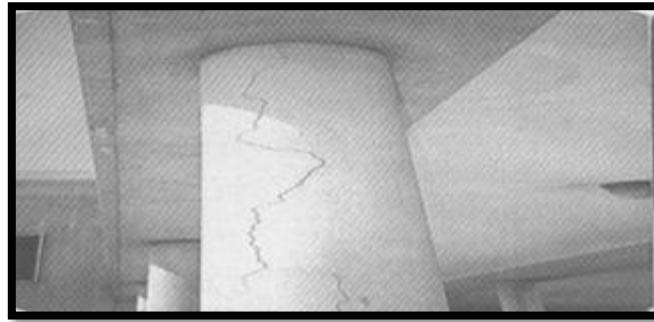


شكل (٤٧ - ٢) شروخ ناتجة عن إحتمال هبوط غير منتظم

٤- الشروخ في الحوائط:-

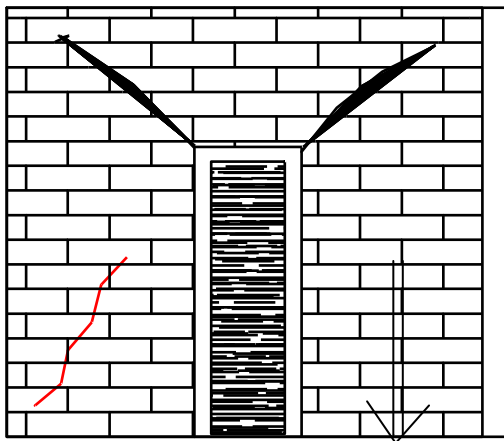

شكل (٤٩-٢) شروخ ناتجة عن هبوط في الركائز

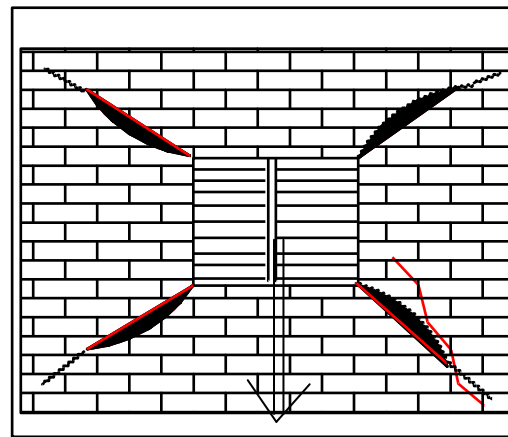

شكل (٤٨ - ٢) شروخ ناتجة عن تحميل زائد



شكل (٢ - ٥٠) شروخ الأركان الداخلية عند فتحة الباب



شكل (٢ - ٥١) شرخ في حائط نتيجة حدوث فرق في الهبوط

(٤) - الشروخ والتصدعات الناتجة عن الكوارث الطبيعية (الزلازل) في المباني الهيكلية

- انبعاج الأعمدة إذا كانت كلها في اتجاه واحد عمودي على حركة الزلازل أي أن الاتجاه الضعيف هو اتجاه الزلازل ومما يزيد الأمر سوءاً ارتفاع الدور الأرضي بارتفاع دورين.
- شروخ قص وانحناء في الأعمدة المرتكزة على أساسات منفصلة بدون ميادات وتؤدي الحركة الأفقية إلى اتساع المسافة بين الأساسات وحدثت اجهادات قص وانحناء في أعمدة المبنى .
- شرخ أو كسر أفقي بأعلى العمود أسفل الكمرة أو أسفل السقف إذا لم تكن هناك كمرة مثل أعمدة الأدوار الأخيرة للبلاطات ذات الأعصاب ، والأعمدة المنحنية الحاملة لخزانات المياه فوق العمارات .
- شرخ أفقي في العמוד نتيجة فقد جزئي للركيزة حيث يحدث هبوط كبير تحت بعض الأعمدة .
- شروخ فاصلة بين الأعمدة والكمرات وتأخذ شكل شروخ مائلة قصيرة وتتناسق بعضها فوق بعض عند اتصال المباني بالعمود في الحائط الموازي لحركة الزلازل.
- إزاحة أفقية زائدة عن المسموح وخاصة في حالة وجود صغر مجاور .

ميل في المبنى أو حدوث انفراج في فصل التمدد بين المبنى وزيادة سمكه وتسرب المياه منه .
- شروخ قص وانحناء في الكمرات نتيجة فروق الهبوط وتحدث عند وجود مجرى مائي أو حفر مجاورة .

- شروخ انحناء في كمرات أو بلاطات السلم .

- شروخ أفقية في دواير البلكونات والأسطح القديمة مما يؤدي إلى فصل الدورة عما تحتها وتصبح عرضة للسقوط على المارة والسيارات وحدث خسائر في الأفراد والممتلكات .

(٥) - أنواع الشروخ التي تحدث في المباني من الحوائط الحاملة نتيجة الزلازل:

- شروخ فاصلة بين الحوائط الداخلية والخارجية أو عند الأركان نتيجة ضعف الرباط بينها .

- شروخ مائلة في الحوائط الواقعة في اتجاه الزلازل بطول الحائط كله أو بطول أقصر من ذلك على حسب قوة الزلازل والحركة الأفقية الناتجة عنها .

- شروخ رأسية في الحوائط بكامل ارتفاع الحائط أو أكثر .

- شروخ فاصلة بين الحوائط والأرضيات نتيجة حدوث حركة أفقية أدت إلى حدوث شروخ في التبليط أو اللياسة ولا تعتبر شروخ خطيرة ، أو نتيجة حركة أكبر أدت إلى انفصال الكمرات الحديدية أو العروض الخشبية عند الحائط ويحدث هبوط مصاحب لذلك وهو الأخطر .

- شروخ أفقية (قص) في أكتاف المبنى بين نافذتين أو عند السلم أو بين النافذة والجدار والتي تكون ضعيفة في مقاومة القص .

- ميل شديد في الحوائط بحيث لا يصبح الحمل متمركزاً عليها وقد يكون الميل في المبنى ككل نتيجة الحركة الأفقية مع عدم وجود الرباط الأفقي أو بقص الحوائط نتيجة ضعف مونة الرباط بين مدامكها .

- شروخ انبعاج (أفقية) أو شروخ نتيجة حركة الحائط خارج المستوى (شروخ رأسية) وهذه الشروخ خطيرة .

- عدم رأسية الحائط المسبب لعدم مركزية الأحمال عليها .

- التآكل أو التفتت في الأحجار والطوب مع التقدم في العمر أو نتيجة الأملاح والرطوبة أو عدم صيانة توصيلات الصرف و المياه .

- فروق الهبوط نتيجة حركة المياه تحت الأساسات و تسرب المياه من مواسير الصرف الصحي أو سحب المياه من موقع مجاور أو ترع أو مصارف مجاورة .

(٦) الاحتياطات الواجب اتباعها عند اكتشاف الشروخ والتصدعات:

- مراقبة الشروخ:-

عند ملاحظة الشروخ في المنشأ الخرساني يجب اختبار سمكه وطوله وعمقه وكذلك ملاحظة ما إذا كان يتسع بمرور الوقت أم لا، وتوجد طرق كثيرة تستخدم للدراسة مثل استخدام بقع الجبس فوق

الشروخ ومتابعة حدوث الشروخ في الجبس باستخدام جهاز يقيس العرض بين كرتين من الحديد مثبتتين على جانبي الشرخ وقياس تشوه أو انحناء عناصر المنشئ التي تحدث فيها الشروخ الإنشائية يجب استخدام نقط المناسيب المعروفة كمرجع للقياس (من الضروري معرفة الهبوط النهائي للأساسات) وبالملاحظة والقراءات المختلفة نتعرف على نوع الشروخ من حيث أسبابها وغالباً ما تؤثر عدة أسباب في وقت واحد يمكننا الآن اقتراح طريقة العلاج وذلك بتقوية المنشئ أو حقن الشروخ وما إلى ذلك.

وإن معاينة المباني التي أصابها التصدع والحكم على سلامتها والتوصية بإصلاحها أو إزالة أدوار منها عملية حساسة وهامة جداً لأنه سترتب عليها فقد للمسكن أو إنفاق كبير لإصلاحه ولذا نوصي بشدة بعدم التسرع في المعاينة أو في إصدار التوصيات وقد يقع المهندس المتسرع في نوعين من الأخطاء:

. الخطأ في تقرير أن المنشأ سليم في حين أنه يحتاج فعلاً إلى إصلاح.

. الخطأ في تقرير أن المنشأ يحتاج إلى إصلاح كثير في حين أنه لا يحتاج إليه.

والنوعية الأولى قد تسبب فقد الأرواح والنوعية الثانية من الخطأ أهون لأنها تسبب فقد المال ولكي لا يقع المهندس في أي من هذه الأخطاء فعليه:

أن يسجل كل ما يراه وكل أفكاره كتابة في تقرير فحص الحالة لأن التسجيل الذي يمكن من هو أكثر منه خبرة أن يحكم على توصياته عند قراءة التقرير ، أما عدم التسجيل فيضيع بيانات هامة أو أفكار وراء ما كتبه من توصيات ، والتسجيل بالصور الفوتوغرافية أفضل وأكثر إفادة.

أن يسأل صاحب المبنى عن تاريخ ظهور الشروخ وعن تاريخ استخدام المبنى لأن هناك ظروفاً قد تغيرت وأسباباً للتصدع قد اختلفت.

ألا يستنكف أن يسأل من هو أكثر خبرة منه قبل عمل التوصيات الأخيرة. (٦)

الفصل الثالث

حماية المنشآت

تحتاج المنشآت الى حمايه لمقاومة الظروف الطبيعيه والظروف الغير طبيعيه التى تتم بفعل وتدخل يد الانسان ,والى معالجه عند ظهور مشكلة فى اى جزء من اجزاء المنشأه .

٢-٣-١ معالجة الشروخ وترميم المنشأ:-

و لا بد لنا أخيرا من التعرف على طرق العلاج المختلفة و متى يستخدم كل منها و ما هي الخطوات الدقيقة بأعداد العضو للإصلاح ثم لعمل الإصلاح فاختره للتأكد من نجاحه و ذلك بعد ان بينا خواص المواد المستخدمة في مداواتها و حمايتها و بينا تركيباتها و طرق استخدامها حسب حالة المنشآت المريضة , و من المفيد التعرف على وسائل الوقاية و حماية المنشآت من التصدع و طرق صيانة و حماية المنشآت ليتسنى لنا حماية المنشأ من ان يصاب بالعلل التي تقلل من عمره الافتراضي او تمنع من أداءه لوظيفته الأداء الأمثل.

(١) علاج الشروخ الخرسانية باستخدام المواد المرنة


حلول ومشاكل ملء الشروخ الخرسانية مع متابعة الترميمات الأخرى الضرورية.

المواد المستخدمة

هناك عدة عناصر نستعملها في معالجة الشروخ أهمها البوليمرات العضوية والاسمنت ومن بين هذه البوليمرات العضوية المستخدمة في الترميمات الإنشائية هي الروابط الايبوكسية هي عبارة عن مركب أساسي راتنجي EPOXY BINDERS أو مصلد أو معجل للتصلب حيث يجب خلطها بالنسب المحددة وهذه الاخيرة لها خاصية الاتصاق بالخامات كالخرسانة والحديد وقلة الانكماش وتتميز بقوة ضغط وشد عاليتين تتأثر البوليمرات العضوية بدرجات الحرارة المرتفعة كما أنها لا تستطيع مقاومة الحريق ونميز الروابط الايبوكسية أنها من فصيلة البوليمرات حرارية التصلد ومركبة من البرثان مجهزا على هيئة مركبين يتم مزجوهما عند الاستخدام ويعد البوليمتر من نفس الفصيلة وهو يتكون عادة من ثلاث مركبات (أساس راتنجي وسيط مساعد ومعجل تصلب). نجد هناك فصيلة أخرى من الروابط العضوية تتكون من البوليمرات البلاستيكي THERMOPLASTIC أو الروابط الاكريليكية ACRYLAMID BINDER ومن مميزاتا أنها سريعة التصلب ولا تلتصق بالخرسانة وهي ذات انكماش عالي في الأوساط الجافة واستعمالاتها يكون في سد الشروخ في الحالات الرطوبة والتشبع لمقاومة تسرب الماء أما عن الاسمنت المستخدم فهو الاسمنت البورتلندي العادي. يمكن أن نخلط بين كل من الاسمنت قليل الانكماش وسريع التصلب وذلك بالبوليمرات العضوية.^(١٠)

(٢) نظام الحقن (Enjection)

عند ظهور شق داخلي في الحائط يسرب المياه نفتح فتحات حول فتحة الشق في الحائط الخارجي بواسطة الدريكين ثم نركب البكر مثل (الفراشه) ثم توصل معا وصله ثم نضع ماده مركبه من مادتين كيميائيتين بعد الخلط في الصبايه ثم تشغل الماكينه فتعطى قوه ٦٠٠ بار (BAR) فهي ماده سائله وحساسه مع الرطوبه سريعه التصلب تتفاعل ثم تصبح ماده صلبه. (١٩)

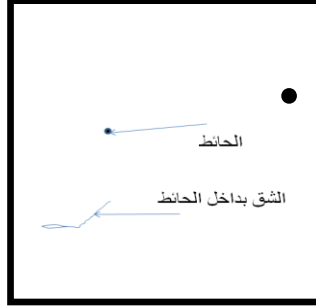

فتحه التسرب

شكل (٢- ٥٢) فتحة التسرب لشق داخل الحائط



شكل (٢- ٥٣) طريقة الحقن

مواد الEnjection

عبارة عن ماده قويه تتفاعل مع المياه والرطوبه ويذيد حجمها تمنع تسرب المياه , عند تسرب ماء بضغط عالي نستعمل ماده معالجه مؤقتة لوقف الماء (Webac١٥٠) لمدته ٢٤ ساعه.

ثم تاتي المعالجة الدائمة الاساسيه باستخدام ماده (Webac ١٤٠٣) (Webac ١٤٢٠) (Webac ١٤٠٥) فتختلف استعمالاتها باختلاف المكان المستخدم فيها وباختلاف كمية المياه المراد ايقافها. (١٩)



شكل (٢ - ٥٤) مواد الحقن



شكل (٢ - ٥٥) تسرب المياه قبل وبعد المعالجه

٢-٣-٢ طرق معالجة وحماية المنشآت من خطر تآكل الخرسانه

انظمة ترميمات ومعالجات الخرسانه والمباني Concrete Repair systems هي عدة مواد تستخدم لاعمال ترميم واعادة تاهيئة المنشآت الخرسانية والمباني وهي مواد ذات أسس تكوين مختلفة (بوليمرية - ايبوكسية) تستخدم لمعالجة جميع حالات الترميم مثل (التعشيش - الاهتراء - الشروخ - حقن - التآكل من الصدأ)

وتتم المعالجات بأشكال مختلفة حسب حالة الترميم ومتطلباتها (مونة - حشو - حقن - ذاتية الانسياب- عديمة الانكماش) وتأتي على أشكال مختلفة مونه (اسمنتية - اكريليكية - بوليمرية- ايبوكسية - مضاف - سائل ربط أو حقن .

في حالة تآكل الخرسانه البسيط (السوسه) نستعمل مادة معالجة تسمى Fibered Modified Cement (small holes) تكون الخلطه ناعمه.

في حالة تآكل الخرسانه الكبير نستعمل مادة معالجة تسمى (Micro Concert Aqreqate holes) تكون الخلطه خشنه باضافه حصى صغير.



شكل (٢- ٥٦) تآكل الخرسانه

٣-٣-٢ طرق حماية المنشآت الخرسانية المسلحة من خطر صدأ الحديد

تعتبر عملية حماية المنشآت ومعالجتها من صدأ حديد التسليح خاصة من أولى أوليات الدراسات المدنية الخاصة بالمنشآت الخرسانية، فإغفالها وإهمالها يسبب الخسائر المادية والبشرية وزيادة مستمرة في تكاليف إنشاء وتشغيل تلك المنشآت خصوصا في المناطق ذات العوامل والظروف القياسية وغير الملائمة.

حيث تؤثر الظروف البيئية السائدة في المدن الساحلية على متانة المواد الإنشائية المستخدمة في المباني الخرسانية إذا لم تتوفر الحماية اللازمة لها من التآكل، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا حصرت تكلفة الصدا السنوية في العقد السابقة بحوالي ١٥٠ مليون دولار نتيجة لمشاكل الصدا على المباني والجسور والتي تحدث في أمريكا وأوربا نتيجة إذابة الجليد باستخدام الملح.

وفي المملكة المتحدة أيضا تقدر تكلفة إصلاح الجسور نتيجة للصدأ في حديد التسليح بحوالي ٦١٦ مليون جنيه استرليني وهذا بإنجلترا وويلز فقط (١٩٨٩م) وهي فقط ١٠% من إجمالي الجسور في المملكة المتحدة.

إن العمر الافتراضي للمباني السكنية الخرسانية لا يقل عن خمسين عاما كحد أدنى وفقا للمعايير الدولية التي تؤثر على جودة ومتانة المنشآت (مكوناتها الإنشائية) دون الحاجة أي اصلاحات بيئية (طبقا مع الالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية اللازمة لها).

١- أكثر البيئات تأثيرا على عمر المنشآت الخرسانية المسلحة هي البيئة البحرية بشكل عام من خلال عدة عوامل أهمها:-

- درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو.

- درجة احتواء الغبار والرطوبة من الأملاح الضارة.

- درجة تركيز الأملاح الضارة في التربة.

وهذه العوامل تحدث تفاعلا كيميائيا مع الخرسانة العادية أو المسلحة مما يؤدي إلى تحليل المكونات الرئيسية للخرسانة وتآكلها مع التأثير السلبي على قضبان الحديد الأمر الذي يؤدي إلى تأكسدها ومن ثم تآكل الحديد وتكون طبقة من الصدأ تعمل على تشقق الخرسانة.

٢- صدأ الحديد:

يتكون الصدأ بوجه عام نتيجة تعرض الحديد للهواء والماء، يبدأ صدأ حديد التسليح في التكون من نقرة صغيرة (Pit formation) في السطح ثم تنداد هذه النقر ويحدث اتحاد بينهما مما يكون الصدأ العام والخرسانة بطبيعتها من مادة مسامية تحوي رطوبة ولذلك من الطبيعي حدوث صدأ الحديد الداخلي. ومن الأسباب غير المباشرة لتكون الصدأ البكتريا الموجودة بالتربة والتي تقوم بتحويل الأملاح والأحماض إلى حمض الكبريتيك الذي يهاجم الحديد ويسبب عملية الصدأ.

حيث تتآكل الخرسانة نتيجة للتفاعل الكيميائي الذي يحدث بين الكبريت الذائب (Soluble

Sulphates) مع الأسمت مما يؤدي إلى ضعف متانتها وبالتالي إلى تصدعها وتفتت أجزائها.

من العلوم أن قلوية الخرسانة تعمل على وضع طبقة حول حديد التسليح تقوم بحماية الحديد من الصدأ بتكون طبقة قلوية كثيفة تمنع حدوث الصدأ (طبقة حماية سلبية). ويحدث الصدأ نتيجة تكسير طبقة الحماية السلبية التي تحول دون وصول أملاح الكلورايد والأملاح الضارة على الخرسانة إلى حديد التسليح وتدخل هذه الأملاح إلى جسم الخرسانة عن طريق عوامل خارجية مثل:-

الرياح المحملة بغبار يحتوي على الأملاح.

رزاز المياه المشبع بالأملاح في المباني القريبة من البحر أو المواد التي تدخل في الخلطة الخرسانية مثل الرمل والحصى والمياه التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

عمليا هنالك عدة عوامل تؤدي إلى كسر هذه الطبقة تتمثل في :-

الكربنة: Carbonation من الجو المحيط بالخرسانة.

معالجة الكلوريدات للخرسانة (من التربة المحيطة بالخرسانة والمواد المستخدمة بالخلطة الخرسانية وعدم استخدام المياه المناسبة للخلط).

كما أن دخول الأملاح الأخرى إلى مسامات الخرسانة وتبلورها بداخلها يتسبب في تفكك الأجزاء الخارجية للخرسانة تدريجياً وتظهر هذه المشكلة في الخرسانة الموجودة بالقرب من المياه المالحة والرمال المشبعة بالأملاح.

وتتفاوت درجة تأثير تلك العوامل على الخرسانة بتفاوت نفاذية الخرسانة حيث كلما زادت النفاذية زاد تأثير العوامل السابقة. معدل الصدأ يرتبط بعوامل كثيرة، وتعتبر الرطوبة ودرجة الحرارة عوامل رئيسية مؤثرة بدرجة كبيرة جداً في معدلات الصدأ ولذلك يجب التحكم في تلك العوامل للحيولة دون الوصول إلى مشكلة فنية أو اقتصادية على المنشأة الخرسانية.

٣- حماية المنشأ الخرساني من التآكل:

الوقاية خير من العلاج وإذا تم الحفاظ على المنشأة الخرسانية من التعرض للصدأ يكون ذلك أكثر واقعية وحفاظاً على الثروة الوطنية.

يتم تفادي صدأ حديد التسليح في الخرسانة بالتقيد بمواصفات التصميم والتنفيذ وبتابع الكودات المختلفة الخاصة بتصميم القطاعات الخرسانية والتي تعمل على تقليل احتمالات حدوث الصدأ في حديد التسليح.

ومن العوامل المهمة في حماية المباني الخرسانية من صدأ حديد التسليح طريقة استخدام الخرسانة وتحديد مستوى الأسمنت والاهتمام بالمعالجات الخرسانية أثناء التنفيذ.

وهناك طرق مختلفة لحماية حديد التسليح من الصدأ ومن أهمها:

الحماية الكاثودية تعتبر في الوقت الحالي أفضل طرق الحماية للمنشآت الخرسانية للمناطق الساحلية وخصوصاً منشآت كمياه البحر لتبريد المصانع.

إضافة بعض المواد إلى الأسمنت لتقليل نفاذيتها: قد يكون هذه العملية أقل كلفة من الحماية الكاثودية ولكن عمر حمايتها أقل بكثير من الحماية الكاثودية لذلك نحتاج إلى الهندسة القيمة لاختيار طريقة الحماية.

٤- موانع الصدأ: وهي نوعين يعتمد النوع الأول على حماية الطبقة السلبية حول حديد التسليح ويعتمد النوع الآخر على منع توغل الأكسجين داخل الخرسانة.

- استخدام الحديد Galvanized Bar ويعتبر الحديد المجلفن ذو كفاءة مناسبة خصوصاً للمباني التي تتعرض للكربنة.

- دهان حديد التسليح بـ (الأبوكس) لأن في حالة حدوث الصدأ لا يمكن حمايته بالحماية الكاثودية ولأنه في الحالة حصول قصور في الطلاء فسييسر عملية الصدأ في حالة وصول الكلوريد إليه.

- حديد ستلس شيل Stainless steel نظرا لارتفاع تكاليف هذا النوع من الحديد فإن استخدامه يتم في نطاق محدود.

- حماية أسطح الخرسانة من النفاذية وذلك باستخدام مادة سائلة يتم رشها أو دهانها أو ألواح وطبقات من المطاط والبلاستيك.

٥- الصيانة والكشف الدوري:-

ونظرا للوجود المستمر للعوامل السلبية التي تقتك بالخرسانة وتهدد سلامته العامه للمنشأه ويجب المحافظه على الوجود المستمر لنظم الكشف لأسطح الخرسانه المسلحه وفي حالة ملاحظه تصدعات أو آثار تدهور بسبب تآكل حديد التسليح ينصح بإجراء عمليات الصيانة والإصلاح المباشر لتفادي استمرار تدهور الخرسانة وتشمل طرق الإصلاح:

إزالة أجزاء الخرسانة المتضررة إلى ما وراء حديد التسليح بعمق ٢٥ ملم وتنظيف حديد التسليح جيدا من الصدأ الموجود على سطحه.

طلاء الحديد بمواد خاصة لهذا الغرض الايبوكس المشبع بالزنك.

القيام بتجهيز المواد الأسمنتية البديلة ووضعها مكان الخرسانة المزالة و ذلك حسب المواصفات وإرشادات الجهة المصنعة لهذه المواد.

يفضل أن تتطلى أسطح الخرسانات بعد ا لانتهاه من إصلاحها بمواد عازلة وذلك لتحسين أدائها المستقبلي.

استخدام دهانات مقاومة للعوامل الجوية في المناطق الساحلية.

وفي حالة التصدعات كبيرة فإن عمليات الإصلاح نستدعي وجود أخصائيين في هذا المجال لتقويم مدى تأثير هذه الأجزاء الخرسانية المتضررة على سلامة المبنى واختيار المواد وإعداد طرق الإصلاح وفي كل الحالات يجب الحرص على إتباع إرشادات الجهات المصنعة لمواد عمليات الإصلاح.

- مراحل الصيانة والحفاظ على المنشأة الخرسانية:

عن اختيار المواد وأسلوب العمل يجب أن يكون معتمدا على دراسات دقيقة، وموثوق منها من خلال المختبرات المتخصصة، وذلك لتقييم مدى فعاليتها ومدى ضررها في بعض الأحيان، ويمكن اعتبار التدرج الطبيعي لأعمال الحفاظ، ولكنه لا يعني ضرره الالتزام به في كل الأحيان على النحو التالي: التنظيف: إزالة الأملاح والمواد الضارة على سطح المبنى وهذا يقتصر على إزالة الأجسام الغريبة مع الحفاظ على كل الخصائص الأصلية للسطح المراد تنظيفه.

يمكن أن تسبب أعمال التنظيف مشاكل فنية يجب التعامل معها بحذر شديد لتجنب أي تلف أو ضرر، وتحافظ على تواصل طبيعة السطح فمثلا في حالة وجود تشققات على السطح فإنه من خلال التنظيف يمكن أن تسرب المياه وما يتبعها من الغبار والأجسام الضارة إلى داخل هذه التشققات.

وقد تعددت طرق التنظيف المسموح بها كاستخدام الماء بالرش، الكمادات المائية، المحاليل المختبرية، اللدائن، استخدام الليزر، وهناك أيضا العديد من الطرق الميكانيكية في حالة السطوح المتناسكة .
الاصق: هو إعادة تركيب جزء أو أجزاء سقطت من السطح المراد ترميمه باستخدام مواد لاصقة أو معدنية تربط بين الجزء المضاف والسطح.

المواد اللاصقة يجب لا بد أن تحتفظ بالمعايير الآتية:

فعالية جيدة في اللصق.

مدة طويلة الفعالية.

تقلص ضئيل في كثافة المادة.

مرونة وصلابة حسب الوضع الخاص.

الخصائص الميكانيكية يجب أن تشابه لحد كبير مع السطح المراد لاصقه.

استخدام قضبان معدنية لربط المواد على أن يكون معامل التمدد لها ينشابه مع المواد المراد لاصقها وتتسم بثبات كيميائي جيد. يجب الحذر من استخدام قضبان معدنية قابلة للصدأ مثل الحديد والنحاس.
المعجنة: هي تعبئة الفراغات والتشققات وإغلاقها للوصول إلى تجانس نوعي للمادة وضمان استمرارية المواد وحمايتها من التعرض للمياه أو العوامل الطبيعية الأخرى التي تساعد في تآكلها وتلفها.

يجب اختيار نوعية المعجنة المناسبة لكل حالة بحيث يكون الناتج النهائي قريب من السطح المراد معجنة وخاصة فيما يتعلق بالمسامات والقدرة على امتصاص الماء والمقاومة الميكانيكية، مقاومة الضوء، والتمددات الحرارية بخلاف ذلك يجب أن تكون منثابه من ناحية بصرية.

التثبيت والتقوية: هي استخدام مادة لزجة أو محاليل تعمل لدى وضعها على السطح على تقوية الترابط بين جزيئات المادة التي تعرضت لتفكك أو تلف بسبب عوامل الزمن أو أي أسباب أخرى.

اعمال التقوية تكون على مراحل فيجو معتدل، حيث أن سرعة تطاير المذيبات العضوية سوف يتسبب في تغيير نسبة المحاليل كما أنها تؤدي إلى تراكم مواد التقوية على سطح المبنى، ويجب البدء بمحاليل مخففة وبعد جفافها تستخدم محاليل أكثر تركيزا وهكذا تتم عملية التقوية.

الحماية: تتم أعمال الحماية من خلال استعمال مواد كيميائية تهدف إلى تبطئ عملية التلف التي تتعرض لها المادة. وبفعل أسلوب الحماية باستخدام المواد الكيميائية في الحالات التي يكون التلف مؤثر بشكل دقيق على السطح الخارجي من المادة (تلوث بيئي - رطوبة) بينما لا ينصح باستعمال

هذه الطريقة في حالة كون المادة قادره على امتصاص الماء من خلال الخاصية الشعرية من الأرض وفي حال وجود تسرب مياه في مناطق ي صعب الوصول إليها.
الترميم: ويعني استكمال الأجزاء والعناصر المفقودة ويجب تحديد نسبة صلابة الحجر المراد ترميمه بالنسبة لصلابة المواد المستخدمة في الترميم عند الجفاف، حيث تملأ الفجوات والشقوق إلى مستوى أقل من مستوى سطح استخدام اللدائن الصناعية القوية مثل الإيبوكس أو الارالديت أو البولي أوكس الماركوريندن.^(٧)


٦- اسباب تآكل الحديد والخرسانة

يحدث تآكل حديد التسليح والخرسانة لأحد الأسباب التالية:

- قرب الأساسات من أماكن الصرف سواء للمصانع أو المخلفات البشرية.
- تآكل بسبب إهمال الصيانة والمعالجات الفورية لتسرب المياه
- ارتفاع منسوب المياه الجوفية دون أخذه بعين الاعتبار أثناء التصميم والتنفيذ
- أحمال كبيرة أو معدات ثقيلة.
- هزات وزلازل.
- تغيير وتحول في الاستخدام.
- أعمال حفر بجوار الأساسات دون الأخذ بالاحتياطات.
- تسرب بالمياه سواء من الأمطار أو غيره وحوث هبوط مفاجئ للتربة.

٧- معالجة تآكل الحديد

- طلاء اسمنتى (مواد اسمنتية حامية الـBAR).

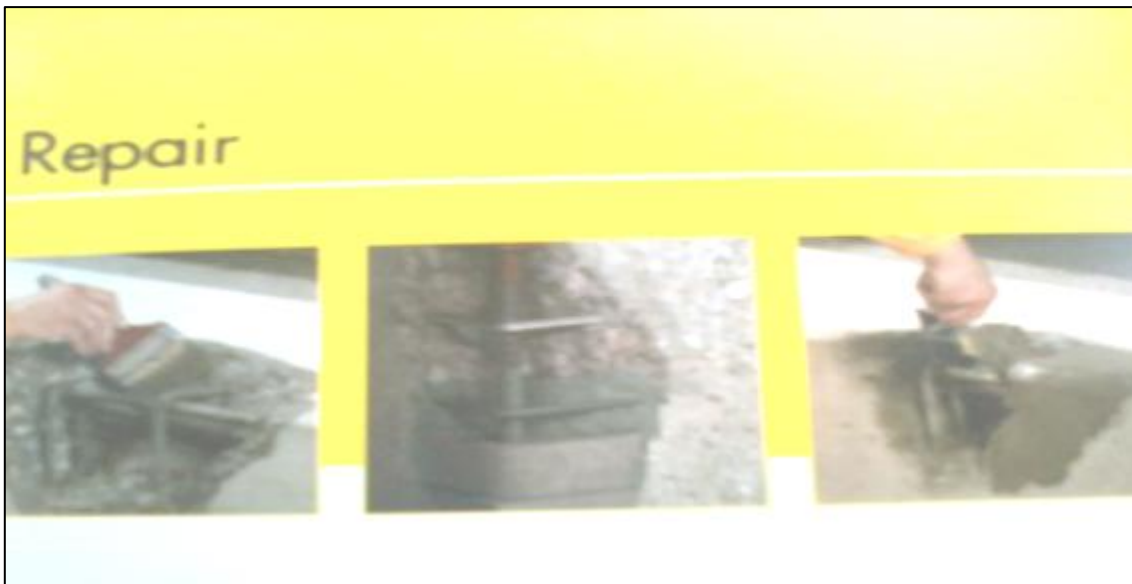


شكل (٢- ٥٧) طلاء اسمنتى لحماية السليح

- الواح الكربون معالج مشاكل الحديد الداخليه.


٢-٣-٤ طرق تقوية المبنى ومعالجة (shear) باستخدام طريقة التزريع :-

- تقوية الدعائم .
 - عند اضافة طابق اخر.
 - تقويه الاساسات.
 - عند تأكل الحديد.
- ماده التزريع (الايوكسى) هي خليط من مادتين كيميائيتين يخلطان بنسب معينه فهى ماده قويه جدا ذات سرعة تصلد عالية (اقوى من الخرسانه)
- كيفيه عمل التزريع

يفتح في الخرسانه فتحات بجهاز يسمى الدربكين و ثم تنظف الفتحة بلهوفر للتخلص من الاوساخ والغبار العالق بلفرشه وتوضع ماده بمكبس خاص وتتم حركه الخلط والتمازج بين المادتين بصوره دائريه فى المكبس شكل (٢ - ٥٨).^(١٩)

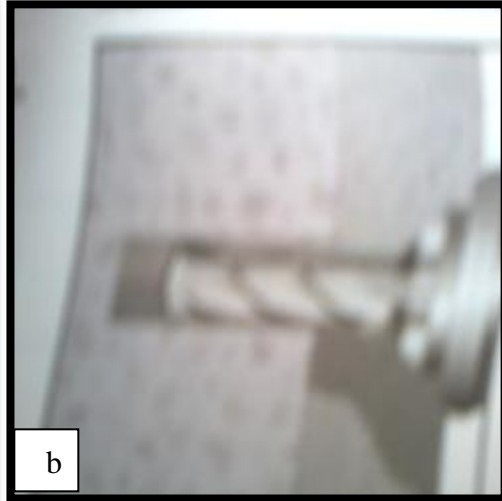

شكل (٢ - ٥٨) مكبس

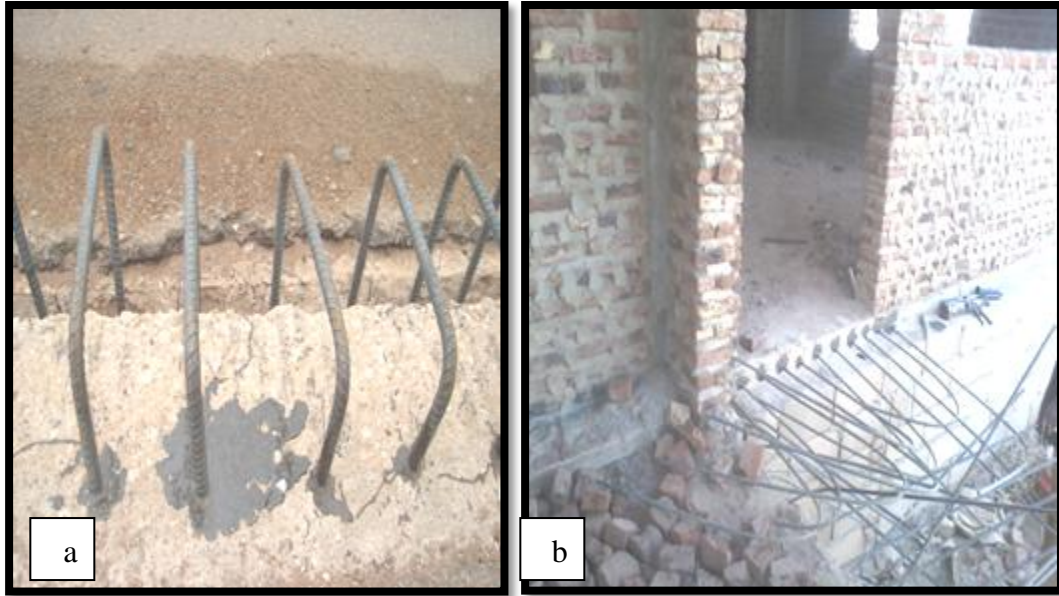

شكل (٢ - ٥٩) زراعة السيخ

- مثال للمعالجات كبري شمبات الذي يقع على نهر النيل .




تآكل حديد التسليح في الدعامات جهة أم درمان

وصف العقار : كبري يربط بين الخرطوم بحري وأم درمان , يبلغ طوله ١٠٥٧,١ متر وعرضه ٢٢,٦ متر و به مساران في كل اتجاه مع ممرين للمشاة وعرض ممر المشاة ٢ متر .


التحليل : وجود بعض التشققات في الدعامات وتآكل حديد التسليح في الدعامات جهة أم درمان . وضعف حواجز الحماية الجانبية للكبرى .

الحلول :



- تم تقويل التشققات أولاً ثم حققت بمادة كيميائية ومن ثم تم تكسيه الدعامات والأبيام بنسيج (C.F.R.P) ثم وضع سيخ يربط بين الخرسانة القديمة والخرسانة الجديدة ، زراعة سيخ في الحواجز الجانبية أو الوسطية.

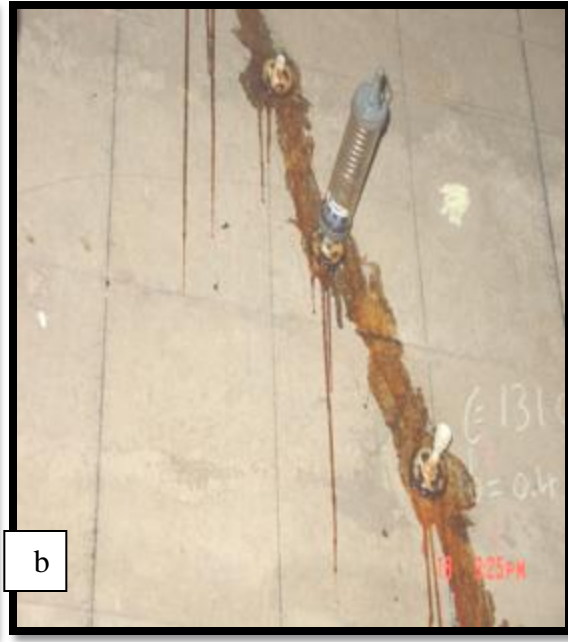

الحقن الكيماي للتشققات

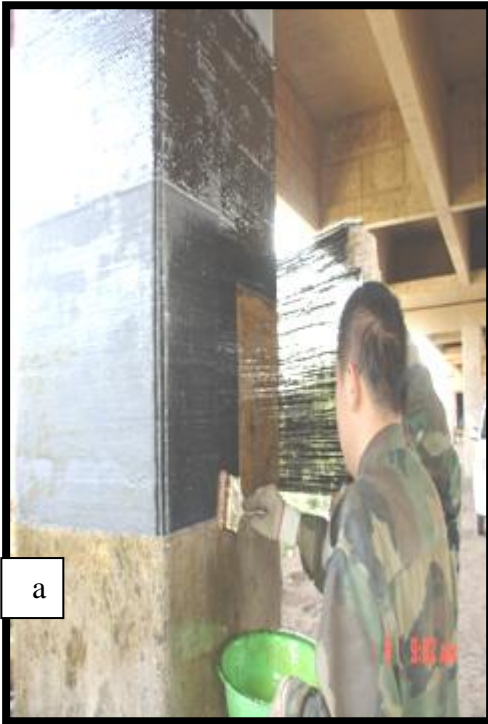

تكسيه الأبيام بنسيج ال(C.F.R.P)

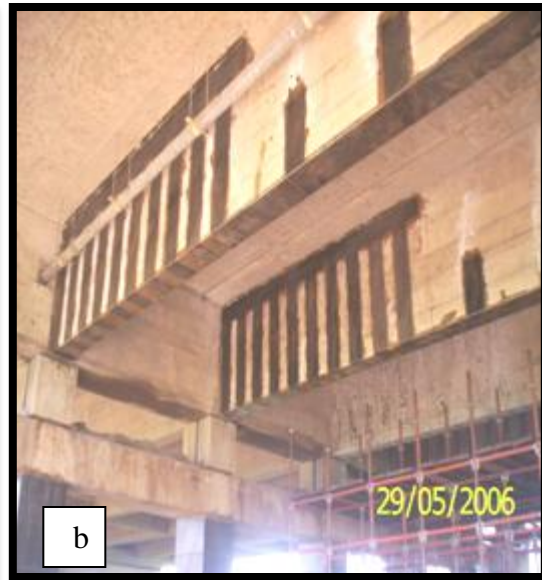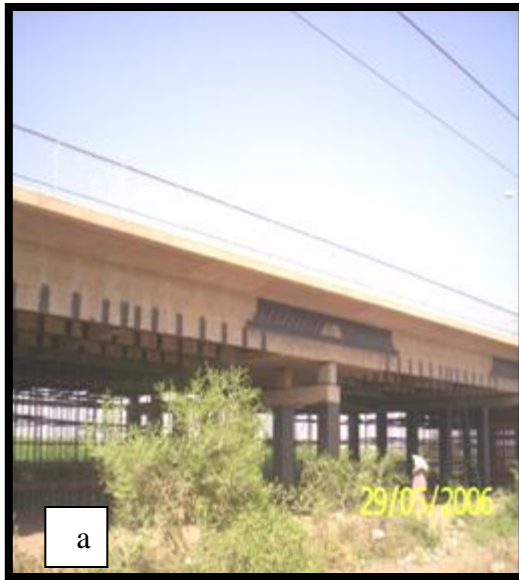

الأبيام بعد تكسيتهها بنسيج ال(C.F.R.P)

- معالجة الدعامات

تمت معالجة الدعامات بعمل القمصان الخرسانية والتكسية بنسيج الC.F.R.P



معالجة الدعامات بعمل القمصان



التكسية بنسيج الC.F.R.P

شكل (٢ - ٦٠) كبري شمبات قبل وبعد المعالجه

٢-٣-٥ المواد والمضافات :-

أصبح استخدام المضافات في الخرسانات أساسياً وذلك لما تقوم به من تحسين خواص الخرسانة وإكسابها ميزات جديدة تتناسب مع الأغراض والمتطلبات لها سواء كان تجهيزها بواسطة محطات الخلط المركزية أو مصانع الخرسانة المسبقة الإجهاد أو الخلط الموقعي وتطور استخدام المضافات فأدخلت في صناعة الطوب والبلاط لتقليل الهالك أو للحصول على نوعيات ذات أجهادات عالية أو مبكره

١- ميزات استخدام المضافات :-

- تأخير زمن الشك أو تسريعه .

- تحسين ورفع قابلية التشغيل وتقليل النفاذية أو للحصول على خرسانة كثيمه .

- الحصول على اجهدات مبكرة وعالية .

- الحصول على خرسانة مقاومة وعازلة للماء أو مقاومة للكيمياويات أو للاحتكاك .

- للحصول على خرسانة خفيفة .

- للحصول على خرسانة ذات معامل مرونة عالية واجهدات تماسك كبيرة .

- رفع وزيادة قوه الخرسانة وديمومتها

٢- شروط المواد المضافة للخرسانة :

يجب أن تحقق المواد المضافة عدداً من الشروط هي :

- محققة للأمان الخرساني المطلوب .
- يجب أن تكون اقتصادية التكاليف .
- يجب أن لا تكون مضرّة للخلاطة الخرسانية أو المبنى .
- يجب أن لا يكون لها تأثير على نسب الخلط .
- ٣- الهدف من الإضافات :
- تعجيل زمن الشك للحصول على مقاومة أكبر .
- للحصول على قابلية للتشغيل .
- في حالة الجو الحار تكون فائدة المواد المضافة لإبطاء الشك .
- لمقاومة التآكل والتحمل .
- لتحسين التماسك بين الخرسانة القديمة والجديدة .
- إنتاج نوع من الخرسانة الخفيفة الوزن .
- تعمل على زيادة ثبات الخرسانة .
- تعمل على تقليل النفاذية
- ٤- أنواع مواد الإضافات
- أنواع الإضافات:-

بالرغم من تعدد أنواع الإضافات وأسمائها التجارية إلا أنها تندرج أساساً ضمن ثلاث مصنفات رئيسية هي

- إضافات مسرعة للتفاعل .
- إضافات مبطنة للتفاعل
- إضافات مقللة للماء .
- إضافة تعجيل الشك ACCELERATORS عمل هذه الإضافة هو تقصير زمن الشك حيث تقوم بجعل الخرسانة تشك قبل حدوث الأضرار الناتجة من تجمدها بعد الصب مباشرة .
- إضافة مبطنة للشك PETARDERS وهي التي تقوم بإبطاء الشك للأسمنت في ظروف الأجواء الحارة تقوم بتقليل معدل نمو المقاومة .
- إضافة مواد تقلل مياه الخلط (AGENT W.R.A) WATER REDUCING : هذه المادة تعمل على تقوية مقاومة الانضغاط وتعطي قابلية للتشغيل وتقلل كمية الأسمنت مع ثبات مقاومة الضغط والقابلية للتشغيل، وأيضاً لها دور في تلافي الزيادة غير المطلوب في كمية الماء أثناء الخلط والصب في الموقع وتستخدم المادة في صب الأساسات في حالة ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو سقوط الأمطار .

- إضافة مادة مضادة للبكتريا ANTI PACTERIAL ADMIXTURES: تستخدم هذه الإضافة في الخرسانة الأرضية وخرسانات الحوائط التي توجد فيها البكتريا التي سببت لها البكتريا التآكل.

- إضافة الهواء المحبوس AIR ENTRAINING AGENT ويكون عملها بخلط كمية معينة من هذه الإضافة إلى الخلطة الخرسانية فينتج مجموعة كبيرة من الفقاعات الهوائية ميكروسكوبية منتظمة التوزيع على سطح الخلطة فتؤثر هذه الفقاعات على الخرسانة الطازجة من حيث قابلية التشغيل والنضج ، وأيضا تؤثر على الخرسانة المتصلدة من حيث التجمد والنفاذية ولها تأثير في زيادة المتانة والتحمل وتساهم في تخفيف وزن المنشأ وعملها أنها تستخدم في الطرق وممرات الطائرات والخرسانة الخفيفة (الفوم).

- إضافات لحقن الخرسانة FLEXIN : وهي ماد تحقن في الخرسانة المسلحة في حالة وجود تشققات وعيوب في أجزاء المبنى وخاصة التي تحت الأرض المعرضة للرطوبة بحيث تقوم هذه المادة المقاومة لتأثير التآكل وهي مرنة وتحمل درجة الحرارة وسريعة الجفاف بعد الاستخدام.

- إضافة مادة البيتومين BITUMENE: هذه المادة لها دور في حماية المنشآت من المؤثرات الخارجية كالرطوبة والأمطار والمياه الجوفية وذلك لتلافي الأملاح والكبريتات .

- إضافة المادة الملونة للخرسانة

تضاف المادة الملونة للخلطة التي تتطلب أن تكون الخرسانة ذات سطح ملون وخاصة للخرسانة العادية ، وهي عبارة عن أكاسيد معدنية خاملة كيميائيا غير مبهتة عند التعرض للشمس.

٥- أنواع المواد المستعملة في الترميم و الإضافات :

- إضافات خاصة للخرسانة Special concrete:

المواد المضافة للخرسانة هي التي تكون خلاف مكونات الخلطة الخرسانية المكونة من ماء واسمنت وركام أي أن المادة تضاف إلى ماء الخلطة قبل أو بعد الخلط لإعطائها خواص مطلوبة في ظروف العمل، علما بأن هناك مواد تضاف بعد مدة من الزمن أي أن الحاجة إليها سواء للتشققات الخرسانية أو غيرها من المشاكل الخرسانية ، بحيث تكون جميع المواد المضافة للخرسانة مصنفة طبقا للمواصفات

الأمريكية ٢١٢ COMMITTEE ACI .

وهذه الإضافات عبارة عن مواد كيميائية خاصة يتم إضافتها إلى الخلطة الخرسانية بكميات صغيرة تتراوح بين 1/3 إلى ٤% من وزن الأسمنت المستعمل.

ويتم استخدام الإضافات الخرسانية الخاصة على نطاق واسع الآن لأنها تعتبر من المواد الرئيسية لإنتاج الخرسانات الخاصة اللازمة لأعمال ترميم وتقوية المنشآت الخرسانية.

وتنقسم الإضافات الخرسانية إلى الأنواع الآتية :

- إضافات زيادة قابلية التشغيل Workability وتقليل الانكماش وزيادة قوة الخرسانة (Leveasing CU).

تسمى هذه النوعية من الإضافات باسم ملينات الخرسانة Plasticizer ويوجد منها أنواع عالية الكفاءة Supper Plasticizer.

وتعتبر إضافة الملينات الخلطة الخرسانية بالصفات الآتية:

زيادة مقاومة الخرسانة للضغط بدون الحاجة إلى زيادة كمية الأسمنت المستعملة في الخلطة عن المعدلات العادية.

زيادة قابلية التشغيل مما يؤدي إلى تحسين في دمك الخرسانة وتستطيع باستعمالها الحصول على خرسانة متجانسة بها أقل نسبة ممكنة من الفراغات.

تقليل الانكماش مما يؤدي إلى تفادي حدوث الشروخ الشعرية Hair Cracks.

سهولة عملية صب الخرسانة خصوصاً في حالة الخرسانة المحتوية على نسبة عالية من حديد التسليح.

- إضافات زيادة حجم الخلطة على تقليل مياه الخلط:

ينتج من استخدام هذه الإضافات زيادة محسوبة في حجم الخلطة الخرسانية في صورة تمدد يحدث مع الشك الابتدائي للأسمنت مما يضمن الالتصاق الدائم بين الخرسانة الجديدة المصبوبة وبين الشروخ أو الفجوات التي يراد حشوها وملئها.

وهذه الإضافات تكون على شكل مسحوق يتم خلطه مع الخرسانة أو المونة الأسمنتية ويمكن استعمال الخلطة الناتجة في الآتي:

حشو فجوات مسامير التثبيت.

حشو فواصل الاتصال بين الوحدات سابقة التجهيز pre-cast units

ترميم أسفل العناصر الإنشائية المختلفة (مثل عمل قمصان للأعمدة والكمرات).

حشو أسفل قواعد الماكينات والكباري.

- إضافات تقليل نفاذية المياه:

يوفر استخدام هذه الإضافات المميزات الآتية:

الحصول على مونة أسمنتية أو خرسانية قليلة النفاذية للمياه لها مقاومة عالية للأملاح والمواد الكيماوية.

زيادة سيولة الخرسانية وبالتالي زيادة قابلية التشغيل.

إذا استخدمت هذه الإضافات بكميات كبيرة تؤدي إلى بطء زمن الشك للخرسانة مما يقلل من استخدام فواصل الغير مرغوب فيها.

- المواد الاسمنتية الخاصة :

مضافات المونة الأسمنتية Admixture for Mortar

لزيادة قوتها وتحسين مواصفاتها اجمالاً وقوة التصاقها واستخدامها بسماكات صغيرة أو للعزل في المباني - اللياسة - الترسيمات - طبقات الاسكرين للأرضيات - العزل والسد وأنظمة الفواصل Joints sealant and covers وتعمل على فاصل تمدد أو فواصل انشائية لغرض تعبئة وسد وعزل هذه الفواصل وحمايتها من الرطوبة والأتربة والحشرات حيث تتميز بخاصية الالتصاق والمرونة العالية (تمدد وانكماش) كما تتغير مقاومتها العالية للمياه والكيماويات في حالة المنشآت الصناعية وتندرج منها عدة انواع (رثان - البيتومينية - الاكريليك) ومجالات استخدامها في الاساسات جدران استنادية- اسقف - مسابح - خزانات - سدود - جسور -كباري - ارضيات- اغطية فواصل التمدد حسب الاحتياجات والاستنتاجات المعمارية الوط وسائد انشائية (معدنية - مطاطية) Bearings Structural تستخدم في المنشآت ذات الاحتياج الإنشائي لوسائد مثل الجسور المعلقة.

- الحماية من الصدأ Corrosion protection

وهي عبارة عن أنظمة دهانات خاصة لحماية وعزل المنشآت الخرسانية او المعدنية المعرضة لعوامل بيئية وتشغيلية قاسية مثل (محطات التحلية - او معالجة المجاري-او المنشآت البحرية)

- معالجة وتحسين الأسطح Surface improvements

- لاصق وربط البلاط Grout & Tile Adhesive

عند استخدام البلاط بمختلف أنواعه في المساحات المعرضة لرطوبة دائمة أو مغمورة بالمياه فانه يحتاج لمواد لصق وربط ذات كفاءة عالية تقاوم هذه الظروف لفترات قياسية كالمساح والمطابخ والنوافير وغيرها) .
إن لهذه الاضافات مضاراً لذلك يجب عدم استعمالها إلا في الحالات الضرورية وحسب تعليمات الشركة المصنعة وبأقل الكميات . ومحاولة الاعتماد على تحسين خواص الخرسانة بتعديل مكوناتها الرئيسية.

المونة الأسمنتية الخاصة ذاتية السيولة قليلة الانكماش:

كما سبق أن ذكرنا فإن استخدام الإضافات الكيماوية السابقة إلى المونة الأسمنتية يؤدي إلى تحسين خواصها والمونة الأسمنتية الخاصة تتكون أيضاً بالإضافة إلى المواد الكيماوية من خليط من الأسمنت والكوارتز المتربع ويؤدي هذه النوعي من المونة على هيئة مسحوق جاهز للاستعمال يتم خلطة بالماء عند الاستعمال بنسبة تتراوح بين ٨% إلى ١٢ من وزن المسحوق الجاف.

من مميزات المونة الأسمنتية الخاصة:

قوة تحمل للضغط مبكرة عالية.

قوة تحمل للضغط نهائية (إلى بعد ٢٨ يوماً) تصل إلى حوالي ٦٠٠ كجم/سم^٢.
ذاتية السيولة مما يساعد على حشو الفراغات وصلة الشروخ.
ذات قوة تلاحق عالية مع جميع أنواع الأسطح.

تحليلة الشروخ مما يؤدي إلى تقليل نسبة الشروخ الحادثة من الانكماش.
استعمال المادة الخاصة:

ترميم الأعمدة والكمرات (بعمل قمصان لها).

ملء الشروخ وإصلاحها.

حشو الفراغات وفجوات مسامير التثبيت فيها.

الخلطات الخاصة للأعمال الترميم :

باستعمال الإضافات الخاصة السابق ذكرها بنسب وتصميم محسوبة مع استعمال دكام نظيف ملاج
ونسبة مياه منخفضة ونسبة عالية من الأسمنت تصل إلى ٥٠٠٠ كجم/سم^٢ والاهتمام بالخلط والدمك
الميكانيكي والمعالجة الكافية بعد الصب أمكن إنتاج خلطات خرسانية خاصة لها المميزات الآتية:
قابلية عالية للتشغيل بدون زيادة كميات المستعملة في الخلط.

نفاذية منخفضة للمياه إلى زيادة مقاومتها للإصلاح والمواد الكيماوية .

نسبة قليلة من الانكماش .

- المواد الأيبوكسية :

المواد الأيبوكسية المستخدمة في ترميم وتقوية وحماية المنشآت الخرسانية :

تعريف المواد الأيبوكسية

تم اكتشاف الأيبوكسي عام ١٩٣٠ وبدأ إنتاجها على نطاق محدود عام ١٩٤٠ وتوسيع إنتاجها بصورة
تجارية ابتداء من عام ١٩٥٠م.

والمعنى الحرفي للكلمة أيبوكسي مشتق من اللغة اليونانية حيث تتكون الكلمة من مقطعين الأول
(epic) ومعناه من الخارج والمقطع الثاني (oxy) وهو مختصر كلمة Oxygen الأكسجين أي أن
ذرة الأكسجين ترتبط من الخارج بذرتين من الكربون.

- تحضير مادة الأيبوكسي:

يتم تحضير نسبة كبيرة من الراتنجات اليبوكسية عن طريق تفاعل مادة اليبس فينول – أ (Bis-
phenol) مع مادة ايبكلور هيدرين (Epichlevydrin) في وجود محاولة الصودا الكاوية ويتم التحكم
في ظروف التفاعل بأساليب خاصة وذلك للحصول على العديد من الراتنجات الأيبوكسية وزنها
الجزئي يتراوح بين ٣٤٠-٧٠٠ وتتكون غالبية المركبات اليبوكسية من مركبين يحتوي أول مركب
على و انتج اليبوكسي الأساسي (Resin) ويحتوي المركب الثاني على المصلب (Hardener) ويتم

حدوث التصلب عن طريق خلط المركبين جيداً في درجة حرارة مناسبة وبنسب محددة لكل نوع من أنواع المواد الأيبوكسية.

وتوجد أنواع من الأيبوكسية من مركب واحد Resin بتصلب بتأثير الهواء.

كما توجد أنواع من الأيبوكسات تتكون من ثلاثة مركبات من راتنج الأيبوكسي الأساسي والمصلب ومواد مألثة من الكوارتز وغيرها.

المواد الأيبوكسية الناتجة من تصلب الراتنجات الأيبوكسية تجلطها بمركبات أمينية وهذه المواد راتنج لا يمكن إعادة تشكيلية بالحرارة.

- استخدام المواد الأيبوكسية:

- مواد الأيبوكسية للخام الخرسانة الجديدة:

هذه المواد عبارة عن مواد سائلة متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين تخط وتدهن بها الخرسانة القديمة على سطحها قبل صلب الخرسانة الجديدة مباشرة ومن مميزات هذه المركبات أن لها قوة التصاق عالية بين الخرسانة القديمة والجديدة تزيد عن مقاومة الشد للخرسانة وتستعمل هذه المواد في أعمال الترميم مثل أعمال قمصان الأعمدة والكمرات.

- مواد ايبوكسية لحقن الشروخ

وتتكون من مركبين يتم خلطهما قبل الاستعمال مباشرة ومن مميزات هذه المواد أن لها درجة لزوجة منخفضة تعطيهما قدرة تسرب كبيرة إلى أعماق الشروخ قليلة الاتساع ومن مميزاتا أيضاً تمتعها بقوة التصاق عالية مع الخرسانة ويراعى عدم استخدام أي مواد فرعية مع هذه المواد الأيبوكسية نظراً لتطايرها بعد الجفاف والتصلد وتكون فراغات داخل الخرسانة مكان تطايرها.

مميزاتها:

مقاومة عالية للضغوط

مقاومة عالية للانحناء

غير قابلة للانكماش.

مقاومة لتماسك عالية مع الخرسانة

مقاومة عالية للمواد الكيميائية.

مقاومة عالية للاحتكاك والتآكل .

استخداماتها:

ترميم الشروخ الخرسانية.

لحام جميع أنواع المواد مثل الحديد والخرسانة وأشابير حديد التسليح في الخرسانة.

عمل طبقات مقاومة للاحتكاك والتآكل.

عمل طبقات مقاومة للأحمال الميكانيكية.

عمل طبقات مقاومة للمواد الكيميائية.

تنبيت الحوائط.

- دهانات أيبوكسية للأسطح

تمنع نفاذية المياه وتكسب سطح الخرسانة مقاومة للمواد الكيميائية وتقاوم الاحتكاك وتساعد على عدم تكوين أتربة على سطح الخرسانة وهي تتكون من مركبين من مواد أيبوكسية منخفضة اللزوجة تحتوي على مواد مذيبيّة.

مواد دهانات أيبوكسية لحماية الأسطح الخرسانية:

تستعمل لحماية الأسطح الخرسانية من البلي والاحتكاك وتأثير المواد والأبخرة الكيماوية ومن أمثلة هذه الدهانات دهانات الأيبوكس ذو المرونة العالية الذي يستعمل عادة في حماية الأسطح الخرسانية المعرضة للشروخ أو التي تحتوي على شروخ شعرية حيث تساعد المرونة على تغطية الشروخ دون حدوث شروخ بطبقة الدهان كما تعطي مقاومة عالية لنفاذية المياه وتأثير المواد الكيميائية.

- الخرسانات ذات النوعية الخاصة لأعمال الترميم Special concrete mixes :

من أمثلة الخرسانة ذات النوعية الخاصة لأعمال الترميم:

- الخرسانة البولمرية

المكونات وطريقة الصنع :

مواد بولمرية سائلة مثل مواد الأيبوكسي أو البولي إيبست وتورد المواد البولمرية على هيئة مركبة سائلين.

المواد المألثة من الركام لطبيعي المتدرج من الرمل والزلط.

المواد الناعمة مثل الأسمنت.

وطريقة منع هذه الخرسانة تتم بخلط مركب المواد البولمرية جيداً ثم خلط المواد المألثة مع الناعمة ثم خلطها مع مركب المواد البولمرية طبقاً للخواص المطلوبة.

مميزات الخرسانة البولمرية:

مقاومة عالية للضغط

مقاومة عالية للانحناء

مقاومة عالية للشد تصل إلى

نسبة فراغات قليلة.

قوة التصاق عالية.

معامل انكماش منخفض.

قوة ذاتية للسيولة

عيوبها:

ارتفاع أسعار المواد البوليمرية.

صعوبة تشغيل المونة البوليمرية

- خرسانة الألياف:-

مكونات خرسانة الألياف:

زلط ورمل بنفس نسب مكونات الخرسانة العادية والتدرج المناسب.

نسبة عالية من الأسمنت.

ألياف الصلب أو ألياف الفيبربلاس وتختلف نسبة الألياف المستخدمة طبقاً لنوع الألياف المستعملة والخواص المطلوبة.

إضافة لزيادة السيولة فائقة Supper Plasticizer .

مميزات خرسانة الألياف :

زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة بنسبة تصل إلى ٥٠% .

زيادة مقاومة الانحناء بنسبة تصل إلى ٨٠%.

مقاومة الشد بنسبة تصل إلى ١٠٠%.

زيادة المقاومة للصدات بنسبة تصل إلى ٢٠٠%.

تقليل الشروخ التابعة عند الانكماش.

تقليل انبعاث الكمرات.

الاستعمالات:

عمل قمصان الخرسانية.

ملء الشروخ في العناصر الخرسانية المختلفة.

تنفيذ الأساسات المعرضة للاهتزازات والأحمال المتحركة.

الطبقات الخرسانية المعرضة للبري.

إعادة ترميم الطرق وممرات الطائرات وأرضيات المصانع.

تغليف الأعمدة الحديدية لوقايتها من المؤثرات الخارجية .

تنفيذ الأبنية والمنشآت العسكرية.

ويوجد في نوعين من الألياف التي تناسب الاستخدام في خرسانة الألياف وهما:

ألياف الفيبر بلاس التي تتميز بمقاومة عالية للمواد الكيميائية والقلويات.

ألياف الحماركس المصنوعة من الصلب الغير قابل للصدأ Stainless Steel.

ويتراوح طول عقدة الألياف بين ١٥ - ٣٠ مل ومن مميزاتها سهولة خلطها مع مكونات الخرسانة بانتظام دون الاحتياج إلى معدات خاصة .

- الخرسانة الأسمنتية البوليمرية

مكوناتها:

رمل وزلط بنفس نسب الخلطة الخرسانية العادية ونفس متطلبات التدرج ونسبة المياغو التصميمية معروفة .

الأسمنت بنسب تصميمية معروفة لإجهادات الخرسانة المطلوبة CCU نفس المطلوب في الخلطة الخرسانية العادية .

إضافات عبارة عن مستحلبات المواد البوليمرية مثل المستحلب البولي فينيل أسيتيت تضاف إلى ماء الخلطة المستعملة بنسبة ٤ : ١ إلى ٦ : ١ .

مميزاتها:

مقاومة عالية للضغط CCU

قابلية عالية للاتصاق مع الخرسانة القديمة .

مقاومة عالية لنفاذية المياه وتأثير المواد الكيماوية .

درجة مئوية عالية تساعد في تفادي الشروخ التابعة عند الانكماش .

المواد اللاصقة الصالحة لأعمال الترميم .

ذكرنا من أمثلة المواد اللاصقة المواد الأيبوكسية والأسد نذكر مثال آخر لهذه المواد ذات الأهمية القصوى لأعمال الترميم وهي روية المستحلبات البوليمرية .

مكوناتها:

مخلوط من الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ١

مخلوط الماء والمستحلبات البوليمرية مثل مستحلب البولي فينك استيه بنسبة (١ : ١٠ - ١ : ٣) .

وتختلف نسبة المواد الصلبة إلى السائلة طبقاً لدرجة السيولة المطلوبة .

استعمالها:

في حالة لحام الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة بحيث يتم رشها على الأسطح بسمك لا يقل عن ٥

مل قبل صب المونة أو الخرسانة مباشرة (١٠)

ماده لمعالجة (6mm adfiber) crake

عبارة عن شعيرات رقيقه جدا بيضاء اللون تضاف مع خلطه الخرسانة المسلحه لكي تمنع وجود التشققات التي تظهر علي السطح بعد ضخ الخرسانه, ولحماية الخرسانه الخضراء من الظروف البيئيه المحيطه اثناء الصب. (١٩)



شكل (٢ - ٦١) ظهور التشققات علي السطح

(١) نظام خبرة لتشخيص الشروخ في المباني الخرسانية

يقوم النظام بتشخيص الشروخ الخرسانية التي تظهر على الأعضاء الخرسانية في المباني والتي تشمل الأساسات والأعمدة والكمرات وبلاطات الأسقف. تشمل الشروخ التي يشخصها نظام الخبرة في الأساسات ستة أنواع من الشروخ الراسية والعشوائية، وفي الأعمدة ستة أنواع من الشروخ الراسية والأفقية والعشوائية، وفي الكمرات ثمانية أنواع من الشروخ الراسية والأفقية والمائلة (القطرية)، وفي بلاطات الأسقف سبعة أنواع من الشروخ الطولية والعشوائية.

يقوم بتشخيص عيوب المباني وطرق إصلاحها، وتنحصر تطبيقات النظام على الأنواع التالية من العيوب:

التشققات الخرسانية، تفكك أجزاء الخرسانة وسقوطها، تشققات أعمال الطوب، الرطوبة وتسرب الماء.

تعتمد طريقة عمل برنامج ESDCCB أساساً على وجود تفاعل مشترك بين المستخدم والنظام والذي يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الخبير في عملية تشخيص أسباب الشروخ. يبدأ النظام بإعطاء المستخدم مجموعة من الخيارات وهي عن نوع العضو الخرساني الذي تظهر عليه الشروخ وعن التصنيف الرئيسي للشروخ (شروخ رأسية، أفقية، مائلة ٠٠ الخ). وعن نوع الشروخ وأعراضه، ثم يقوم النظام باقتراح أسباب محتملة للشروخ بناء على اختيارات المستخدم.

بعد ذلك يبدأ النظام في عملية التشخيص للشروخ بتوجيه أسئلة للمستخدم وفقاً للإجابات التي يتلقاها منه إلى أن يتم تشخيص السبب ومن ثم بناء على اقتراح الإصلاح المناسب.^(٤)

(٢) Thermal Scanning

تقنية استعمال الأشعة تحت الحمراء لاكتشاف الاختلافات الصغيرة جداً في درجة الحرارة. كل مادة لها توقيع حراري مميز وفريد. عندما يتعرض التركيب إلى رطوبة، حرارة، أو برودة فإن التوقيع الحراري يتغير.

بمساعدة آلة التصوير المدهشة هذه التي تمكننا من رؤية العديد من الأشياء التي ببساطة ليست قابلة للكشف بواسطة العين المجردة.

المناطق الباردة وراء الجدران، طوابق، أو سقوف يُمكن أن تُشير إلى تكون الرطوبة، أو قلة العزل وآلة التصوير تحت الحمراء تساعدنا في تشخيص هذه المشاكل بسهولة.

تيار دافئ ماسح يكتشف زيادة تسخين الدوائر أيضاً بسهولة. في بعض الحالات، تسربات سقف مستوية، أو تسرب تحت، أو وراء سبابة.^(٧)

(٣) نظام الكاثودى

أنود التضحية هو المكون الرئيسى فى نظام الحماية الكاثودية _ cathodic protection (CP) الأنود الكلفانى متصل بأشكال فولاذية لحماية أو إبطاء سرعة الصدأ , تمنع الحماية الكاثودية حدوث الصدأ عن طريق تحويل جميع المواقع الموجبة النشطة على سطح المعدن إلى مواقع سالبة .
توضع وحدات حول الحديد لتجميع الصدأ حولها .
يمكن وضعها فى الحديد قبل الصدد لحمايته ولزيادة عمر المنشأ .^(١٩)



شكل (٦٢-٢) نظام الكاثودى

(٤) بنايات إسلامية ذكية مضادة لكل الكوارث الطبيعية

نظام بنايات إسلامية ذكية تقاوم كل الكوارث الطبيعية المحتملة (زلازل، فيضانات، اعاصير الخ). يعد هذا نمط بناء جديد قادر على التصدي للزلازل، والاختراع خاص بمواد بناء قادرة على امتصاص الصدمات التي تتسبب فيها مختلف الكوارث الطبيعية بدءاً بالزلازل إلى الفيضانات فالحرائق وما إليها مما يهدد المباني السكنية والمرافق العمومية بالانهيار. نمط البناء الجديد سيقصص بشكل غير مسبوق الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية المختلفة سواء تعلق الأمر بالأرواح البشرية أو الممتلكات . طورت مشاريع لإنجاز بنايات إسلامية ذكية مضادة لكل الكوارث الطبيعية، لأنها تستجيب لمقاييس البيئة، تعتمد أساساً على الشكل، معززا المشروع باقتراح مواد بناء جديدة لرفع عنصر الأمان والسلامة.

تعتمد هذه البنايات على طريقة جديدة في تشييدها فعند بناء جدارين لكل حائط، يتم وضع عازل بلاستيكي بينهما، بهدف الحفاظ أولاً على درجة الحرارة الداخلية، ما يجنبنا الإفراط في استعمال الطاقة، فمثلاً إذا شبَّ حريق في شقة، يتم التحكم فيه بسرعة، لأن العازل البلاستيكي والجدارين يجعلان الالتهاب بطيء .

بالإضافة إلى إدخال عنصر النقل، فالأشكال الدائرية والمتوازية تساعد على توزيع الكتلة، وهذا ما تم استخلاصه من طريقة بناء المساجد، فمهما كانت قوة الزلزال فإن شكل البناء يُعطل من مفعوله و أضراره .

- لمقاومة كوارث الفيضانات تصمم البنايات على شكل طائرات تجعل الماء يدور حولها دون أن يحدث أي ضرر،

- إضافة عمود حديدي يمتد من فوق البناية إلى قاعدتها للحماية من خواطر "الصاعقة"، إذ يعمل العمود على امتصاص الشحنة الكهربائية التي تُحدث أحياناً أضراراً بليغة تصل إلى حد وفاة الأشخاص. (١٨)

٥- الخرسانة المدرعة

تعتمد هذه التقنيه على الخرسانة المدرعة بدلا من الخرسانة المسلحة , فبعدما كثرة الزلازل فى الاونه الأخيرة كان لابد أن يبحث لها عن حل للتقليل من مخلفات هذه الكوارث.

الخرسانه المدرعة هى تقنيه ستقلب كل المفاهيم القديمة للمعمار والبناء ,فهى تحوي عدة إيجابيات منها مقاومة للزلازل حتى ١٠ درجات.

تقتصد ٦٥% من كلفة الإنتاج وتوفر ٠٣ أشهر عند إقامة عمارة من ١٠ طوابق. فيما يخص التركيب لهذه المادة التي تستعمل في التشييد فهي عكس الخرسانة المسلحة أي الحديد يلف ويحيط بالخرسانة وكذا يحميها. هذا هو السر في مقاومتها الشديدة للزلازل تنقص الوزن إلى ٢/٣ ويزيد من سرعة

الانجاز الي ٦٥%. وذلك راجع إلى أن الحديد هو الذي ينتج ذبذبات وموجات سريعة ويمررها في الخرسانة. علما أن سرعة الموجة الزلزالية في الحديد ٥٢٠٠ م/ثا أما في الخرسانة فتصل ٢٧٠٠ م/ثا وترفع ثقل ٢٥٠ كلغ/سم^٢ بينما الثانية تصل قدرتها إلى ٢٤٠ كلغ/سم^٢. هذه الخرسانة الجديدة غير قابلة للكسر ولو تم ذلك بالقنابل ومن الداخل وحيطانها لا تنهار بل تتكسر مثل زجاج السيارات. كما أن للزلازل أو الانفجار طاقة ضوئية وطاقة مغناطيسية وعض أن تصطم هذه الأخيرة بالحائط وتهدمه تتوزع الموجات الارتدادية على جميع الأسوار وهو مالا يسبب انهيارها. فهي ذات تكلفه اقتصادية ,حيث توفر هذه التقنية هياكل من الخرسانة المدرعة في شكل قوالب تحشى بالخرسانة,وجدران وسقوف مهيأة من البولتسرين كمادة عازلة تلف بشبكة من السلك الملحوم وتلبس بالاسمنت وبهذا الشكل نستغني عن البنائين وعن زيادة الاجر. (٢١)

الباب الثالث

حالة الدراسة والاستبيان

١-٣ المقدمه

إنهيارات المباني أصبحت من المشاكل الملحة التي يجب تكاتف الجهود للوصول الى حلها لهذا تم الأخذ في الاعتبار حالة دراسته لمبني واستبيان لجهات الاختصاص المعنيه في هذا البحث لحل هذه المشكله والحصول على دلائل ونتائج للحد من تكرارها.

٢-٣ حالة الدراسة

تختص حالة الدراسة بمبني كلية الدراسات التجاريه والمصرفيه بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الشكل (١-٣) الذي يقع في السودان مدينة الخرطوم بالقرب من شارع الغابه ويتكون المبني من خمسة طوابق، ويرجع تأسيس الجامعة عميقاً في تاريخ السودان الحديث في محطات تطور التعليم بالسودان عبر مدرسة الخرطوم الفنيه ومدرسة التجاره ١٩٠٢ مروراً بمدرسة الأشعة ١٩٣٢م ومدرسة الفنون ١٩٤٦م ومعهد الخرطوم الفني ١٩٥٠ ومعهد شمبات الزراعي ١٩٥٤م الكلية المهنية العليا ١٩٦٢، ومعهد الموسيقى والمسرح والمعهد العالي للتربية الرياضية للمعلمين المعلم الكبير تأسيس معهد الكليات التكنولوجية ١٩٧٥م ليكون من هذه المؤسسات الفريدة أكبر مؤسسة للتعليم التقني في السودان.

تم ترفيعه إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ١٩٩٠ إيذانا بانطلاق الطاقات التي وصلت بالجامعة خلال عقد ونصف لعشرة إضعاف من حيث البرامج الدراسية وأعداد الطلاب للجامعة علاقات ثقافية وصلات علمية بالعديد من المؤسسات خارج السودان وتشارك بفعالية في النشاطات العلمية العالمية مما اكسبها المكانة العالمية المرموقة والاعتراف العالمي.

تضم الجامعة ٢٢ كلية تقدم برامج على مستويات الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي) والدراسات على مستوى البكالوريوس والدبلوم التقني كما تقدم برامج التدريب والدراسات المستمرة.

وهي جامعة سودانية، تميزت عن غيرها من الجامعات في السودان بتفوقها النوعي والكمي في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات، وعلاقاتها الواسعة مع العديد من الجامعات الأجنبية وتقع الجامعة في مدينة الخرطوم، وتتنوع منشآتها على أنحاء المدينة : فالقسم الجنوبي وهو الذي يحوي كليات الهندسة يقع في شارع ٦١ العمارات، والقسم الغربي يقع بالقرب من شارع الغابة وهو يحتوي علي كليات الكمبيوتر وتقنية المعلومات والدراسات التجارية والمختبرات الطبية. أما مجمع الوسط الذي يوجد غرب هيئة الإمدادات الطبية فيشمل كلية الموسيقى والدراما وكلية علوم الاتصال.






شكل (١-٣) منظور لمبني كلية الدراسات التجارية والمصرفية

١-٢-٣ مشكلة المبنى

بدأت المشكلة في بادئ الامر بظهور التصدعات في جميع اجزاء المبنى كما تبين في الشكل (١-٣) في بلاطة السقف الشكل (٢-٣) في الحائط الجانبي ,وبعدها انهارت غرفه طرفيه في الطابق الارضي . المبنى بدأت تظهر فيه مشكلة صعوبة قفل الابواب,وكانت اكثر منطقه تعاني من المشاكل هي الجبهه الغربيه من المبنى حيث انهارت فيه غرفه طرفيه.





شكل (٢-٣) ظهور التصدعات في بلاطة السقف

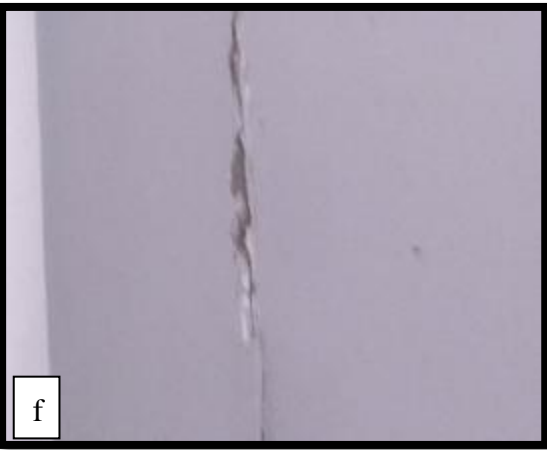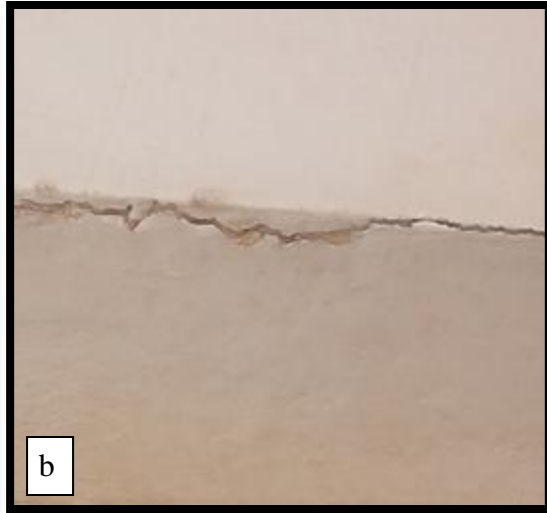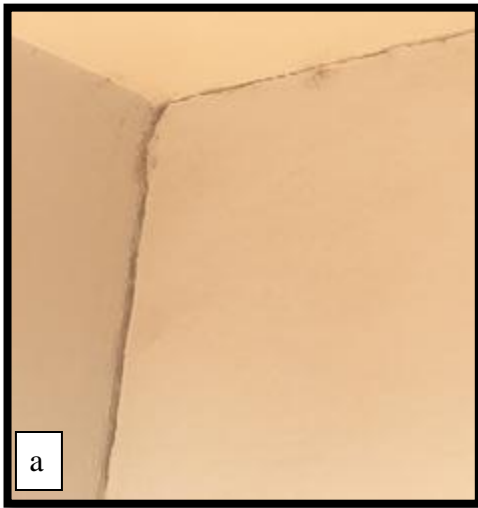

شكل (٣-٣) ظهور التصدعات في الحائط الجانبي


واستدعي الأمر إخلاء المبنى بالكامل للبحث عن أسباب هذه المشكلة , و لم توجد له خرط قديمه فتم تصميم قواعد بنظام isolated وعند الحفر واكتشاف نوعية الاساسات المقام عليها المبنى وجدت القواعد منشأه بنظام الاساسات الخازوقيه (concrete pile) فتم تغيير التصميم بتصميم جديد علي القواعد الموجوده فلقواعد كانت صغيره ٣٤ قاعده باشكال واحجام مختلفه من الاساسات الخازوقيه كما تبين في الشكل (٣-٤).

فقد كانت تكمن المشكله الاساسيه في القواعد حيث حدث انهيار للاساسات العميقه مما أثر ذلك علي انهيار بلاطة الخانوق (cap pile).

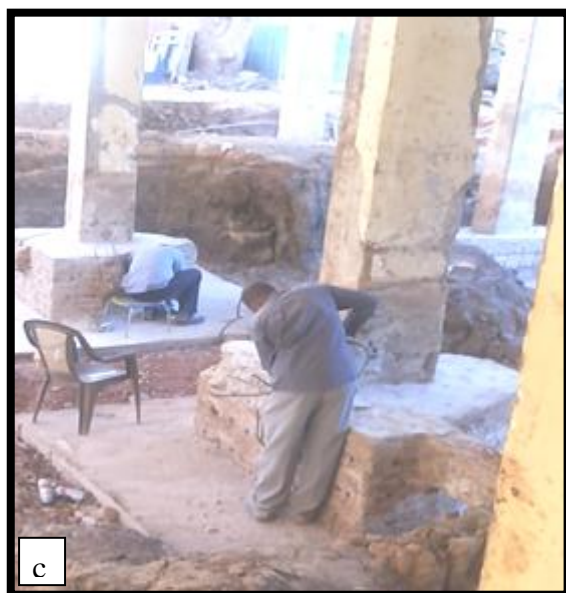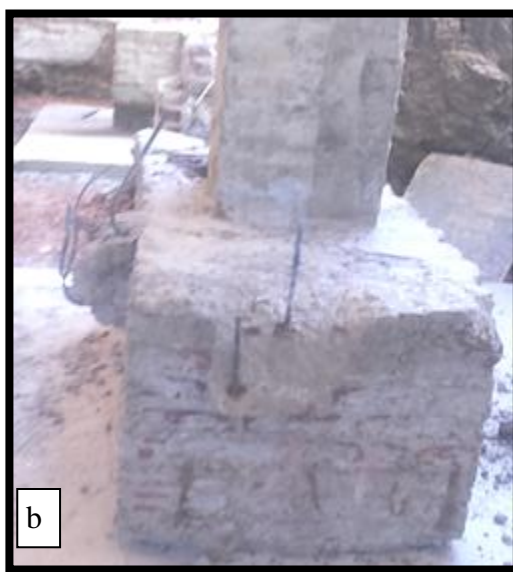

شكل (٤-٣) الاشكال المختلفه للقواعد

و نسبة للعوامل المؤثره تعرض حديد التسليح الي الصدأ والتآكل كما في الشكل(٣-٥) مما ادى الي ضعف قوته ,مما استدعي الامرالي معالجته لكي يكتسب القوه اللازمه بزرع حديد تسليح وربطه بلحديد القديم .

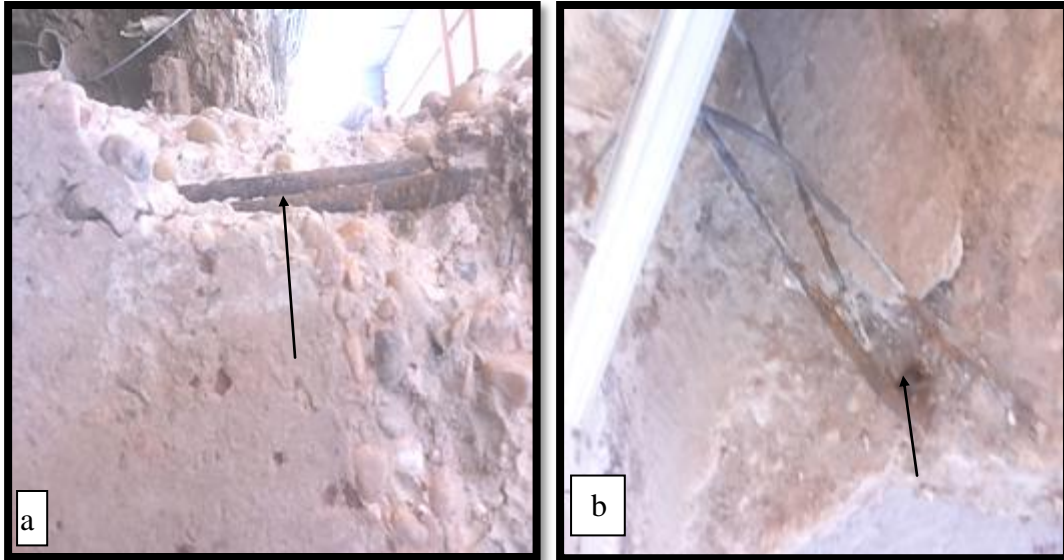

شكل (٥-٣) صدأ حديد التسليح


الترابه تحت التاسيس ترابه طينيه منتفخه شكل (٦-٣) مما أثرت في صعوبة فتح وقفل الأبواب



شكل (٦-٣) التربه المنتفخه

٢-٢-٣ المعالجه:

- ١- تمت معالجه جميع الشروخ الموجوده في المبني باستخدام ماده (سيكا ديور-٣١) لترميم الشروخ كما موضح في الشكل (٧-٣)
- فهى مونه ايبوكسيه لاصقه ذات قوام متماسك وهى مركبه من مركبين اساسه عباره عن اتحاد ايبوكسي فائق الجوده ومواد مائه ذات قوه عاليه.

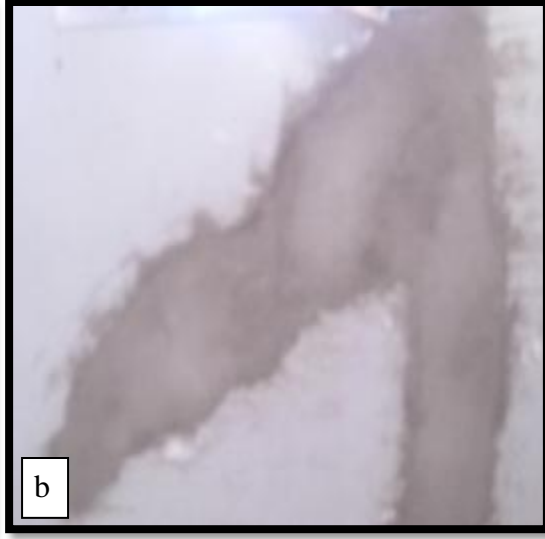

شكل (٧-٣) معالجة شروخ الحوائط بمادة سيكا

٢- تمت معالجة التربة بإحلال التربة الطينية المنتفخة واستبدالها بردميه خرسانيه حمراء وتم دمكها جيدا بواسطة ماكينه دمك شكل(٣ - ٨).



شكل (٨ - ٣) ماكينة الدمك علي الردميه الخرسانيه

٣- صب طبقه من الخرسانه البيضاء شكل (٣- ٩) بسمك ١٠ سم بجوانب القواعد لحماية القواعد



شكل (٣- ٩) صب الخرسانه لحماية القواعد

٤- معالجة القواعد

تمت معالجة القواعد وزيادة قوتها بزرع حديد تسليح و زيادة حجمها بصب خرسانه مسلحه مرورا بعدة خطوات.
تحديد نقاط وعلامات واضحه في القواعد كما تبين في الشكل (٣- ١٠) إعتمادا على اماكن وجود السيخ القديم.




شكل (٣ - ١٠) تحديد النقاط

وحفر النقاط والعلامات بواسطه ماكينه حفر تسمى(الدراكين) كما في الشكل (٣- ١١) لكي تظهر السيخ القديم ثم تنظف الفتحة بلهوفر للتخلص من الأوساخ والغبار العالق بواسطة فرشاة لكي يتم إزالة مخلفات الحفر .



شكل (١١-٣) ماكينه الحفر (الدرباكين)

ثم زرع حديد تسليح في النقاط المحفوره كما في شكل (١٢-٣) لربط حديد التسليح القديم مع الحديد الجديد لزيادة قوة القاعده وتكون السيخه على شكل زاويه لزيادة الربط .

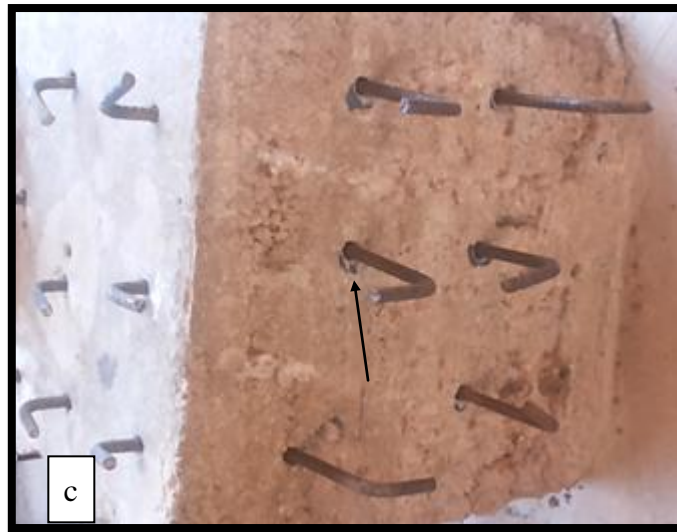

شكل (١٢-٣) زرع الحديد

ثم توضع ماده التزريع (الايوكسى) بمكبس خاص وتتم حركه الخلط والتمازج بين المادتين بصوره دائريه فى المكبس شكل (١٣-٣).
وهي خليط من مادتين كيميائيتين يخلطان بنسب معينه فهى ماده قويه جدا ذات سرعة تصلد عالية (اقوى من الخرسانه) .



شكل (١٣-٣) مكبس ماده الايوكسى

وبعد ذلك صب القاعده بلخرسانه المسلحه لزيادة حجم القاعده كما تبين فى الشكل (١٤-٣).
وتحديد حدود القاعده بالرمل لحجز المياه فيها لى تزيد قوة الخرسانه المسلحه.
ثم دهن القاعده بماده (سيكا توب سيل-١٠٧) وهو دهان للحمايه مرن وعازل للماء فى صورة مستحلب اسمنتى بوليمرى رمادى اللون ومكون من مركبين.



(١٤-٣) شكل القاعده النهائى

الباب الرابع

التحليل ومناقشة نتائج الاستبيان

الاستبيان هو أحد الوسائل العلمية المستعملة لجمع بيانات عن موضوع معين عن طريق شريحه كبيرة جدا من الناس وعن طريق هذه البيانات يمكن عمل دراسة تحليلية لذلك الموضوع, ويكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة يضعها الباحث لاستنباط معلومات معينة تتعلق بموضوع أو مشكلة محددة توجه أو ترسل أو تسلم إلى الأشخاص الذين تم اختيارهم لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجاباتهم عن الأسئلة وإعادتها للباحث

٤-١ عينة البحث :

تم توزيع الاستبيان على المهندسين من تخصصات مختلفة في ولاية الخرطوم وذلك للحصول على آراء مختلفة.

٤-٢ محاور أسئلة الاستبيان :

٤-٢-١ المحور الأول : يحتوي على مقدمة وتعريف بإسم المشروع والغرض العلمي منه ، شرح لاهمية هذه الاستبانة في توجيه البحث الاتجاه الأنسب له .

٤-٢-٢ المحور الثاني : يحتوي على أسئلة الاستبيان كاهم مع الإجابات التي توضع أمام كل فقره ليقوم المفحوص بإختيار الإجابة المناسبة لها ، و التي قسّمت إلى ٦ أقسام :

القسم الأول : يضم المعلومات الشخصية الاسم,العمر,مكان السكن,المهنة,التخصص, المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة ، طبيعة العمل ,قطاع العمل.

القسم الثاني : تدور اسئلته على مفاهيم انهيارات المباني ومدى الإلمام بها .

القسم الثالث: التصميم .

القسم الرابع : التنفيذ .


القسم الخامس : وتدور أسئلة هذا القسم حول الاستخدام والصيانه .

القسم السادس : وفيه نتحدث عن المواد والتقنيات الجديده .

- ثم بعد ذلك تحليل هذه النتائج ، ومناقشتها للوصول إلى أفضل الحلول .


٤-٣ تحليل نتائج الاستبيان :

القسم الأول : البيانات الشخصية

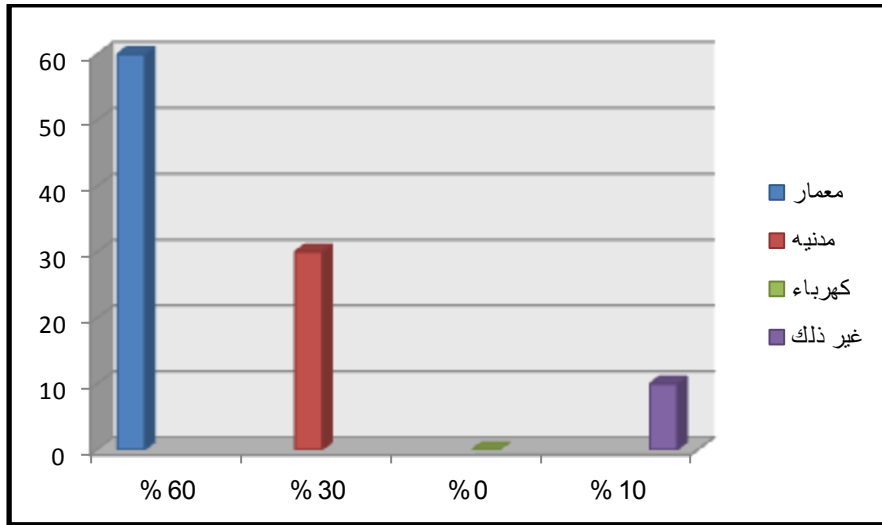


شكل رقم (٤-١) التخصص

النسبة الاكبر لعينة المفحوصين من تخصص المعمار ٦٠% ونسبة المدنيه ٣٠% اما النسبة الاقل كانت لتخصصات مختلفه .

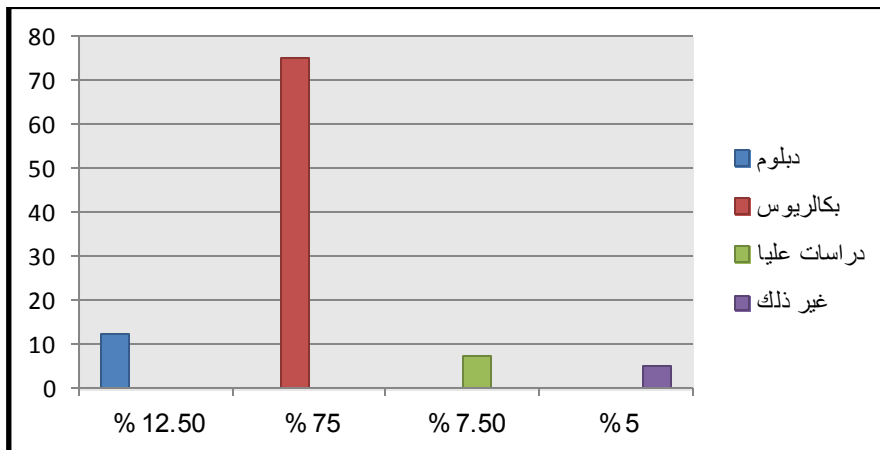


شكل رقم (٤-٢) المؤهل العلمي

نسبة المؤهل العلمي من العينة هي الدراسات العليا ٧,٥% البكالوريوس ٧٥% والدبلوم ١٢,٥% والنسبة الاقل لغير هذه المؤهلات وكانت ٥%.

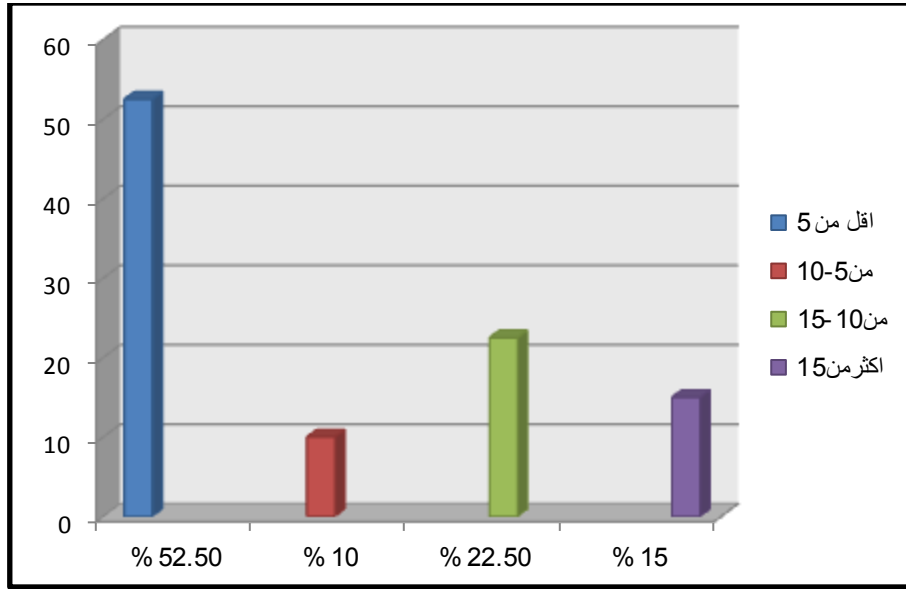


شكل رقم (٤ - ٣) سنوات الخبرة

سنوات الخبرة للأكثر من ١٥ سنة ١٥% وما بين ١٠-١٥ سنة ٢٢,٥% ومن ٥-١٠ سنوات ١٠% والأقل من ٥ سنوات ٥٢,٥%.

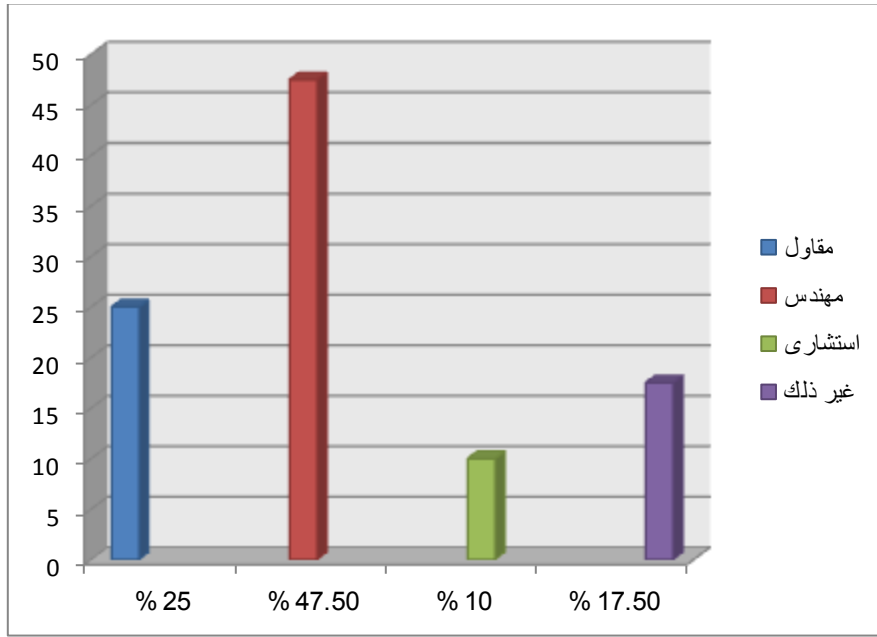

شكل رقم (٤ - ٤) طبيعة العمل

نسبة المهندسين من العينة ٤٧,٥% ونسبة المقاولين ٢٥% والاستشاريين ١٠% وغير طبيعة هذه الاعمال ١٧,٥%.

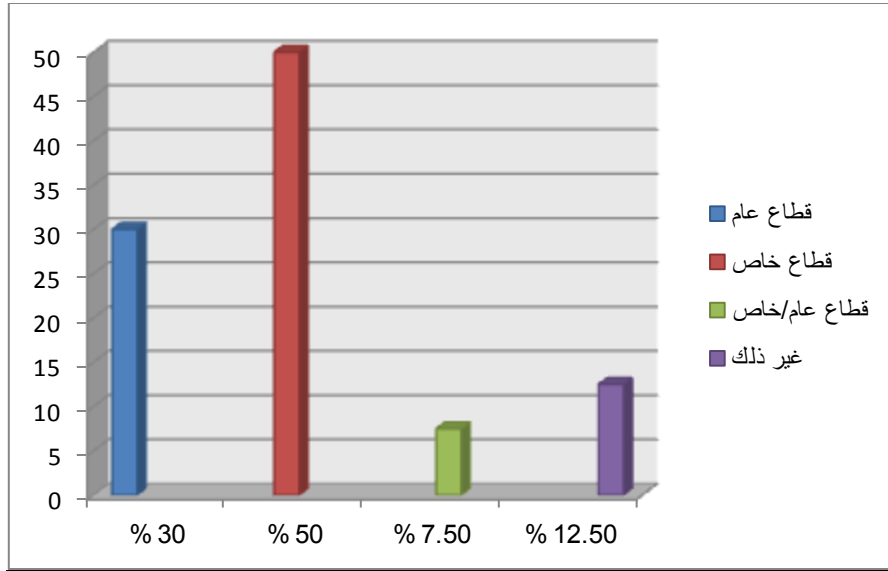


شكل رقم (٤ - ٥) قطاع العمل

نسبة قطاع العمل العام ٣٠% والقطاع الخاص ٥٠% ونسبه ٧,٥% تعمل في القطاع العام والخاص ونسبه ١٢,٥% من قطاعات مختلفه.

القسم الثاني :- مفاهيم انهيارات المباني ومدى الإلمام بها .


٢-١ مدي المامك بمفهوم انهيارات المباني.

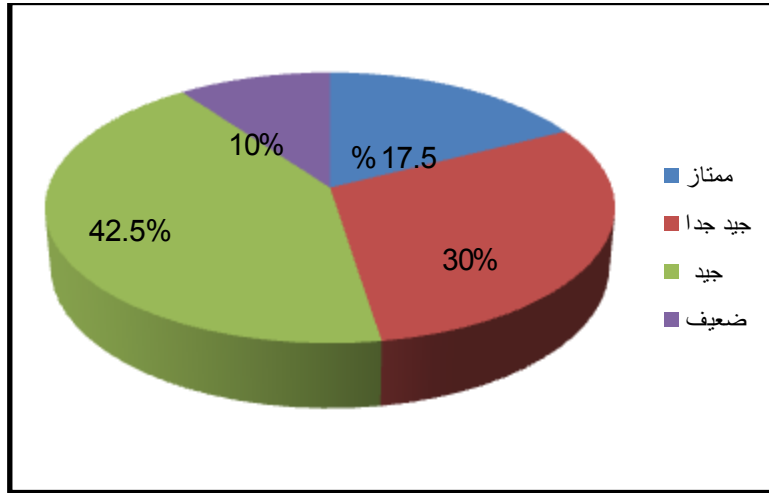

شكل رقم (٤ - ٦) نسبة الالمام بمفهوم انهيارات المباني.

نجد أن نسبة كبيرة من المهندسين يرون بأن انهيارات المباني أصبحت متعارف عليها إلا أن هناك نسبة لا يستهان بها ترى أن هذه التقنيات غير متعارف عليها بالصورة الكافية ، مما يستوجب على الجهات المختصة الاهتمام بهذا الجانب .


٢-٢ وجود قانون ردع لانهيارات المباني في قانون ولأئحه البناء

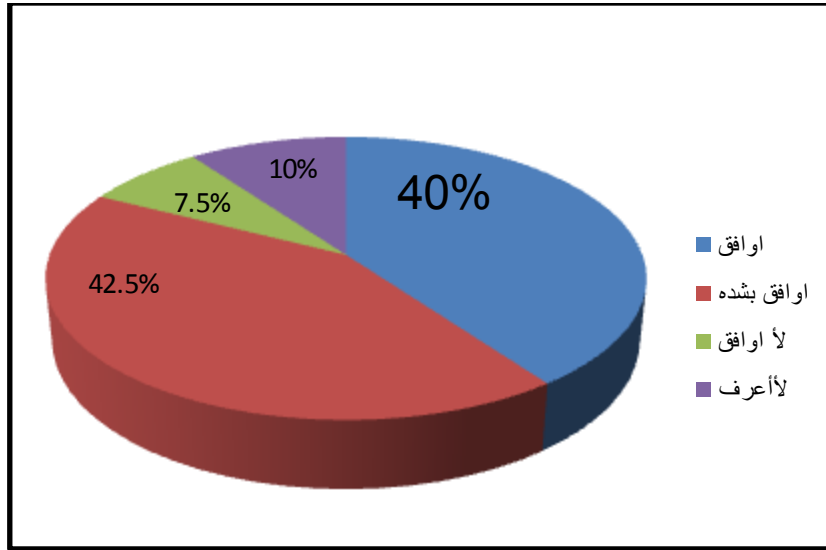

شكل رقم (٤ - ٧) نسبة وجود قانون ردم لانهيارات المباني في قانون ولائحه البناء

تراوحت الآراء بين المؤيد والمؤيد بشده بوجود قانون ردم.


٢-٣ في وزارة التخطيط والبنيه العمرانيه يتم التغاضي عن الاخطاء .

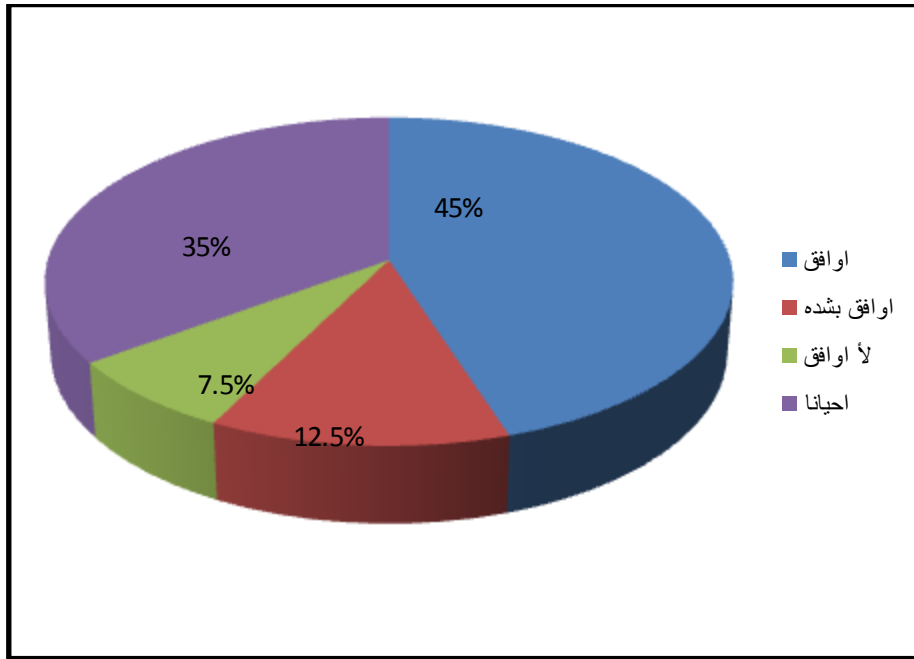

شكل رقم (٤ - ٨) نسبة تغاضى الاخطاء


نسبه كبيره جدا من المفوضين يوافقون على أن في الوزاره يتم التغاضى عن الأخطاء ,ومنهم من يوافقون بشده بأنه يتم التقاضى ,ونسبه كبيره ايضا منهم يرون بأنه احيانا يتم التغاضى عن الاخطاء واحيانا لا يتم ,والقليل منهم لا يوافقون بأنه في الوزاره يتم التغاضى عن الأخطاء مما يستدعى الأمر التدقيق اكثر للعاملين بالوزاره ووضع قوانين مشدده للذين يتغاضون عن الاخطاء ويتساهلون في الخطر والمخالفات للحد من هذه الظاهره التي تؤدى حتما الى المشاكل .

٢-٤ اخلاق العاملين في عمليه البناء هي السبب في الوصول الي كارثه الانهيار.

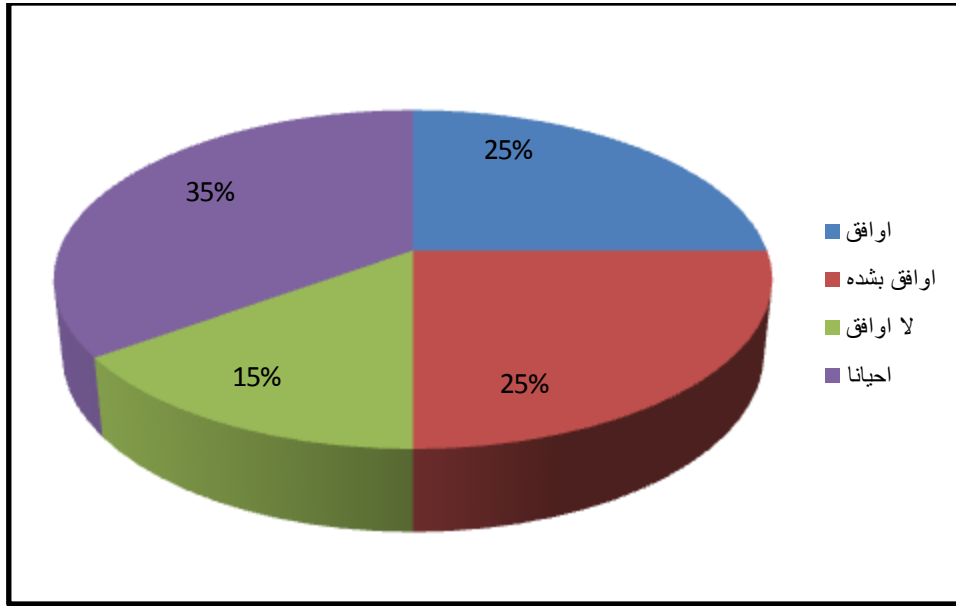

شكل رقم (٤ - ٩) نسبة اخلاق العاملين في عملية البناء هي السبب في الوصول الي كارثة الانهيار ٥٠% من عينه البحث يرون بأن العاملين سبب أساسي في مشكلة الانهيارات ونسبة ٣٥% محايدون بأنهم احيانا يكونو السبب ونسبة ١٥% مخالفين تماما واستبعاد اخلاق العاملين في عملية البناء عن مشكلة الانهيارات.

٥-٢ هل تعلم ان فريق العمل (المالك والمقاول والمهندس) اذا اختلف التعاون وتقلصت الادوار بينهم كان الفشل والانهيار هو المأساة .

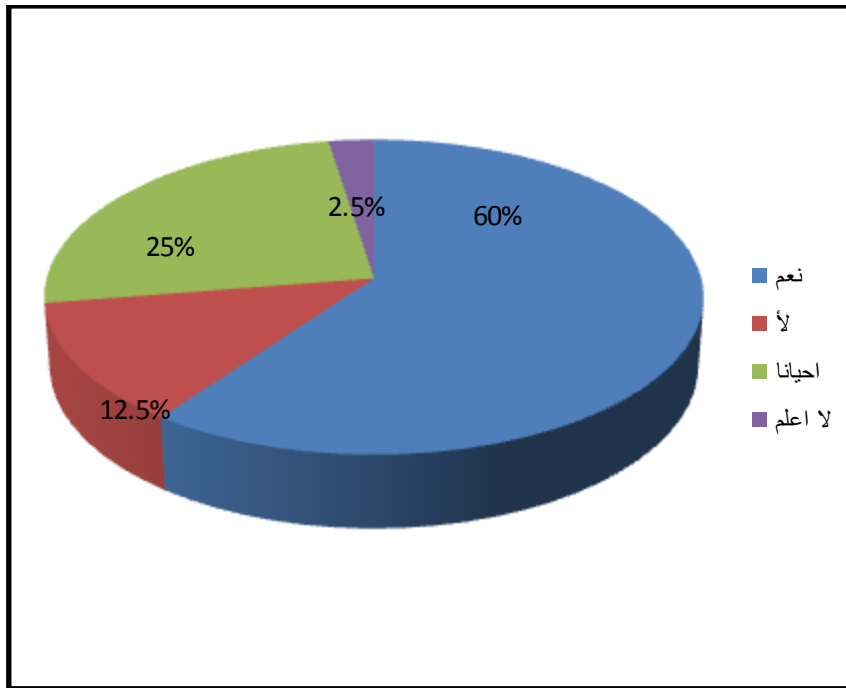


شكل رقم (٤ - ١٠) فريق العمل

نسبه كبيره من عينة البحث يرون بأن فريق العمل (المالك والمقاول والمهندس) لابد ان يتحدو ويتعاونو لكي يكون النجاح هو الغايه ونسبه ٢٥% محايد والقليل مخالف.

القسم الثالث

التصميم


٣-١ هل تراعي في تصميمك العوامل البيئيه المحيطه بمنطقة التصميم ؟

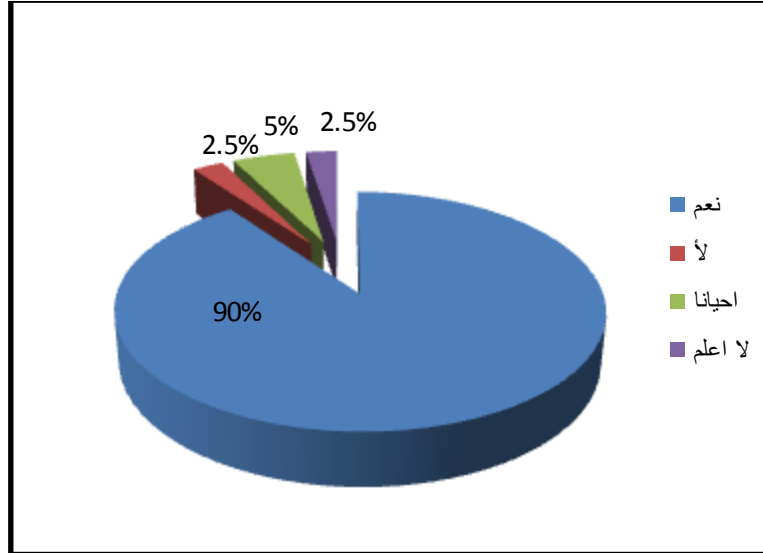

شكل رقم (٤ - ١١) مراعاة العوامل البيئيه فى التصميم

نسبه كبيره جدا من المهندسين يراعو في التصميم العوامل البيئيه المحيطه لمنطقة التصميم مما يقلل مشكلة الانهيارات التى تأتى نتيجة العوامل البيئيه.


٣-٢- توقع الخرط من قبل الاخصائيين هل تدقق قبل التوقيع؟

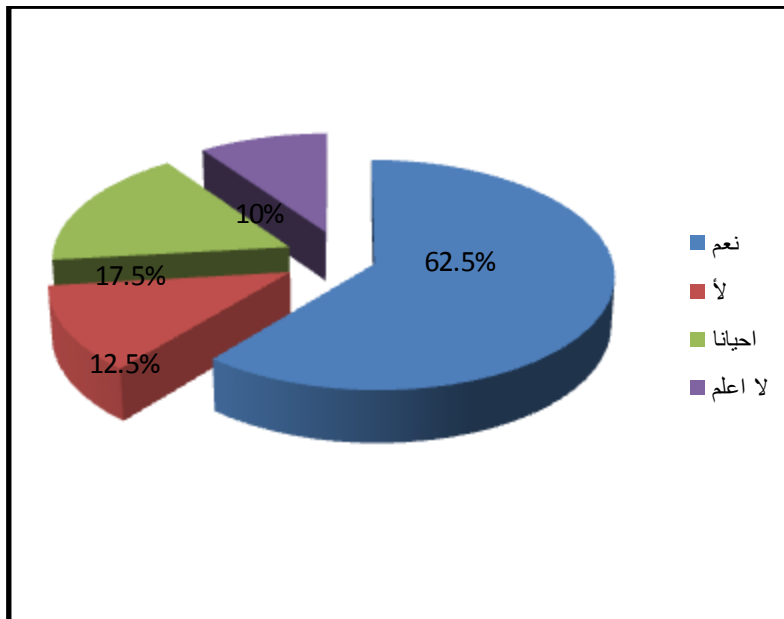

شكل رقم (٤-١٢) توقع الخرط من قبل الاخصائيين

نسبه كبيره من المهندسين يرون بأن الخرط تدقق من قبل الاخصائيين ونسبه منهم يرون بانه احيانا يتم التدقيق و احيانا لا يتم و نسبه ١٢% يرون بان الخرط لا تدقق جيدا مما يستدعي الامر في التركيز اكثر علي توقع الخرط .


٣-٣- تطابق الخرط معا الواقع المنفذ هل هو متطابق ؟

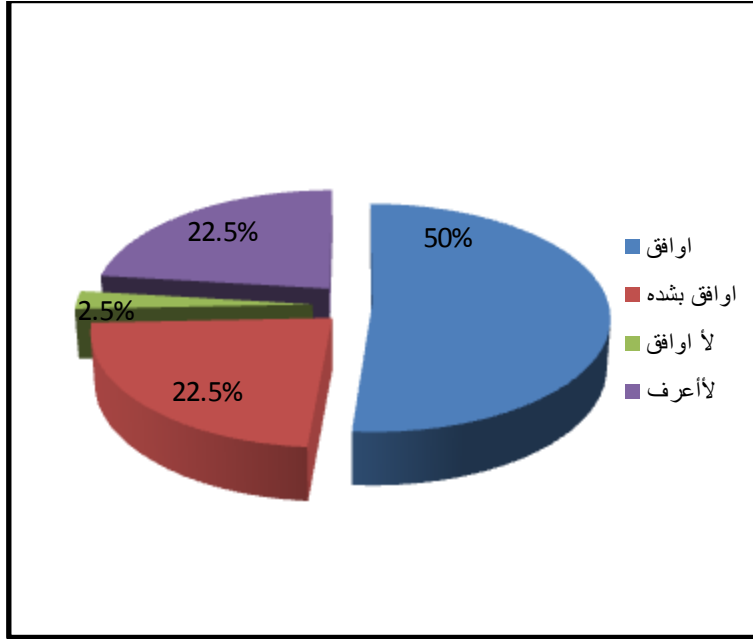

شكل رقم (٤ - ١٣) تطابق الخرط مع الواقع المنفذ هل هو متطابق

٧٧,٥% من عينة البحث تتراوح ارائهم بين الموافق والموافق بشده بأن الخرط تنفذ بتطابق كامل معا الواقع المنفذ, ونسبه قليله جدا يرون بانها لاتنفذ تفيذ كامل.


٤-٣ هل تتم دراسه للتربه قبل التصميم وبالتحديد في المناطق القريبه من المياه؟

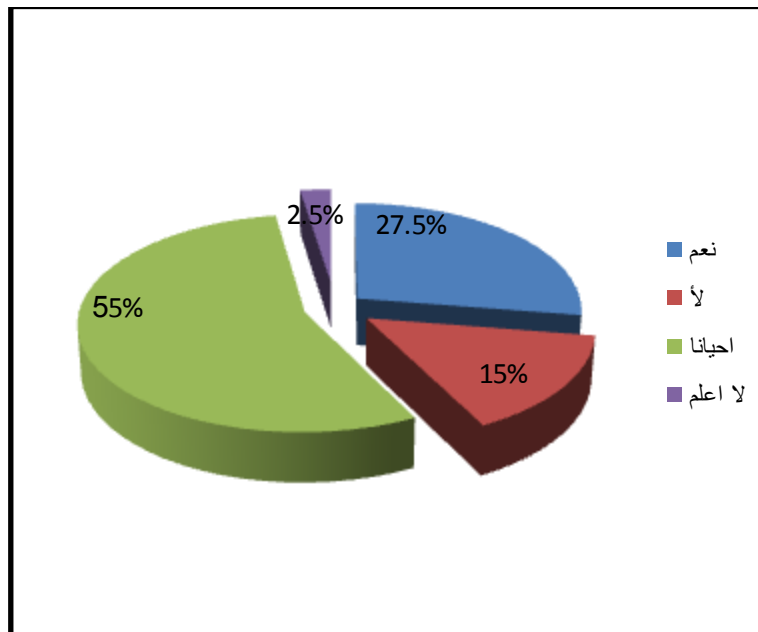

شكل رقم (٤ - ١٤) نسبة دراسه للتربه قبل التصميم


نسبه كبيره جدا من المهندسين يرون بأنه احيانا تتم دراسه للتربيه وليس دائما, ومنهم من يري بأنه تتم الدراسه للتربيه اولاً قبل التصميم, ونسبه ليست بقليله تؤكد بأنه لا تدرس نهائيا مما يوؤثر حتما على التصميم.

٥-٣ هل تتم دراسه للاساسات قبل التصميم؟

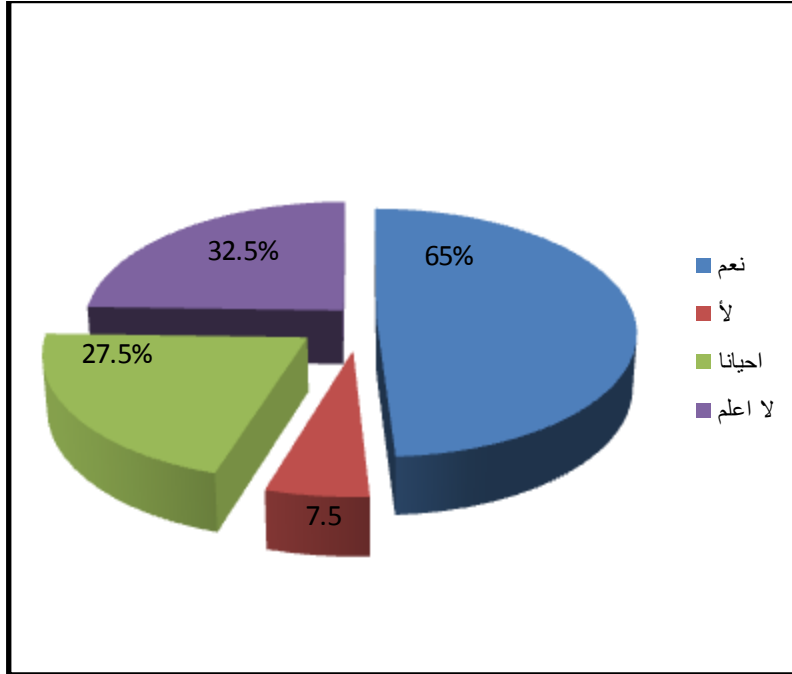

شكل رقم (٤-٥) دراسه للاساسات قبل التصميم

نسبه كبيره من المهندسين يرون أن قبل التصميم لابد من دراسة الاساسات أولاً "نسبة لاهميتها في المبنى, ومنهم من يري أنه أحيانا تتم الدراسه وأحيانا يتم التصميم دون دراسة الاساس المناسب وهذه الحاله تؤدي حتما إلى الإنهيار إذا كان التصميم غير مناسب للاساس.
٦-٣ عدم كفاءة المصممين .

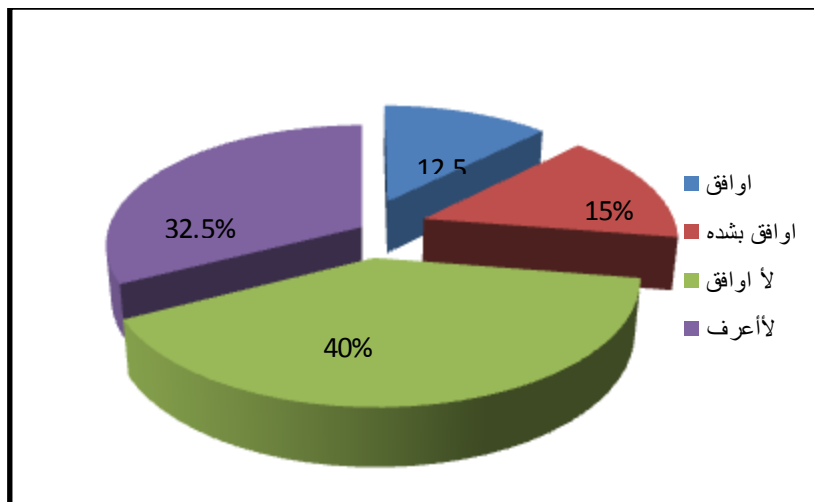


شكل رقم (٤-٦) عدم كفاءة المصممين

الكثير من المهندسين يستبعدون مشكلة انهيارات المباني عن التصميم ويؤكدون بكفاءة جهاز التصميم ولاكن منهم من يوافقون ويوافقون بشده بعدم كفاءة جهاز التصميم مما يحتم على الامر التأكد اولاً من كفاءة المصميين.

القسم الرابع

التنفيذ


٤-١ هل يوجد مهندس مشرف أثناء تنفيذ المشاريع؟

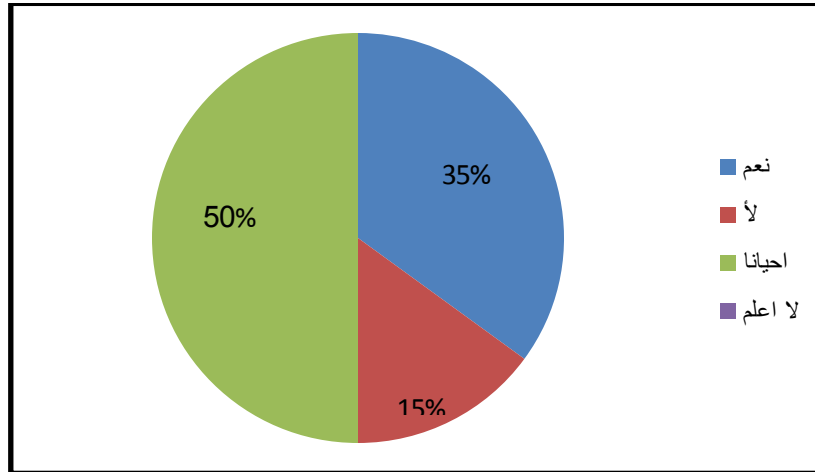

شكل رقم (٤-١٧) وجود مهندس مشرف أثناء تنفيذ المشاريع

٥٠% من عينة البحث يرون بأنه احيانا يوجد مهندس مشرف اثناء التنفيذ واحيانا لا يوجد، ونسبة ٣٥% منهم يرون بأنه يوجد ونسبة ١٥% يرون بأنه لا يوجد نهائى، فمن خلال هذه النتيجة لا بد من التركيز فى توفر مهندس مشرف اثناء التنفيذ لتسيير العمل بالصورة الصحيحة ولتفادى الوقوع فى الاخطاء التى تؤدى حتما للمشاكل .


٤-٢ عند تنفيذ مبني علي ارض كانت عباره عن مناطق تجمع مياه او نفايات او آبار قديمه هل تنفذ نفس تنفيذ المناطق العاديه؟

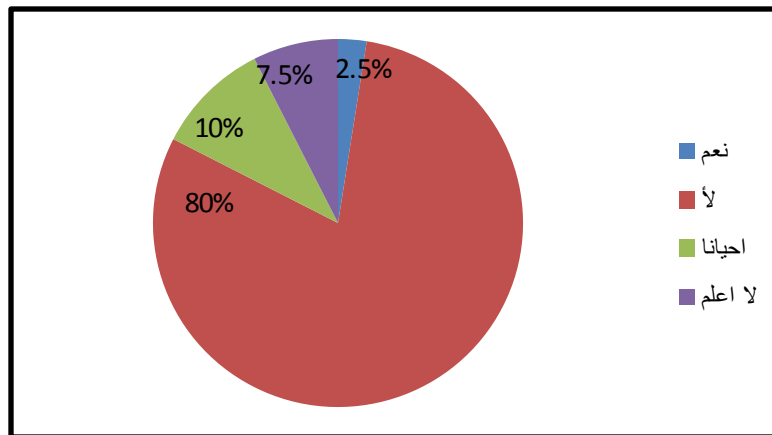

شكل رقم (٤-١٨) تنفيذ مبني علي ارض غير عاديه

نسبه كبيره جدا يرون بانها لاتنفذ نفس تنفيذ المناطق العاديه بل تراعى الظروف الغير عاديه عند التصميم لتلافي المشاكل قبل حدوثها.


٤-٣ هل تنفذ العناصر الانشائيه بنفس المقاسات علي التصميم؟

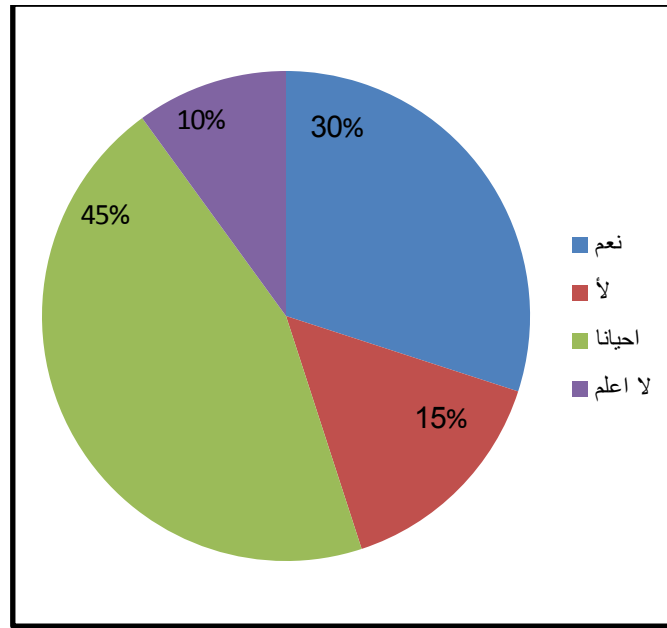

شكل رقم (٤-٩) تنفيذ العناصر الانشائيه بنفس المقاسات علي التصميم

كانت النسبه الاكبر ترجع الى انه احيانا يتم التنفيذ وحيانا لا تنفيذ اى يتم التعديل او التغيير فيها عند التنفيذ, ونسبه قليله منهم يرون بأنه تنفذ كما في التصميم, ومنهم من يرى بأنه دائما لاتنفذ تنفيذ كامل كما فى التصميم.


٤-٤ عدم مطابقة القطاعات المنفذة وتسليحها للمخططات .

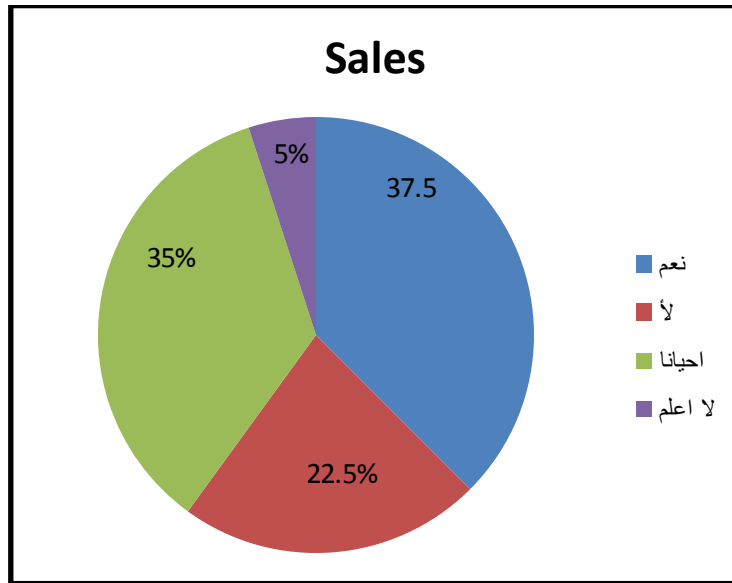

شكل رقم (٤-٢٠) عدم مطابقة القطاعات المنفذة وتسليحها للمخططات

٣٧,٥% من عينة البحث يقولون نعم يوجد عدم تطابق للقطاعات المنفذه وللتسليح مع المخططات و٣٥% يؤكدون بأنه احيانا تنفذ و احيانا لا تنفذ, ونسبة ٢٢,٥% منهم يقولون لا لا يوجد عدم تطابق بين المخطط والمنفذ بل هو متطابق.


٤-٥ ضعف الشدات أو إزالتها قبل الوقت اللازم لحصول الخرسانة على المقاومة المطلوبة.

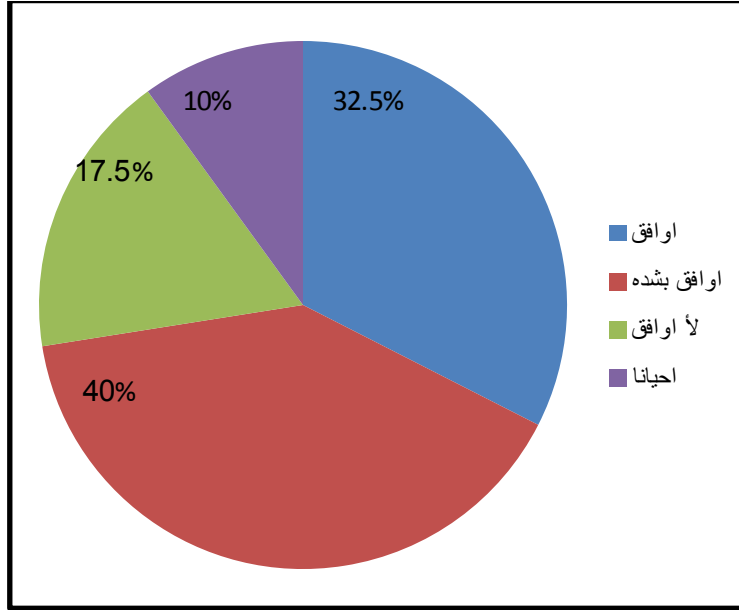

شكل رقم (٤-٢١) ضعف الشدات أو إزالتها قبل الوقت اللازم


كانت النسبة الاكبر ترجع لقول المهندسين اللذين يوافقون ويوافقون بشده على ان ضعف الشدات او إزالتها قبل الوقت اللازم قبل حصول الخرسانه على القوه اللازمه هي سبب اساسى من الاسباب التى تؤدى لحدوث مشكلة الانهيارات, ونسبه قليله منهم يرون بأنه لا تؤدى لحدوث المشكله, والنسبه الاقل منهم يقولون بأنه احيانا تؤدى الى حدوث المشكله و احيانا لا.

٤-٦ عدم كفاءة جهاز التنفيذ .

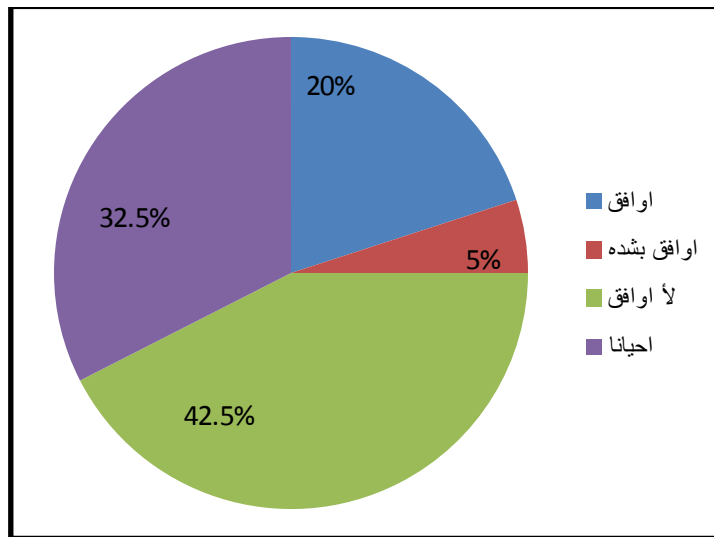

شكل رقم (٤-٢٢) كفاءة جهاز التنفيذ


تعددت الآراء بين المخالف والمؤيد والمحايد لضعف كفاءة جهاز التنفيذ مما يتوجب الأمر الي معرفة امكانيات ومقدرة جهاز التنفيذ قبل البدء فى عملية التنفيذ
 ٤-٧ عدم كفاءة جهاز الإشراف .

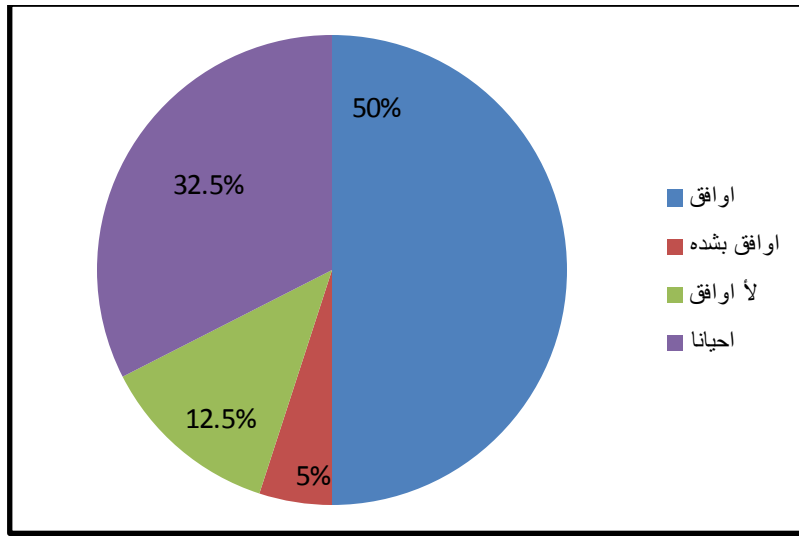

شكل رقم (٤-٢٣) كفاءة جهاز الإشراف.

٥٠% من المفحوصين يوافقون على عدم كفاءة جهاز الاشراف ,ونسبة ٥%منهم يوافقون بشده,و ٣٢,٥%منهم يرون بأنه احيانا يكون الجهاز كفاء و احيانا غير ذلك,ونسبة ١٢,٥%يعتقدون بأن جهاز الاشراف كفاء ,فلا بد من التأكد من كفاءة جهاز الاشراف لضرورة الدور الاساسى الذى يمثله الاشراف لمراقبة سير العمل بلصوره الصحيحه المطلوبه للحد من حدوث المشاكل التى تؤدى مباشرة الى إنهيارات المبانى .

٤-٨ عدم ضبط الجودة أثناء التنفيذ عن طريق إجراء إختبارات مواد البناء التي تحدد الموصفات .

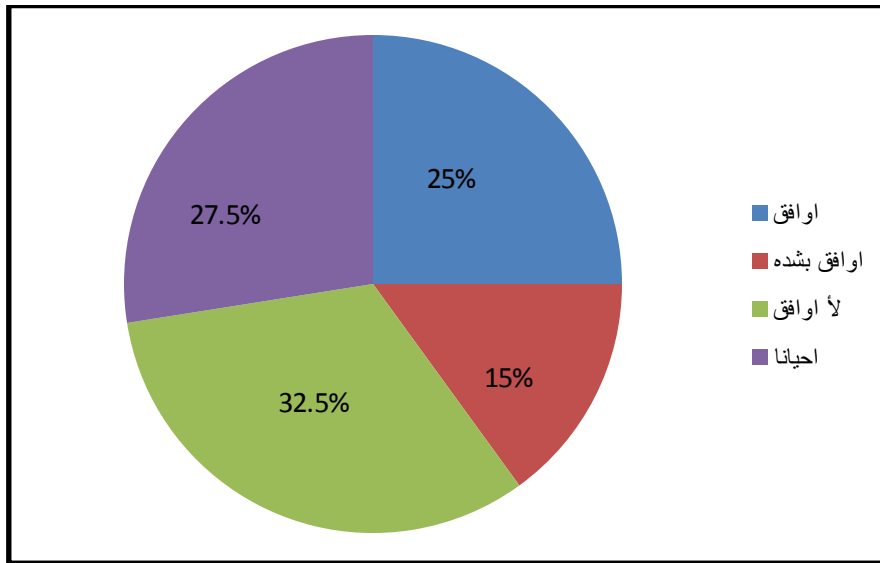

شكل رقم (٤-٢٤) ضبط الجودة أثناء التنفيذ عن طريق إجراء إختبارات مواد البناء التي تحدد الموصفات .


تعددت الآراء مابين الموافق والموافق بشده بانه يوجد عدم ضبط جوده وإهمال عمل الإختبارات, ومابين المحائد بأنه احيانا يتم ضبط الجوده اثناء التنفيذ وإجراء الإختبارات اللازمه و احيانا لا يتم, ومابين المعارض بأنه يوجد ضبط جوده وتتم الإختبارات.

فلا بد من ضبط الجوده وإجراء كل الإختبارات اللازمه للضروره القصوى التي تمثلها .

القسم الخامس

الاستخدام والصيانه

٥-١ عند تغيير استخدام المنشأ هل تؤخذ في الاعتبار حساب الاحمال الجديده؟

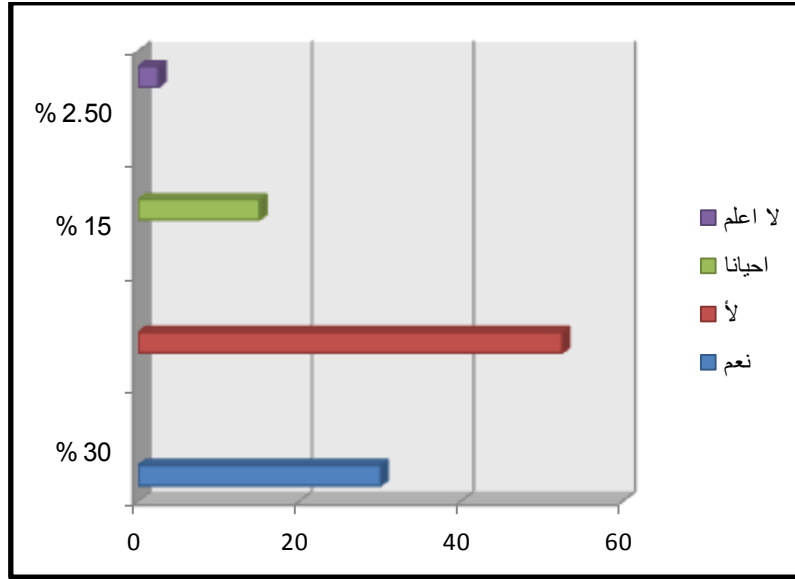


شكل رقم (٤-٢٥) حساب الاحمال الجديده عند تغيير استخدام المنشأ

نسبه كبيره جدا من المفحوصين يرون بأنه لا يتم حساب الاحمال الجديده عند تغيير الإستخدام, ونسبه اقل منهم يرون بأنه تؤخذ في الإعتبار الأحمال الجديده, والاقل منهم يرون بأنه ليس دائما تحسب الأحمال فأحيانا تحسب وأحيانا لا.

فلا بد من حساب الأحمال الجديده عند تغيير الإستخدام فلكل مبنى حساب أحمال مختلف من المباني الاخرى على حسب الغرض من الإستخدام.

٢-٥ عند ظهور التصدعات هل ترجع في المعالجه الي معرفة الاسباب التي ادت لحدوث التشققات ام تتم المعالجه فقط .

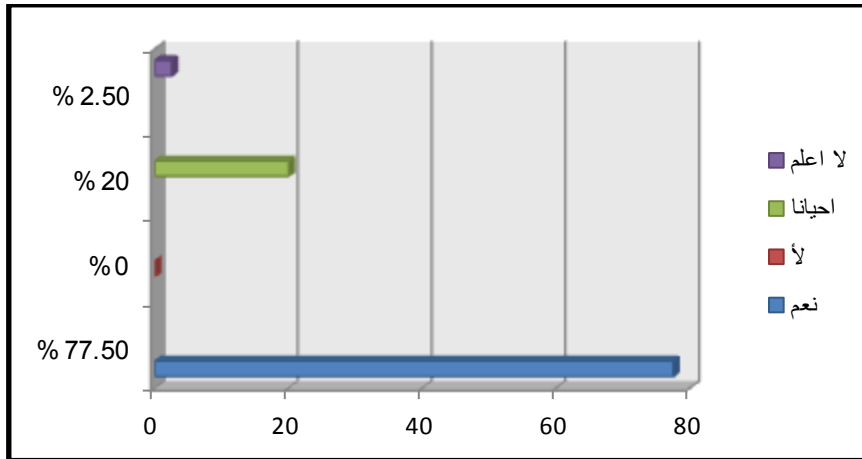


شكل رقم (٤-٢٦) عند ظهور التصدعات هل ترجع في المعالجه الي معرفة الاسباب التي ادت لحدوث التشققات ام تتم المعالجه فقط

نسبه كبيره جدا يرجعون إلى معالجة السبب الأساسي الذي أدى الى ظهور التصدعات,ولاكن نسبه وليست بقليله ترى بأنه أحيانا يتم الرجوع الى السبب الذي أدى إلى حدوث المشكله ومعالجته أولا ثم معالجة العرض وأحيانا يتم معالجة العرض فقط وهذا قد يؤثر حتما على المبنى وقد يهدد المبنى بلإنهيار إذا كانت المشكله الأساسيه تكمن في العناصر الإنشائيه للمبنى,فلايد من معالجة السبب أولا" ثم العرض ثانيا".

القسم السادس

المواد والتقنيات


١-٦ مدي المامك بمفهوم المواد والتقنيات الجديده في العماره

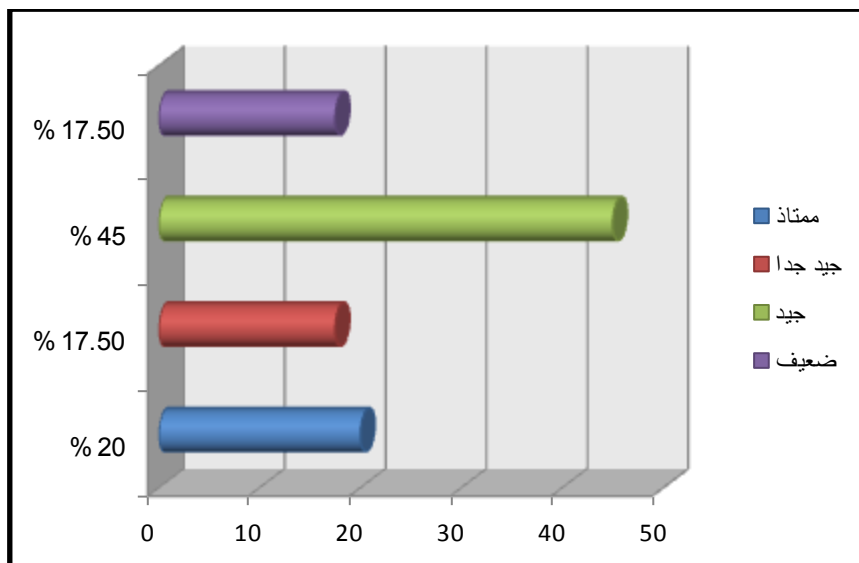

شكل رقم (٤-٢٧) الالمام بمفهوم المواد والتقنيات الجديده في العماره

نسبه كبيره من المهندسين يرون بأن مفهوم المواد والتقنيات الجديده اصبح متعارف عليها ولاكن نسبه ١٧,٥% لهم مفهوم ضعيف عن المواد والتقنيات الجديده في العماره مما يستوجب تكثيف الجهود بعمل دورات تدريبيه عن المواد والتقنيات الجديده.


٦-٢ هل السبب في إنهيارات المباني هو استخدام مواد غير مطابقه للمواصفات؟

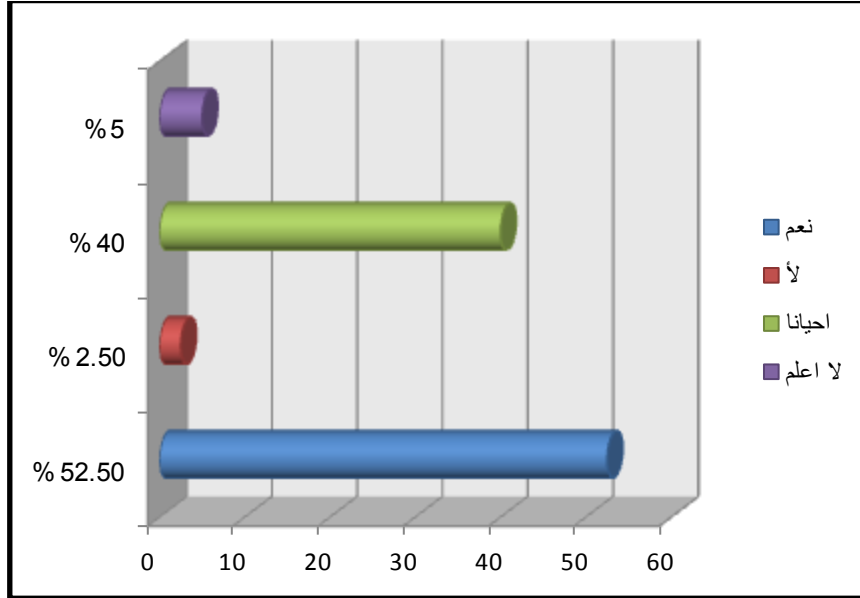

شكل رقم (٤ - ٢٨) استخدام مواد غير مطابقه للمواصفات

نسبه كبيره يرون بأن استخدام مواد غير مطابقه للمواصفات تؤدي حتما الى مشكلة الانهيار , ومنهم من يرون بأن استخدام المواد الغير مطابقه للمواصفات أحيانا تؤدي إلي مشكلة الانهيار.


٦-٣ هل تشجع المالك على استخدام مواد علي درجة جودتها؟

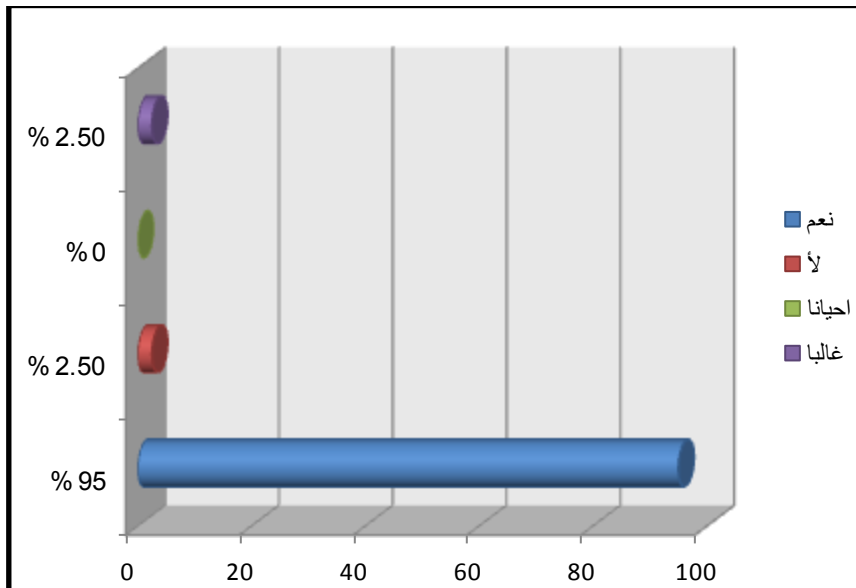

شكل رقم (٤ - ٢٩) هل تشجع المالك على استخدام مواد علي درجة جودتها

كل المهندسين في عينة البحث بنسبة ٩٥% يشجعون المالك على استخدام المواد على حسب درجة جودتها .


٤-٦ هل تشجع المالك على استخدام مواد قليلة التكلفة ؟

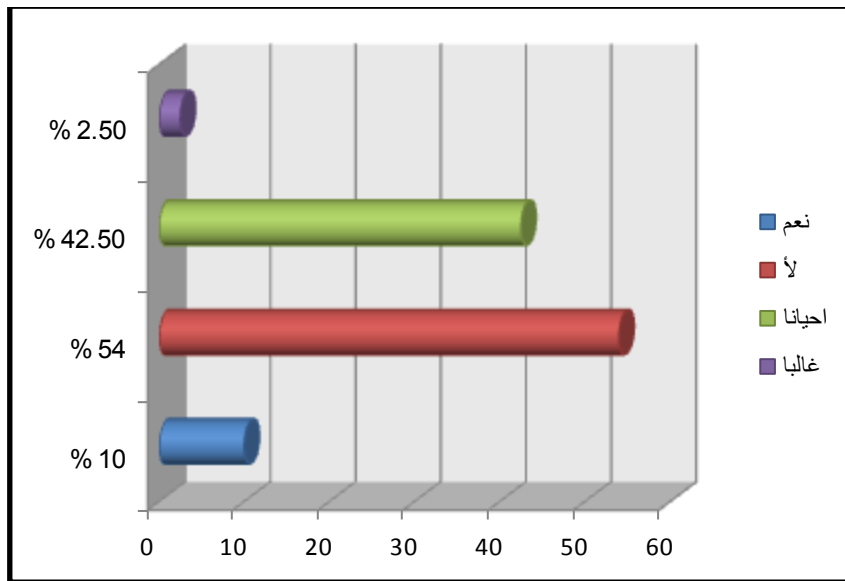

شكل رقم (٤-٣٠) هل تشجع المالك على استخدام مواد قليلة التكلفة

نسبه كبيره من المهندسين لايشجعون المالك علي استخدام مواد قليلة التكلفة لأن غالبا المواد القليلة التكلفة تكون قليلة الجوده مما يعرض المالك الى الوقوع فى المشاكل ,ولاكن نسبة ٤٢,٥% يرون بأنه احيانا يشجعون المالك علي استخدام مواد قليلة التكلفة و احيانا لا, ونسبه قليله جدا يشجعونه نسبة لمراعاة ارتفاع التكلفة.


٦-٥ سوء تنفيذ واستخدام التقنيات والمواد الجديده

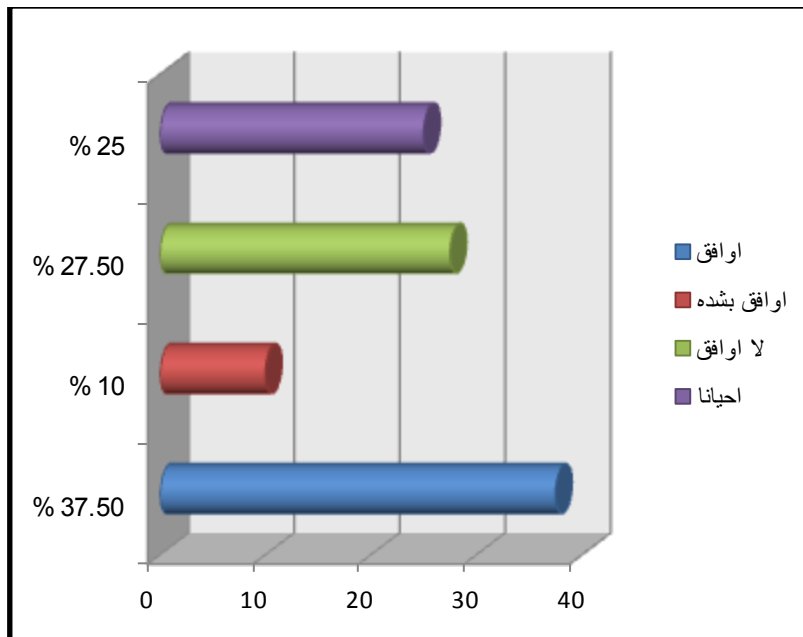

شكل رقم (٤-٣١) سوء تنفيذ واستخدام التقنيات والمواد الجديده

تتراوح اراء المهندسين بين الموافق والموافق بشده بان المواد والتقنيات الجديده لاتنفذ ولاتستخدم بلصوره الصحيحه مما يتسبب في الوصول الى مشكله الانهيار مما يستدعي الامر الى نشر الوعي الكامل لطريقه التنفيذ والإستخدام للمواد والتقنيات ,ومنهم محائد بانه أحيانا تنفذ بطريقه صحيحه وأحيانا لاتنفذ.

٦-٦ كمهندس هل تشجع على استخدام المواد والتقنيات الجديده؟

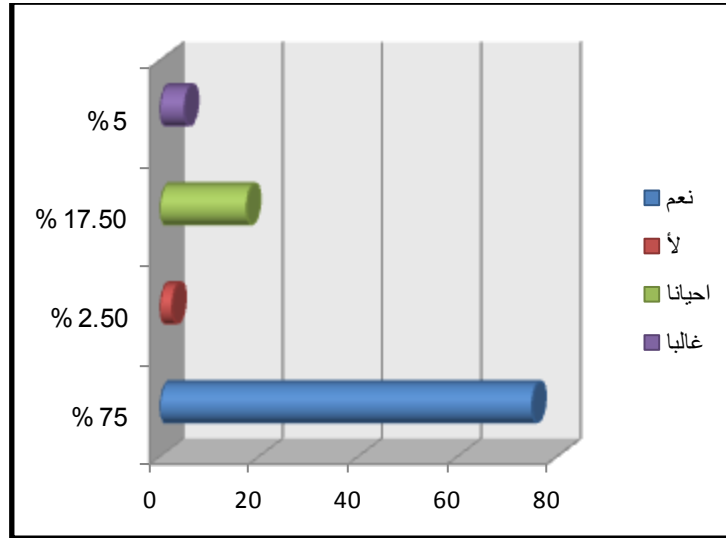

شكل رقم (٤-٣٢) كمهندس هل تشجع على استخدام المواد والتقنيات الجديده

نسبه كبيره جدا من المهندسين يشجعون علي استخدام التقنيات والمواد الجديده نسبة للاهميه التي تضيفها الى العماره وحل المشاكل بصوره سريعه وسهله.

الباب الخامس

الخلاصه والتوصيات

٥-١ الخلاصه

مشكلة إنهيارات المنشآت الخرسانية من المشاكل الخطيره التى تخلف خسائر مادية وبشرية كبيره ويجب تكاتف الجهود للوصول الى حلها والحد من وقوعها ونشر الوعي الكافى لدى جمهور المهندسين والقائمين على العمليه البنائيه بكافة المشاكل والحلول وطرق الحمايه وعلاجها بإستخدام تقنيات ومواد جديده من البدايه وحتى النهايه , فقد خلصت الدراسه الى الاتى:

• تعددت الاسباب والطرق التى تؤدى الي إنهيارات المبانى من اسباب اساسيه او ثانويه او مسببات للانهييار , فليس التصميم الإنشائي القاصر هو المشكله الوحيده التى تتسبب بانهييار المنشآت وإنما دقة التنفيذ ومدى الالتزام بتطبيق التصميم في أرض الواقع يؤدى الى الاخطاء التى بدورها تؤدى الى ظهور المشاكل التى تؤدى غالبا الى الانهييار ولتفادي هذه الأخطاء يجب التنسيق بين المهندس المعماري والمهندس المدني , فلا بد على جهة المراقبة مراجعة المخططات قبل الشروع في الانجاز فمراقبة عملية البناء خلال مدة الانجاز مراقبه دقيقه تمنع وقوع المشاكل في المبني .

• انهيارات المبانى من اعماق واطغر المشاكل التى تواجه البشريه نسبة لما تخلفه من اضرار على المدى القريب والبعيد , ونسبة لكثرة الكوارث فى الاونه الاخيره بيد الانسان او بفعل الطبيعه كان لابد من اكتشاف حلول وطرق امثل لحل هذه المشكله نهائيا والتقليص من عواقبها وتتمثل هذه الطرق في انشاء مباني تقاوم الى حد كبير الكوارث الطبيعيه من زلازل وفيضانات وصواعق .
واتباع الطرق الامثل لحماية المنشآت من الاخطار التى تواجهها من صداً وتآكل ونحر.
والطرق الصحيحه والامثل للعزل الجيد باستخدام مواد تحمي المباني من الاخطار المحيطه.
وتقوية المباني التى بها خلل بإستخدام طرق التزريع الصحيحه .

• ظهور بعض العيوب في الأعضاء الخرسانية قد يؤثر على المظهر فقط و قد يكون دليلا على وجود تدهور خطير يجب تداركه و سرعة إصلاحه , و قد يتمثل في هذه العيوب التلف الحادث للمبنى كله و قد تكون هذه العيوب مجرد إشارة الى وجود مشاكل اعماق و اخطر , وان خطورة ظهور أي عيب من عيوب الخرسانة يعتمد على نوع المنشأ كما يعتمد على وقت ظهوره و شكل هذا العيب الأمر الذي يستوجب ضرورة التعامل مع مشكله ظهور العيوب في الأعضاء الخرسانية بالاهتمام و الفهم الكامل بسببها و مدى خطورتها .

● المشكله عند ظهورها قد تكون بسيطه وصغيره فإذا تم التمحيص فيها لمعرفة الاسباب التى ادت الى حدوثها واتباع الطرق الامثل للاصلاح الصحيح واختيار طريقة الاصلاح المناسبه لكانت العواقب بسيطه والخسائر الماديه والبشريه اقل ولكن عند اهمالها او اتباع طريقه خاطئه او غير مناسبه للاصلاح الصحيح تتفاقم المشكله وتتحول من مشكله صغيره يمكن تلافيتها وعلاجها الى مشكله كبيره يصعب علاجها والحد من عواقبها وتؤدى حتما الى الانهيار والخساره الماديه والبشريه تكون كبيره جدا.

● عند حدوث كارثة الإنهيار كثيرا ما يتم الاستسلام فقط دون الرجوع الى الاسباب ولكن مع تطور التكنولوجيا اصبح من الممكن ان تتلافى المشكله منذ بدايه ظهورها , فتستخدم التقنيات الجديده للكشف عن المشاكل, وتتم حمايه جميع عناصر المبنى و عزلها باختيار نوعيه العازل الجيد والمناسب لمنطقه العزل من الاخطار التى تواجهه وتهدد سلامته, ويتم التنبؤ بحدوث مشكله قبل وقوعها بطرق الكشف الجديده والمتطوره ليتم تلافيتها والحد من وقوعها للحفاظ على سلامة المبنى والحفاظ على الامان والسلامه العامه.

● اخذ الاحتياطات والتدابير السليمه بعمل الجسات والاختبارات اللازمه قبل وبعد واثناء التنفيذ, والاشراف الفعال , وضبط الجوده للاعمال والمواد المستخدمه فى البناء , واجراء الصيانه الدوريه الشامله للمبنى يقلل من احتمالات وقوع الكوارث ويزيد معدلات الامان .

● اصلاح وتقوية الاعضاء الخرسانيه ويتم الاصلاح فى الاساسات السطحيه بزيادة مساحة القواعد المنفصله - وزيادة مساحة التحميل على الارض- ربط قاعدتين منفصلتين او اكثر لحمل قاعده شريطيه - تحويل القواعد الى لبشه مسلحه - زيادة سمك اللبشه المسلحه - نقل الحمل لطبقه اعلى باستخدام الخوازيق - حقن التربه.

الاساسات العميقه بعمل قمصان الخوازيق - اضافه خوازيق جديده - تدعيم الحوائط السانده .
الاعمده والحوائط يتم تقويتها لزيادة مقاومه للقوى الجانبيه - السند الدائم - استبدال الجزء التالف - طريقه الحقن والملئ بالمواد الخرسانيه.

الكمرات والكوابيل يتم بإضافة طبقه جديده فى منطقه الضغط - زيادة عمق الكمرات - زيادة تسليح الشد باضافة اسياخ حديد واطرافه الواح من الصلب فى منطقه الشد, زيادة تسليح القص بإضافة كانات خارجيه - استخدام الواح الصلب - تغليف الكمره (القمصان)- تخفيض بحر الكمره - تقوية الكوابيل .

البلاطات اصلاح العيوب والشروخ – اضافة طبقه جديده من الخرسانه المسلحه اعلى او اسفل
الخرسانه الاصليه لنقل قوى القص بين الخرسانه الجديده والاصليه – تخفيض بحر البلاطه – تدعيم
مقاومة البلاطه للقص .

٥-٢ التوصيات

من خلال دراسته نوصى بالآتي :-

- ١- عدم البناء في مناطق معرضه للانهييار دون اخذ ذلك بالاعتبار قبل التصميم. وهناك مناطق قد تكون معرضه للهزات الأرضية حيث من المفترض أن يتم الأخذ بالاعتبار الزلازل والهزات عند تصميم الأعمال الخرسانية والمباني حيث يتم حساب الجهد الذي يحدث نتيجة للزلازل طبقا للكود .
- ٢- ضرورة عمل الاختبارات ,إختبارات إجهاد التربة عامل رئيس ومهم يتناساه الكثيرون لأسباب عديدة أهمها الرغبة في التوفير واستخراج التراخيص بطريقة صوريه وإسناد الأمر إلي غير أهله.
- ٣- مراعاة التأسيس على تربه غير صالحه للتأسيس دون عمل إحلال للتربة ودك جيد للتربة، واخذ الحيطه لوجود كيماويات في أتربه قد تؤدي للتآكل وتفاعلات الخرسانة وحديد التسليح، يحدث هذا كلما قرب المبني من المصانع ومرامي النفايات .
- ٤- مراعاة مشكله التأسيس علي أنقاض ومناطق ردم أو أماكن أثريه حيث أن هذا يعني وجود طبقات ردم يجب إزالتها للوصول للأرض المناسبة للتأسيس وبموجب التقارير الفنية الواردة من المختصين
- ٥- مراعاة التصميم الإنشائي.
- التدقيق في تصميم الخلطة الخرسانية (mix design) وعمل اختبارات الرمل والزلط والماء.
- مراعاة دقة التصميم الإنشائي.
- عمل حسابات دقيقه تتناسب مع الأحمال بأنواعها المختلفة.
- لا بد من الاستناد لتقارير جيده ومن مصادر موثوق بها بالنسبة لأعمال التربة والأساسات .
- ٦- مراعاة التنفيذ
- يجب التقيد بالموصفات والمخططات أثناء التنفيذ وعدم التنفيذ بصوره مخالفه.
- مراعاة حدوث انفصال للخرسانة أثناء الصب وتنتج بسبب تأخر عربات الخلط والمضخات مما قد يؤدي إلي تقليب أكثر من المطلوب لمكونات الخلطة الخرسانية حيث أن فترة التقليب تعتمد علي سرعة الخلط إضافة لاستخدام الهزازات بطريقة خاطئة ولمدة كبيرة.
- حديد التسليح يجب أن ينفذ وفقا لما ورد بالمخططات وإن لزم التعديل فيتوجب عمل الحسابات التصميمية الدقيقة له .
- لا بد من ضبط الجوده اثناء التنفيذ.
- ٧- مراعاة الاشراف
- معظم المهندسين يكتفون بالمعاينة الظاهرية للمواد دون عمل الاختبارات لهذه المواد و يجب الاهتمام بصوره أكبر للمواد التي تدخل في الخرسانة مثل الماء والرمل والزلط وحديد التسليح والاسمنت ومعاينتها بدقة والتركيز على تواجد المهندس المشرف اثناء سير العمل.

- يجب استلام الحديد ومعاينته قبل شده وتنظيفه من الصدأ السطحي إن وجد ويتوجب عدم استخدام أي نوع من أنواع حديد التسليح يكون مجهول المصدر.
- يجب اخذ الاحتياطات الفنية وإتباع المعايير الهندسية عند التأسيس .
- يجب الاخذ فى الاعتبار اجراءات الامن والسلامة فى اثناء التركيب وعملية الفك .
- يجب مراجعة الابعاد الصحيحة للفرم المراد استخدامها وتحديد الاحمال الواجب للشدة تحملها.
- ٨- مراعاة الصيانه والاستخدام
- لا بد من صيانة أي مشروع بعد مرور سنتين من انشائه.
- يجب دراسة تغيير استخدام المباني وحساب الاحمال الجديده بدقه.
- ٩- مراعاة التقنيات والمواد الجديده
- لا بد من دراسة المواد الجديده اولا واستخدامها وتنفيذها بصوره صحيحه.
- عدم استخدام مواد سيئة لا تصلح ولا تتوافق مع المواصفات.
- لا بد من التدقيق فى تنفيذ التقنيات الجديده ودراستها جيدا.

المراجع والمصادر

- ١ / د. أبودية، أيوب عيسى- ٢٠٠٢م- عيوب الأبنية - الطبعة الثانية.
- ٢ / م. الشعلان- ٢٠٠٢ م - انهيارات المباني .
- ٣ / م. اياد محمود الداهاوك، م. شادي محمود ابو سريس- ٢٠١٠ م - مقاومة المواد.
- ٤ / م. حسين محمد جمعه- ١٩٩٧ م - انهيار العمارات.
- ٥ / م. حسين محمد جمعه - ٢٠٠١م - موسوعة التنفيذ الحديث المعماري والانشائي - الطبعة الاولى.
- ٦ / م. حسين محمد جمعه - ٢٠٠٣م - الشروخ والترميمات.
- ٧ / م. خليل ابراهيم واكد - ٢٠٠٦ م - اسباب انهيارات المباني طرق التصميم والصيانه.
- ٨ / ا.د شريف ابو المجد- ١٩٩٠ م - اساليب المعاينات واسباب الانهيارات.
- ٩ / ا.د شريف ابوالمجد واخرون- ١٩٩٤ م - تصدعات المنشآت الخرسانية وطرق اصلاحها .
- ١٠ / م. محمد عبد الرضا الشمري- ٢٠٠٩م- خواص ومقاومة المواد الطبعه الاولى .
- ١١ / د.م محمد بكير مصطفى - ٢٠١٠م - موسوعة العماره واختبار المواد - الطبعة الاولى.
- ١٢ / المهندس عبد اللطيف ابو العطاء البقري - ١٩٩٤م - الانشاء والانهيار.
- ١٣ / م/ عبد القادر محمد عمر تميم - ٢٠١١م - (دورة الاشراف الفعال في مشروعات التشييد)الجمعية الهندسيه السودانيه.
- ١٤ / م/اسماء - ٢٠٠٨ - اسباب انهيار المباني - ملتقى نادي الهندسه العلمى .
- ١٥ / رهام وسيم عبد الحميد - ٢٠٠٤ م - رساله ماجستير.
- ١٦ / www.CNNArabic.com - ٢٠٠٥م .
- ١٧ / www.anuur magazine.com - ٢٠٠٧ م.
- ١٨ / https://www.Mohobein .com
- ١٩ / http://www.sudaroor.com/templates/enquiry.php .
- ٢٠ / http://www.rba.co.rw/tv/
- ٢١ / https://ar.Wikipedia.org

الملاحق

A- التنظيمات الهندسية السودانية

تصنيف التنظيمات الهندسية السودانية

التنظيمات الرسمية.

التنظيمات الطوعية.

التنظيمات الرسمية (المجلس الهندسي السوداني-مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية-مجلس تنظيم بيوت الخبرة والخدمات الاستشارية).

التنظيمات الطوعية (الجمعية الهندسية السودانية-جمعية المهندسين المعماريين السودانيين-اتحاد المقاوليين السودانيين-الاتحاد المهني العام للمهندسين السودانيين-اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية والمعمارية السودانية).



المجلس الهندسي

المجلس الهندسي هو راعي مهنة الهندسة في السودان ويختص بتطويرها وتنظيمها وحمايتها وضبط إيقاعها سلوكاً وممارسة. وفي إطار ذلك يحتفظ بسجلات لكل فئات السلم الهندسي من مهندسين وتقنيين وعمال مهرة ويحدد شروط التسجيل لكل فئة كما يحدد صلاحيات ممارسة المهنة ويسن اللوائح للسلوك المهني ولمراقبة مزاولة المهنة، ويضع المواصفات للأعمال الهندسية، كما يحدد المعايير والأسس لتقويم برامج التأهيل والتدرج المهني لكل فئة.

التنظيم والإشراف و المراقبة لمهنة الهندسة من حيث وضع المعايير والضوابط اللازمة لتنظيمها وتطويرها وحمايتها والإشراف عليها ممارسة و سلوكاً مهنياً وفقاً للمتغيرات و المتطورات المحلية والعالمية.

يعد كشف المجلس الهندسي عن آلاف المخالفات للمباني بولاية الخرطوم وتأكيدُه أن (٢٥%) منها ناتجة عن خلل هندسي اعترافاً ضمناً عن فشل مقاييسه في منح الرقم الهندسي لمنسبته ووضع الشروط والضوابط التي يزاول بها خريجو الهندسة المهنة حسبما يرى الباشمهندس محمود محمد، فالمجلس هو الجهة التي تقرر منح هذا الرقم للخريج بعد إثبات كفاءته وهو قد أنشئ لتنظيم وتطوير مهنة الهندسة بموجب مراسيم يتم تعديلها حسب الحاجة، ومن مهامه مراقبة مزاولة المهنة على الوجه الأمثل وإرشاد الجهات المخالفة ومقاضاتها أيضاً.

وكان المجلس قد كشف عن وجود مخالفات ب (٥٧٠٠) موقع من أصل (١٣) ألف موقع خلال العام الماضي فقط، إلا أن الأمين العام للمجلس مهندس/ مستشار نادية محمود أوضحت في تصريح خاص لـ (الإنبهاة) أن المخالفات المذكورة جاءت وفق إفادة إدارة المباني للمجلس الهندسي، وأنها لا تعني

وجود خلل في القدرات المهنية للمهندسين فالغالبية العظمى منهم ذوو كفاءة عالية حسبما ذكرت، وأكدت أن (٧٥%) من المخالفات المذكورة هي مخالفات إجرائية لا علاقة للمهندس بها والـ (٢٥%) هي مخالفات مهنية ومعظمها ناتجة عن ضعف إدراك المواطن وبعض الجهات عن كيفية اختيار المهندس المناسب لأداء المهام المطلوبة حيث إن البعض غير مسجل بالمجلس الهندسي وبعضهم مسجل ولكن درجته العلمية لا تؤهله لتنفيذ العمل، وبيّنت أن للسلم الهندسي أربعة فئات (المهندسين - التقنيين - الفنيين والعمال المهرة) وهناك تدرج مهني لكل فئة، ومسؤولية معينة لكل تدرج حسب المؤهل العلمي والخبرة على حد قولها. وأجمع المهتمون بالشأن أن المواطن هو المتضرر الوحيد من الأخطاء الهندسية.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام من المجلس الهندسي

**إلى جميع المهندسين المسجلين و المكاتب الهندسية الإستشارية و الأجهزة الهندسية
الولائية المختصة بتصديقات المبانى وإلى طالبى الخدمة الهندسية الإستشارية من
مؤسسات عامة وخاصة وأفراد وإلى المواطنين بصفة عامة.**

تعددت فى السنوات الأخيرة شكاوى بعض المواطنين للمجلس الهندسي جراء سقوط أو تصدع مبانيهم نتيجة أخطاء تصميميه أو إشرافية أو تعاقديه أو مهنيه ساهم فيها بعض المهندسين المسجلين فى درجة مهندس أخصائى حيث يقوم الفرد منهم بالتوقيع على مخططات فرد آخر غير مسجل أو دون درجته المهنية. و عمل المهندسين كأفراد و ليس من خلال بيوت خبرة تتحمل المسؤولية أي الي ضياع حقوق المواطنين و هدر أموالهم .

عليه يصدر المجلس الهندسي البيان التالي :

أولاً: بما أن العمل الهندسي المهني هو عمل مؤسسى يقوم بتأديته فريق عمل يشمل أكثر من تخصص فإن الجهة المؤهلة والمرخص لها القيام به ، دراسة وتخطيطاً وتصميماً وإعداداً للوثائق الهندسية وإدارة للتنفيذ وإشرافاً وتشغيلاً أى مشروع يستخدم المواد الإستراتيجية (أسمنت وحديد التسليخ) كان ذلك المشروع مكوناً من طابق أرضى فقط أو متعدد الطوابق هي بيت الخبرة الهندسية الإستشارية أو المكتب الهندسي الإستشارى المسجل بمجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الإستشارية فى المجالات الهندسية والمعمارية.

ثانياً: وفقاً للائحة ممارسة مهنة الهندسة المادة « ٢٠ ج » (يقتصر تحمل المسؤولية المهنية و التوقيع علي الوثائق الهندسية من مخططات و تصميمات و رسومات و تقديرات و دفعيات و شهادات خبرة علي المهندس المستشار و المهندس الإخصائى المسجل و المعتمد لدى المجلس) وعليه فإن المهندس الذى يحق له التوقيع على الوثائق الهندسية التي تقع فى مجال إختصاصه فقط هو المسجل بالحد الأدنى بدرجة مهندس أخصائى والذى يعمل ببيت الخبرة أو المكتب الإستشارى الذى يقوم بإعداد التصميم و الوثائق الهندسية للمشروع المعين .

إستناداً على ما تقدم فإنه لا يجوز لأي مهندس فرد أن يوقع علي أي وثائق هندسية إلا من خلال منظومة بيت خبرة إستشاري و على المهندس المسئول عن الجهة الإستشارية ختم وإعتماد مستندات المشروع المعين بعد التأكد من إكمالها وعلى المهندسين المعماري والإنشائي المصممين والمسجلين بدرجة أخصائى بالحد الأدنى التوقيع وتبيان الرقم الهندسي على ذات المستندات الخاصة بهما. و إن لم يتم الإلتزام بما ورد عاليه بعد شهر من تاريخ صدور هذا الإعلان فلن يتوانى المجلس الهندسي فى إتخاذ العقوبات اللازمة بما فى ذلك الشطب من السجل.

والله ولى التوفيق

مهندس مستشار
نادية محمود عبدالرحمن الفكي
الأمين العام للمجلس الهندسي
٢٠١٢/١٢/٢٠م



كلية العمارة والتخطيط
College of Architecture and Planning

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية العمارة والتخطيط – الدراسات العليا

ماجستير عمارة – قسم خدمات مباني



استمارة استبيان للمهندسين: يعتبر هذا الاستبيان ضمن دراسة بحثية حول

إنهيارات المباني المشاكل والحلول

(التقنيات والمواد الجديدة للحمايه)

- أهداف الاستبيان : يهدف الاستبيان إلى جمع معلومات خاصة بالبحث العلمي المتعلق بموضوع الدراسة وبالتالي توجيه البحث في الاتجاه الأنسب وفقا لتلك النتائج.
 - يقوم الباحث بإعداد دراسة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في خدمات المباني بكلية العمارة والتخطيط ، والباحث يضع بين أيديكم هذه الاستبانة لتقديم المساعدة وذلك بالإجابة عن فقراتها بموضوعية ودقة لما فيه من أثر كبير في الحصول على نتائج إيجابية .
- مع العلم بأن :

- كل مايرد في إجاباتكم سوف تعامل بسرية تامة, علما بأن جميع البيانات التي سترد في الاستبانة لا تستخدم الا لاغراض البحث العلمي فقط .
 - الاستبيان يتكون من ٤ صفحات ، مقسمة إلى ٦ أقسام .
- شكرا لمشاركتم في هذه الدراسه التي تهدف الي معرفه انهيارات المباني التي اصبحت تشوه المنظر العام وتخلف الكثير من الخسائر الانسانيه والماديه .

الباحثة : ايناس ناصر نور الدائم

القسم الاول

المعلومات الشخصية

- ١-١ الاسم (اختياري).....
٢-١ العمر.....
٣-١ مكان السكن.....
٤-١ المهنة.....

يرجى التكرم بوضع علامة (√) بجانب الإجابة المناسبة :

٥-١ التخصص :

- معمار () مدنية () كهرباء () غير ذلك ()

٦-١ المؤهل العلمي :

- دبلوم () بكالوريوس () دراسات عليا () غير ذلك ()

٧-١ سنوات الخبرة :

- أقل من ٥ سنوات () ٥-١٠ سنوات () ١٠-١٥ سنة () أكثر من ١٥ سنة ()

٨-١ طبيعة العمل :

- مقاول () مهندس () استشاري () غير ذلك ()

٩-١ قطاع العمل :

- قطاع عام () قطاع خاص () قطاع عام / خاص () غير ذلك ()

القسم الثاني

١-٢ المامك بمفهوم انهيارات المباني

- ممتاز () جيد جداً () جيد () ضعيف ()

٢-٢ بوجود قانون ردع لانهيارات المباني في قانون ولائحه البناء

- وافق () اوافق بشده () لا اوافق () لا اعرف ()

٣-٢ في وزارة التخطيط والبنيه العمرانيه يتم التغاضي عن الاخطاء .

- وافق () اوافق بشده () لا اوافق () احيانا ()

٤-٢ اخلاق العاملين في عمليه البناء هي السبب في الوصول الي كارثه الانهيار .

- وافق () اوافق بشده () لا اوافق () احيانا ()

٥-٢ هل تعلم ان فريق العمل (المالك والمقاول والمهندس) اذا اختل التعاون وتقلصت الادوار بينهم كان

الفشل والانهيار هو المأساة

- نعم () لا () احيانا () لا أعلم ()

القسم الثالث

التصميم

٣-١ هل تراعي في تصميمك العوامل البيئية المحيطة بمنطقة التصميم

نعم () لا () أحيانا () لا أعلم ()

٣-٢- توقع الخطر من قبل الاخصائيين هل تدقق قبل التوقيع

نعم () لا () أحيانا () لا أعلم ()

٣-٣ تطابق الخطر مع الواقع المنفذ هل هو متطابق

وافق () اوافق بشده () لا اوافق () احيانا ()

٣-٤ هل تتم دراسه للتربة قبل التصميم وبالتحديد في المناطق القريبه من المياه

نعم () لا () أحيانا () لا أعلم ()

٣-٥ هل تتم دراسه للاساسات قبل التصميم

نعم () لا () أحيانا () لا أعلم ()

٣-٦ عدم كفاءة جهاز التصميم .

وافق () اوافق بشده () لا اوافق ()

احيانا ()

القسم الرابع

التنفيذ

٤-١ هل يوجد مهندس مشرف اثناء تنفيذ المشاريع

نعم () لا () أحيانا () لا أعلم ()

٤-٢ عند تنفيذ مبني علي ارض كانت عباره عن مناطق تجمع مياه او نفايات او ابار قديمه هل تنفذ

نفس تنفيذ المناطق العاديه

نعم () لا () أحيانا () لا أعلم ()

٤-٣ هل تنفذ العناصر الانشائية بنفس المقاسات علي التصميم

نعم () لا () أحيانا () لا أعلم ()

٤-٤ عدم مطابقة القطاعات المنفذة وتسليحها للمخططات.

نعم () لا () أحيانا () لا أعلم ()

٤-٥ ضعف الشدات أو إزالتها قبل الوقت اللازم لحصول الخرسانة على المقاومة المطلوبة.

وافق () اوافق بشده () لا اوافق () احيانا ()

٤-٦ عدم كفاءة جهاز التنفيذ .

وافق () اوافق بشده () لا اوافق () احيانا ()

٤-٧ عدم كفاءة جهاز الإشراف .

وافق () اوافق بشده () لا اوافق () احيانا ()

٤-٨ عدم ضبط الجودة أثناء التنفيذ عن طريق إجراء اختبارات مواد البناء التي تحددها المواصفات .

وافق () اوافق بشده () لا اوافق () احيانا ()

القسم الخامس

الاستخدام والصيانه

٥-١ عند تغيير استخدام المنشأ هل تؤخذ في الاعتبار حساب الاحمال الجديده

نعم () لا () احيانا () لا أعلم ()

٥-٢ عند ظهور التصدعات هل ترجع في المعالجه الي معرفة الاسباب التي ادت لحدوث التشققات ام

تتم المعالجه فقط .

نعم () لا () احيانا () لا أعلم ()

القسم السادس

المواد والتقنيات

٦-١ مدي المامك بمفهوم المواد والتقنيات الجديده في العماره

ممتاز () جيد جداً () جيد () ضعيف ()

٦-٢ هل السبب في انهيارات المباني هو استخدام مواد غير مطابقه للمواصفات

نعم () لا () احيانا () لا أعلم ()

٦-٣ هل تشجع المالك على استخدام مواد علي درجة جودتها

نعم () لا () احيانا () غالباً ()

٦-٤ هل تشجع المالك على استخدام مواد قليلة التكلفة

نعم () لا () احيانا () غالباً ()

٦-٥ سوء تنفيذ واستخدام التقنيات والمواد الجديده

وافق () اوافق بشده () لا اوافق () احيانا ()

٦-٦ كمهندس هل تشجع على استخدام المواد والتقنيات الجديده

نعم () لا () احيانا () غالباً ()

مع جزيل الشكر والتقدير ...